

TOLSEN

35053


DIGITAL CALIPER

150
mm

0.01mm
0.0005in

Digitální posuvné měřítko, šuplera

Diferenciální metoda měření (aplikace nastavení nuly)

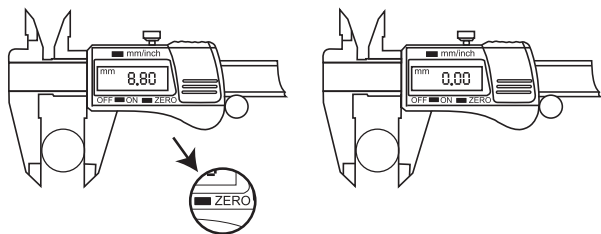

POKYNY K ÚDRŽBĚ


- Před použitím očistěte tyč posuvného měřidla suchým bavlněným hadříkem, abyste zabránili nežádoucímu zobrazení měřidla v důsledku vlhkosti.
- Udržujte posuvné měřidlo čisté a suché (kapalina může poškodit jezdec).
- Plochy měřidla by měly být opatrně čišťeny bavlněným hadříkem. Nikdy nepoužívejte benzín, aceton ani jiné organické rozpouštědla.
- Abyste ušetřili energii, vypněte přístroj, pokud se posuvné měřidlo delší dobu nepoužívalo.
- Nikdy netlačte elektrickým proudem na žádnou část posuvného měřidla a nikdy nepoužívejte elektrické pero, abyste nepoškodili jeho čip.
- Další poznámky naleznete u běžných posuvných měřidel.
- Při výměně baterie může dojít k náhodnému chybnému zobrazení. Stačí baterii vyjmout a po více než 30 sekundách ji znovu vložit, dokud se zobrazení nevrátí do normálu.

VÝMĚNA BATERIE

Blikající číslice signalizují vybitou baterii. Sejměte kryt baterie ve směru šipky a vyměňte baterii (kladný pól směřuje ven).

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Porucha	Příčina	Opatření
Pět číslic blikají současně, přibližně jednou za sekundu.	Napětí baterie nižší než 1,45 V.	Vyměňte baterii.
Zobrazení se nezmění při pohybu posuvníku.	Náhodná závada v obvodu.	Vyměňte baterii a po 30 sekundách ji resetujte.
Méně přesné než specifikované, ale v rozmezí +/- 0,1 mm	Nečistoty v senzoru.	Sejměte kryt posuvníku a jeho sestavu, očistěte čelní plochu senzoru čistým stlačeným vzduchem (5 kg/cm²)
Žádný displej na LCD	1. Baterie má špatný kontakt. 2. Napětí baterie pod 1,4 V.	1. Sejměte kryt baterie a upravte její uložení, přičemž zachovejte dobré spojení. 2. Vyměňte baterii.

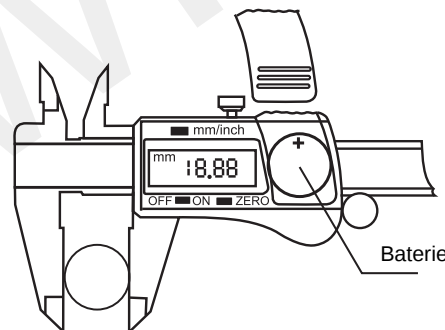


TOLSEN

TECHNICKÉ SPECIFIKACE


Rozsah měření:	0-150mm / 0-6"
Rezoluce:	+/-0.01mm / 0.0005"
Přesnost:	+/-0.02mm / 0.001"(<100mm) +/-0.03mm / 0.001(>100-200mm) +/-0.04mm / 0.0015"(>200-300mm) +/-0.01mm / 0.0005"
Opakovatelnost:	1.5m / sec, 60" / sec.
Max. rychlost měření:	Lineární kapacitní měřicí systém. LCD displej.
Měřicí systém:	Jedna 3V knoflíková baterie CR2032
Zobrazit:	kapacita: 165 mAh
Výkon:	5-40 °C/41 až 104 °F. Není důležité při relativní vlhkosti pod 80 %
Provozní teplota:	
Viiv vlhkosti:	

NOMENKLATURA

- Vnitřní měřicí čelisti
- Přepínání mezi metrickými a palcovými jednotkami
- Pojistný šroub
- LCD displej
- Vnější měřicí čelisti
- Tlačítko vypnutí
- Tlačítko pro nastavení nuly a zapnutí
- Kryt baterie
- Měřicí čepel hloubky
- Měřicí plochy kroků

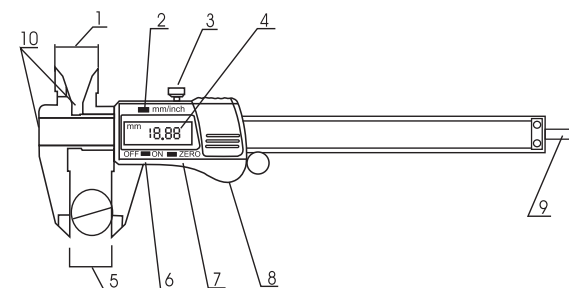

C. Měření hloubky

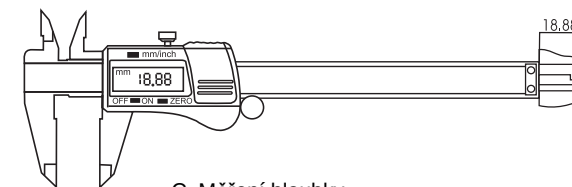

TOLSEN is a trademark or registered trademark of TOLSEN TOOLS. All rights reserved.

SUZHOU TOLSEN
TOOLS CO., LTD.
MADE IN CHINA



SCAN TO VISIT
PRODUCT LINK


1. PŘÍPRAVA:

- (1) Posuvník lze vyjmout pouze po uvolnění pojistného šroubu (položka č. 3 v nomenklatuře).
- (2) Očistěte dočista všechny měřicí plochy a třmen. Žádné organické rozpouštědla nejsou povoleny.
- (3) Zkontrolujte, zda všechna tlačítka, přepínače a LCD displej reagují správně.


2. Základní metody měření:

- (1) Povolte pojistný šroub.
- (2) Zapněte přístroj stisknutím tlačítka „ON“. Poté vyberte požadovaný systém jednotek stisknutím tlačítka Palce/Metry. (Při každém stisknutí tlačítka se střídavě zobrazí palcové a metrické číslice).
- (3) Pro uzavření vnějších měřicích čelistí aplikujte normální měřicí tlak na šoupátko. Poté stiskněte tlačítko „nula“ pro vynulování displeje.


A. Měření vnitřních rozměrů

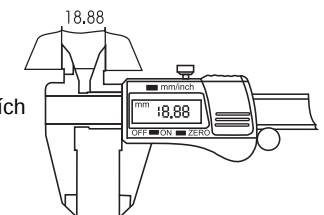

B. Měření vnějších rozměrů

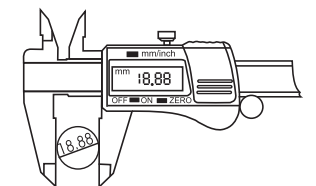

D. Měření kroků

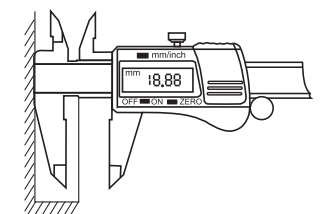

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

