


TOLSEN

73301

INDUSTRIAL

Pneumatický rázový utahovák 1/2", 640 Nm NÁVOD K POUŽITÍ

1/2"

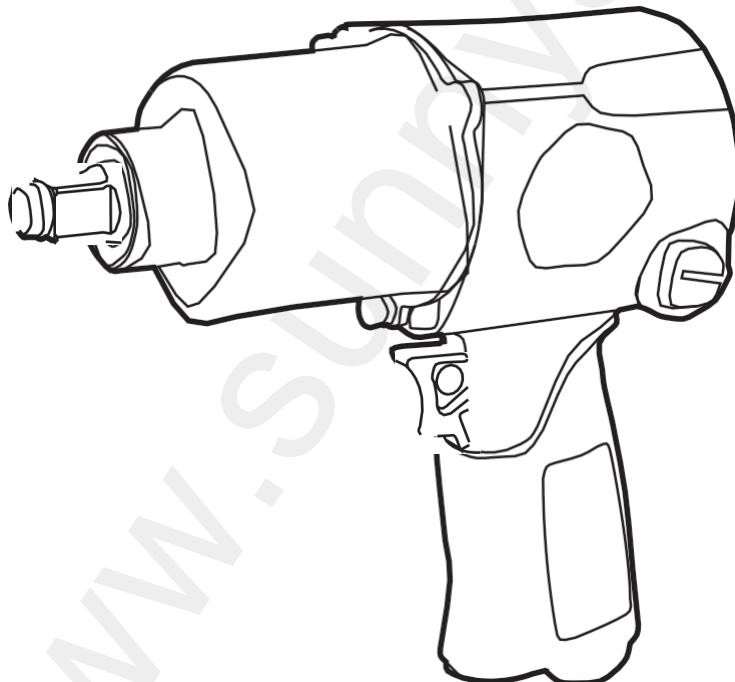

ULOŽIT TENTO NÁVOD !

Tuto příručku budete potřebovat pro bezpečnostní pokyny, provozní postupy a záruku. Příručku a originál prodejního dokladu uložte na bezpečné suché místo pro budoucí použití.

BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Než se pokusíte výrobek sestavit, obsluhovat nebo instalovat, přečtěte si celý tento návod a porozumějte mu. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se výrobku se obrátte na distributora nebo obchodního zástupce.

UPOZORNĚNÍ NESPRÁVNÝ PROVOZ NEBO ÚDRŽBA TOHOTO VÝROBKU MŮže MÍT ZA NÁSLEDEK VÁžNéHO ZRANĚní A POŠKOZENÍ MAJETKU. PŘED POUZITÍM TOHOTO ZAŘÍzenÍ SI PŘEČTĚTE VŠECHNA VAROVÁní A NÁvod K OBSLUZE A POROZUMĚjTE JIM. PŘI POUZÍVÁní PNEUMATICKÉHO NÁRADí JE VŽDY DÚLEžITÉ DODRŽOVAT ZÁKLADNí BEZPEČNOSTNí OPATRÉní, ABY SE SNížilo RIZIKO OSOBNÍho ZRANĚní.

| VAROVÁní RIZIKO PORANĚní Očí NEBO HLAVY | |
|---|---|
| CO BY SE MOHO STÁT | JAK TOMU PŘEDCHAZET |
| -Zařízení a elektrické náradí poháněné vzduchem jsou schopné pohánět materiály, jako je spojovací materiál, kovové součástky a další jako jsou třísky, piliny a jiné úlomky při vysoké rychlosti, které by mohly způsobit vážné poranění očí. | Vždy používejte ochranné brýle schválené CE nebo ANSI s bočními štíty. Nikdy nepeněchávejte provozní nástroj nepřipevněný. Pokud zařízení nepoužíváte odpojte vzduchovou hadici. |
| -Stlačený vzduch může být nebezpečný. Vzduchový systém může způsobit poranění měkkých tkání, jako jsou oči, uši atd. Částice nebo předměty poháněné proudem mohou způsobit zranění. | Pro dodatečnou ochranu používejte kromě ochranných brýlí také schválený obličejovy štíty. |
| -Nástroje se mohou uvolnit, ulomit a odletět, čímž se předměty dostanou do pracovního prostoru. | Ujistěte se, že jsou všechna přídavná zařízení bezpečně namontována. |

| VAROVÁní RIZIKO POŽÁRU NEBO VÝBUCHU | |
|---|--|
| CO BY SE MOHO STAT | JAK TOMU PŘEDCHAZET |
| • Brusné nástroje, jako jsou brusky a brusky, rotační nástroje, jako jsou vrtáčky, a rázové nástroje, jako jsou hřebíkovačky, sešívačky, klíče, kladiva a pily, mohou vytvářet jiskry, které mohou způsobit vznícení hořlavých materiálů. | Nikdy nepracujte s náradím v blízkosti hořlavých látek, jako je benzín, nafta, čisticí rozpouštědla apod. Pracujte v čistém, dobře větraném prostoru bez hořlavých látek materiály. Jako zdroj energie pro pneumatické náradí nikdy nepoužívejte kyslík, oxid uhličitý ani jiné plyny v lahvičkách. |
| *Překročení maximálního jmenovitého tlaku náradí nebo příslušenství může způsobit výbuch s následkem vážného zranění. | • Používejte stlačený vzduch regulovaný na maximální tlak rovný nebo nižší než jmenovitý tlak všech přídavných zařízení. • Nikdy se nepřipojujte ke zdroji vzduchu, který je schopen překračovat 150 psi. • Před použitím náradí vždy zkонтrolujte, zda je zdroj vzduchu nastaven na jmenovitý rozsah tlaku vzduchu. |

| VAROVÁní RIZIKO ZTRÁTY SLUCHU | |
|---|---|
| CO BY SE MOHO STAT | JAK TOMU PŘEDCHAZET |
| • Dlouhodobá expozice hluku z provoz pneumatického náradí může vést k trvalé ztrátě sluchu. | Vždy používejte ochranu sluchu schválenou CE nebo ANSI. |

| VAROVÁní NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO VÝBUCHU | |
|---|--|
| CO BY SE MOHO STAT | JAK TOMU PŘEDCHAZET |
| • Zneužívané nástroje, jako jsou brusky, brusky a řezné nástroje, vytvářejí prach a abrazivní materiály, které mohou být škodlivé pro lidské píce a dýchací systém. | Při práci s těmito nástroji vždy používejte vhodnou obličejovou masku nebo respirátor. |
| • Některé materiály, jako jsou lepidla a dehet, obsahují chemikálie, jejichž výparby by mohly při delší expozici způsobit vážné zranění. | Vždy pracujte v čistém, suchém a dobře větraném prostoru. |

| UPOZORNĚNÍ RIZIKO ZRANĚNÍ | |
|---|--|
| CO BY SE MOHO STÁT | JAK TOMU PŘEDCHÁZET |
| <ul style="list-style-type: none"> Nářadí ponechané bez dozoru nebo s připojenou vzduchovou hadicí může být aktivováno neoprávněnými osobami, což může vést k jejich zranění nebo zranění jiných osob. Pneumatické nářadí může pohánět spojovací materiál nebo jiné materiály v celém pracovním prostoru. | <ul style="list-style-type: none"> Pokud nářadí nepoužíváte, odpojte vzduchovou hadici a uložte nářadí na bezpečném místě mimo dosah dětí a nepoužitých uživatelů. Používejte pouze díly, spojovací materiál a příslušenství doporučené výrobcem. Udržujte pracovní prostor čistý a bez nepořádku. Během práce udržujte děti a ostatní osoby mimo dosah nářadí. Udržujte pracovní prostor dobře osvětlený. |
| <ul style="list-style-type: none"> Klíč nebo kľíč, který zůstane připevněn k rotující části nářadí, zvyšuje riziko poranění osob. | <ul style="list-style-type: none"> Před zapnutím nářadí vyjměte seřizovací klíče a kľíče. |
| <ul style="list-style-type: none"> Používání nafukovacích trysek pro oprášování může způsobit vážné zranění. | <ul style="list-style-type: none"> NEPOUŽIVEJTE nafukovací trysky pro aplikace s prachovkou. |
| <ul style="list-style-type: none"> Při údržbě nebo výměně nástrojů může dojít k náhodné aktivaci pneumatického nářadí. | <ul style="list-style-type: none"> Odpojte vzduchovou hadici, abyste mohli nářadí promazat nebo doplnit o brusné nástavce, brusné kotouče, vrtáky atd.. Nikdy nepřenášejte nářadí pomocí hadice. Vyhnete se neúmyslnému spuštění. Nestene nářadí s přistem na spoušti. Opravy by měl provádět pouze autorizovaný servisní zástupce. |
| <ul style="list-style-type: none"> Pneumatické nářadí může při kontaktu s obrobkem způsobit jeho pohyb, což může vést k zranění. | <ul style="list-style-type: none"> Použijte svorky nebo jiná zařízení, která zabrání pohybu. |
| <ul style="list-style-type: none"> Ztráta kontroly nad nářadím může vést ke zranění sebe nebo jiných osob. | <ul style="list-style-type: none"> Nikdy nepoužívejte nástroj, pokud užíváte drogy nebo alkohol. Neplňejte ho to. Udržujte správný postoj a rovnováhu. Udržujte rukojeti suché, čisté a zbavené oleje/mazu. Zůstaňte v klidu. Sledujte, co děláte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte s nářadím, když jste unavení. |
| <ul style="list-style-type: none"> Nekvalitní, nesprávné nebo poškozené nástroje, jako jsou brusné kotouče, dláta, nástrčné hlavice, vrtáky, hřebíkovačky, sponkovátky atd., se mohou při práci rozletět a rozmetat částice po celém pracovním prostoru a způsobit vážné zranění. | <ul style="list-style-type: none"> Vždy používejte nástavce dimenzované na otáčky elektrického nářadí. Nikdy nepoužívejte nářadí, které bylo upuštěno, zasaženo nebo poškozeno používáním. * Na rázovém utahováku používejte pouze nástrčné hlavice. Na nářadí nepusťte nadměrnou silou, nechte jej pracovat. |
| <ul style="list-style-type: none"> Upevňovací prvky by mohly odskočit nebo být vymrštěny a způsobit vážné zranění nebo škody na majetku. | <ul style="list-style-type: none"> Nikdy nemířte výbojem nástroje na sebe nebo na ostatní. Netiskněte spoušť, dokud není kontaktní bezpečnostní zařízení nástroje proti pracovnímu povrchu. Nikdy se nepokoušejte zarážet upevňovací prvky do tvrdých povrchů, jako je ocel, beton nebo dlaždice. Vyuvarujte se najetí spojovacího prvku na jiný spojovací prvek. Umístejte nářadí opatrně tak, aby byl spojovací materiál dodán na správné místo. |
| <ul style="list-style-type: none"> Nesprávně udržované nářadí a příslušenství může způsobit vážné zranění. | <ul style="list-style-type: none"> Nářadí pečlivě udržujte. Udržujte fezny nářadí ostrý a čistý. Správně udržovaný nářadí s ostrými řeznými hranami snižuje riziko vázání a lépe se ovládá. |
| <ul style="list-style-type: none"> Při poškození nástroje hrozí nebezpečí prasknutí. | <ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé části špatně seřízené nebo vznášené, zda nedošlo k poškození dílů a k jiným stavům, které by mohly způsobit ovlivňující činnost nástroje. V případě poškození nechte nářadí před použitím opravit. |
| <ul style="list-style-type: none"> Používejte pouze příslušenství určené výrobcem k použití s konkrétním nářadím. | <ul style="list-style-type: none"> Použijte příslušenství, které není určeno pro použití s daným nářadím, zvyšuje riziko zranění osob. |

UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

| CO BY SE MOHO STAT | JAK TOMU PŘEDCHÁZET |
|---|---|
| • Použití pneumatického náradí k upevnění elektrických vodičů může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo smrt. | • Nikdy nepoužívejte hřebíky/sešíváčky k upevnění elektrických vodičů. když je pod napětím. |
| • Tento nástroj není vybaven izolovanou úchopovou plochou. Kontakt s "živým" vodičem způsobí, že i odkryté kovové části náradí budou "pod napětím", což může vést k úrazu elektrickým proudem nebo smrti. | • Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je vaše tělo uzemněno, existuje a může vzniknout zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem. |
| • Spojovací materiál, který se dostane do kontaktu se skrytým elektrickým vedením, může způsobit úraz elektrickým proudem nebo smrt. | • Před zahájením prací důkladně prozkoumejte obrobek, zda na něm nejsou skryté kabely. |

UPOZORNĚNÍ RIZIKO ZAMOTÁNÍ

| CO BY SE MOHO STAT | JAK TOMU PŘEDCHÁZET |
|--|--|
| • Náradí, které obsahuje pohyblivé prvky nebo pohání jiné pohyblivé části, jako jsou brusné kotouče, zásuvky, brusné kotouče atd., se může zamotat do vlasů, oděvu, šperků a jiných volných předmětů, což může vést k vážnému zranění. | • Nikdy nenoste volné oblečení nebo oblečení s volnými popruhy, kravatami apod., které by se mohly zamotat do pohyblivých částí náradí. • Odstraněte všechny šperky, hodinky, průkazy, náramky, náhrdelníky atd., které by se mohly zachytit o nástroj. • Nepřiblížujte ruce k pohyblivým částem. Dlouhé vlasy si svážte nebo zakryjte. • Při práci s nářadím vždy používejte vhodně padnoucí oděv a další bezpečnostní vybavení. |

UPOZORNĚNÍ RIZIKO POŘEZÁNÍ NEBO POPÁLENÍ

| CO BY SE MOHO STAT | JAK TOMU PŘEDCHÁZET |
|---|---|
| Nástroje, které řežou, stříhají, vrtají, sešívají, děrují, sekají atd., mohou způsobit vážné zranění. | • Pracovní část náradí držte mimo dosah rukou a těla. |

VAROVÁNÍ

- Pokud jsou výstražné štítky zakryté nebo odstraněné, vyměňte je.
- Nepoužívejte tento nástroj k jinému než určenému účelu.
- Nadmerný tlak vzduchu nebo příliš volný otáčení sníží životnost náradí a mohou způsobit nebezpečnou situaci.
- Zkontrolujte opotřebení vzduchové hadice a chráťte ji před teplem a ostrými hrany. Neperfáňejte náradí za vzduchovou hadici.
- Uklouznutí, zakopnutí nebo pád je hlavní příčinou vážného zranění nebo dokonce smrti. Dávejte pozor na přebytečnou hadici ponechanou na cestě pro chůzi nebo na pracovní ploše a dávejte pozor také na běžící vzduchovou hadici.
- Nepřetržitý provoz a špatné pracovní podmínky způsobují poranění rukou. Jakmile dojde k znečitlivění nebo bolesti ruky, musí obsluha na chvíli zastavit náradí, aby si odpočinula, a po zotavení znova pokračovat v práci. Pokud se takový závažný příznak objeví, musí obsluha okamžitě navštívit lékaře.
- Návštěvníky udržujte v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. udržujte děti v bezpečné vzdálenosti.
- Tento výrobek může obsahovat jednu nebo více chemických látek, o nichž je známo, že způsobují rakovinu a vady binh nebo jiné reprodukční poškození. Po manipulaci si umyjte ruce.

NASTAVENÍ VZDUCHOVÉ LINKY PRO PRÁCI S NÁSTROJI

Zásobování vzduchem

Ujistěte se, že vzduchový kompresor používaný pro provoz pneumatického nářadí poskytuje správný výkon (CFM nebo L/min). Při připojování nářadí k přívodu vzduchu mějte nářadí v poloze "vypnuto".

Při dosažení nejlepšího výkonu nářadí za chodu používejte normální pracovní tlak 90 psi.

Vysoký tlak a nečistý vzduch zkracují životnost nástroje v důsledku rychlejšího opotřebení a mohou také způsobit nebezpečí. Denně vypouštějte vodu z nádrže vzduchového kompresoru a také veškerou kondenzaci ve vzduchovém potrubí.

Voda ve vzduchovém potrubí se může dostat do nástroje a poškodit mechanismy nástroje při provozu.


Týdně čistěte kazetu vstupního vzduchového filtru. Doporučený postup zapojení si můžete prohlédnout na uvedeném schématu. Tlak v potrubí by měl být odpovídajícím způsobem zvýšen, aby se vyrohnal s mimořádně dlouhými vzduchovými hadicemi (obvykle nad 8 metrů).

Minimální průměr hadice by měl být 1/4 palce (vnitřní průměr) a šroubení by mělo mít stejný vnitřní průměr.

rozměry. Obvykle se však pro přívod vzduchu doporučuje vzduchová hadice o průměru 3/8 palce, aby se dosáhlo nejlepší funkce pneumatického nářadí.

Používejte správné hadice a šroubení. Nedoporučujeme připojovat rychlospojky přímo k nářadí, protože mohou způsobit poruchu v důsledku vibrací. Místo toho přidejte vedoucí hadici a připojte spojku mezi přívodem vzduchu a buňkou.

Před jednotlivým použitím zkontrolujte opotřebení hadic. Ujistěte se, že jsou všechny spoje bezpečné.

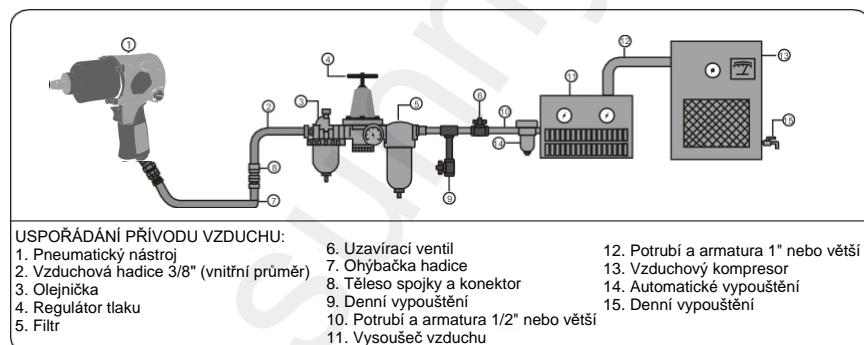

Důležité upozornění

1. Pracovním tlakem se rozumí tlak vzduchu v potrubí nastavený na nářadí, když je nářadí v pracovních podmínkách (tj. bylo spuštěno). NEvztahuje se na tlak vzduchu ze vzduchového kompresoru.
2. Vzduchová hadice (v obchodech se nejčastěji prodává vzduchová hadice 3/8" x 50 stop) může způsobit pokles tlaku ze vzduchového kompresoru do nářadí až o 15 PSI, takže může být nutné nastavit vyšší výstupní tlak vzduchu z kompresoru, aby se udržel požadovaný tlak v nářadí.
3. Jednotlivé pneumatické nářadí má svou specifikaci spotřeby vzduchu (CFM). Zkontrolujte specifikace kompresoru, abyste se ujistili, že zvládne jak minimální požadovaný CFM (kubické stopy za minutu), tak PSI (libry na čtvereční palec).

SPECIFIKACE A OBSAH BALENÍ

Specifikace


| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Číslo položky | 7330J |
| Ctvercový pohon | 1/2 IN. |
| Velikost kapacitního šroubu | J6mm (5/8 IN) |
| Volná rychlosť | 7500 otáček za minutu |
| Max. Točivý moment | 640 Nm (470 ft-lb) |
| Průměrná spotřeba vzduchu | 120 l/min (4,2 SCFM) |
| Požadovaný tlak vzduchu | 6,3 baru (90 psi) |
| Přívod vzduchu | 1/4 IN. |
| Vzduchová hadice | 3/8 IN. (vnitřní průměr) |
| Celková délka | 190 mm (7,48 IN) |
| Hmotnost | 2,7 kg (6 liber) |

PŘÍPRAVA


Před zahájením montáže nebo provozu výrobku se ujistěte, že jsou k dispozici všechny díly. Porovnejte díly se seznamem obsahu balení. Pokud některý díl chybí nebo je poškozen, nepokoušejte se výrobek sestavit, instalovat nebo provozovat. Obraťte se na distributora nebo obchodního zástupce a požádejte o výměnu.

NÁVOD K MONTÁŽI

- Před zahájením práce náradí namažte. Pokyny k mazání najdete v části "PÉČE A UDRŽBA".
POZNÁMKA: Ozubená kola rotoru by se měla mazat jednou za pracovní den.
- Odstraňte uzávěr přívodu vzduchu. Do přívodu vzduchu ručně nasadte zátku.
POZNÁMKA: Použijte těsnící pásku (není součástí dodávky) na vnější zástrčku a utáhněte ji klíčem (není součástí dodávky), aby bylo spojení vzduchotěsné. Neutahujte příliš silně.
- Před každým použitím vložte do zástrčky 2-3 kapky oleje na pneumatické náradí (není součástí dodávky). (Viz obrázek 7)
- Podle potřeby vyberte správnou rázovou hlavici (není součástí dodávky) a nasadte ji na kovadlinu. (Viz obrázek 1)
& UPOZORNĚNÍ Používejte pouze rázové hlavice s otáčkami stejnými nebo vyššími, než má samotné náradí.
- Připojte přívodní hadici vzduchu k zástrčce. Nastavte tlak vzduchu na 90 PSI. (Viz obrázek 2)
POZNÁMKA: Pracovní tlakem se rozumí tlak vzduchu nastavený na náradí, když je náradí v pracovních podmínkách.

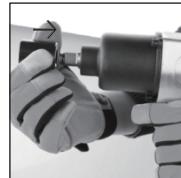

Obrázek J

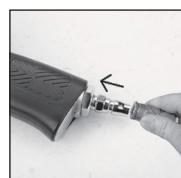

Obrázek 2

NÁVOD K OBSLUZE

1. Jak instalovat/utahovat závitové spojovací prvky. Zatlačte dřík ventilu (F) dopředu podle označení "I" na štítku. Stiskněte spoušť. Pak se kovadlinka nástroje rozběhne ve směru hodinových ručiček. (Viz obrázek 3)
2. Jak odstranit/povolit závitové spojovací prvky. Zatlačte dřík ventilu (F) směrem dozadu, jak ukazuje značka "R" na tabulce. Stiskněte spoušť. Poté se kovadlinka nástroje rozjede proti směru hodinových ručiček. (Viz obrázek 4)

POZNÁMKA: Toto nářadí je vybaveno regulačním ventilem výkonu. Držte regulátor průtoku vzduchu a pak jím pomalu otáčejte ve směru nebo proti směru hodinových ručiček tak, aby ukazoval na značku č. na krytu.

"Nastavení 1" představuje nejménší výkon, který je vhodný pro pouhou montáž závitových spojovacích prvků na obrobek, zatímco "nastavení 5" představuje největší výkon, který je určen pro utahování závitových spojovacích prvků na obrobku. Otáčením regulátoru průtoku vzduchu zvolte správný kroutící moment potřebný na obrobku při montáži nebo uvoľňování závitových spojovacích prvků. (Viz obrázek 5)



Obrázek 3



PÉČE A ÚDRŽBA

Nářadí je třeba denně (nebo před každým použitím) mazat olejem na vzduchové nářadí (není součástí dodávky).

POZNÁMKA: Olej pro pneumatické nářadí je k dostání ve velkých obchodech s nářadím. Jako náhradu lze použít olej SAE č. 10 nebo mazivo pro sání stroje nebo jakékoli jiný vysoce kvalitní turbínový olej obsahující absorbent vlhkosti, inhibitory korozie, smáčedla kovu a přísadou EP (extrémní tlak). Nepoužívejte detergentní olej. Při nepřetržitém provozu je třeba nářadí promazávat každé 1 až 2 hodiny. To lze provést pomocí in-line olejnice nebo ručně. Pokud se provádí ručně, postupujte následovně:

1. Odpojte nářadí od přívodu vzduchu. (Viz obrázek 6)
2. Do přívodu vzduchu umístěte několik kapek oleje pro pneumatické nářadí (viz obrázek 7).




Obrázek 5

POZNÁMKA: Vyvarujte se nesprávného použití silnějšího oleje, které může vést ke snížení výkonu nebo k poruše.


3. Připojte nářadí k přívodu vzduchu. Nechte nářadí několik sekund běžet bez zařízení, aby se olej rozprostrel po nářadí.

POZNÁMKA: Případný přebytečný olej může být vytlačen z oblasti výfuku vzduchu. Držte proto nářadí v bezpečném směru.

4. Po ukončení práce s nářadím a před jeho uložením odpojte vzduchovou hadici a do přívodu vzduchu umístěte 4 nebo 5 kapek oleje, poté vzduchovou hadici znovu připojte a nechte nářadí běžet, aby se olej rovněž rozprostrel po celém nářadí po dobu přibližně 30 sekund. Tím prodloužíte životnost nářadí.
5. Nářadí neskladujte ve vlhkém prostředí, které podporuje rezavění vnitřních mechanismů. Před uskladněním nářadí vždy naolejte.
6. Pokud je nářadí vážně poškozený nebo dosloužily, měl byt odložen do kontejneru na recyklaci zdrojů. Nikdy jej nevhazujte do ohně.

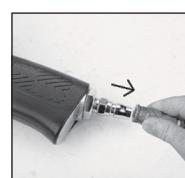

Obrázek 6

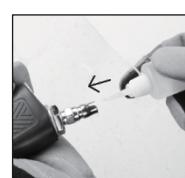

Obrázek 7

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| Problém | Možná příčina | Nápravná opatření |
|---|--|--|
| Nástroj běží pomalu nebo nefunguje | 1. Štěrk nebo guma v nástroji. 2. V nástroji není olej. 3. Nízký tlak vzduchu. 4. Netěsnost vzduchové hadice. 5. Poklesy tlaku. 6. Opořebovaný list rotoru. 7. Vlhkost vyfukovaná z výfuku nářadí. | 1. Nástroj propláchněte olejem na vzduchové nářadí nebo rozpuštělem na žvýkačky. 2. Nářadí namažte podle pokynů k mazání v této příručce. 3. a. Nastavte regulátor na nářadí na maximální hodnotu. b. Nastavte regulátor kompresoru na maximální tlak 90 PSI. 4. V případě zvýšení netěsností utáhněte a utěsněte hadicové šroubení. Použijte těsnící pásku. 5. a. Ujistěte se, že má hadice správnou velikost. Dlouhé hadice nebo nářadí používající velké objemy vzduchu mohou vyžadovat hadici s vnitřním průměrem 1/2 palce nebo větším v závislosti na celkové délce hadic. b. Nepoužívejte více hadic spojených rychlospojkami. To způsobuje další tlakové ztráty a snižuje výkon nářadí. Hadice připojujte přímo k sobě. 6. Vyměňte list rotoru. 7. Voda v nádrži: vypusťte nádrž. (Viz příručka ke vzduchovému kompresoru). Nářadí naolejujte a nechte běžet, dokud se neobjeví voda. Znovu nástroj naolejujte a nechte běžet 1-2 sekundy. |
| V nástroji vznikají abnormální vibrace a/nebo nadměrné teplo. | Nesprávné mazání. | Dodržujte správné mazací postupy uvedené v této příručce. |


POZNÁMKA: V případě zvláštních potíží, které nemůže vyřešit obsluha, se obraťte na distributora nebo obchodního zástupce, u kterého jste nářadí zakoupili.


SEZNAM DÍLŮ

| Díl č. | Popis | Množství | Číslo dílu | Popis | Množství |
|--------|--------------------------|----------|------------|---------------------------------|----------|
| 1 | sestava poudzra zařízení | 1 | 23 | zadní ložisko | 1 |
| 2 | šroub | 3 | 24 | držák ložiska rotoru | 1 |
| 3 | pružinová podložka | 3 | 25 | kryt | 1 |
| 4 | těsnění poudzra | 1 | 26 | šroub knoflíku zpětného ventilu | 1 |
| 5 | Pozdro | 1 | 27 | pružinová podložka | 1 |
| 6 | pouzdro | 1 | 28 | knoflík zpětného chodu | 1 |
| 7 | pojistný kroužek | 1 | 29 | pouzdro zpětného ventilu | 1 |
| 8 | 0-kroužek | 1 | 30 | 0-kroužek | 2 |
| 9 | kovadlina | 1 | 31 | ocelová kulička | 1 |
| 10 | kladívkový kolík | 2 | 32 | pružina | 1 |
| 11 | rám kladiva | 1 | 33 | zpětný ventil | 1 |
| 12 | kladivo | 2 | 34 | nastavit screv | 1 |
| 13 | zadní ostříkovač | 1 | 35 | spouštěč | 1 |
| 14 | přední ložisko | 1 | 36 | spouštěcí kolík | 1 |
| 15 | podložka svorky motoru | 2 | 37 | sten ventilu | 1 |
| 16 | přední koncová deska | 1 | 38 | sedlo škrticí klapky | 1 |
| 17 | rotor | 1 | 39 | vzduchový ventil | 1 |
| 18 | list rotoru | 6 | 40 | 0-kroužek | 1 |
| 19 | čep válce | 1 | 41 | pružina | 1 |
| 20 | válec | 1 | 42 | přívod vzduchu | 1 |
| 21 | zadní koncová deska | 1 | 43 | filtr | 1 |
| 22 | těsnění zadní desky | 1 | | | |

Obraťte se na distributora nebo obchodního zástupce, u kterého jste náradí zakoupili, a požádejte ho o objednání náhradních dílů pro případnou výměnu, abyste mohli náradí nepřetržitě používat a prodloužili jeho životnost.

Při objednávání náhradních dílů a součástí uvádějte číslo každého dílu a objednací množství.

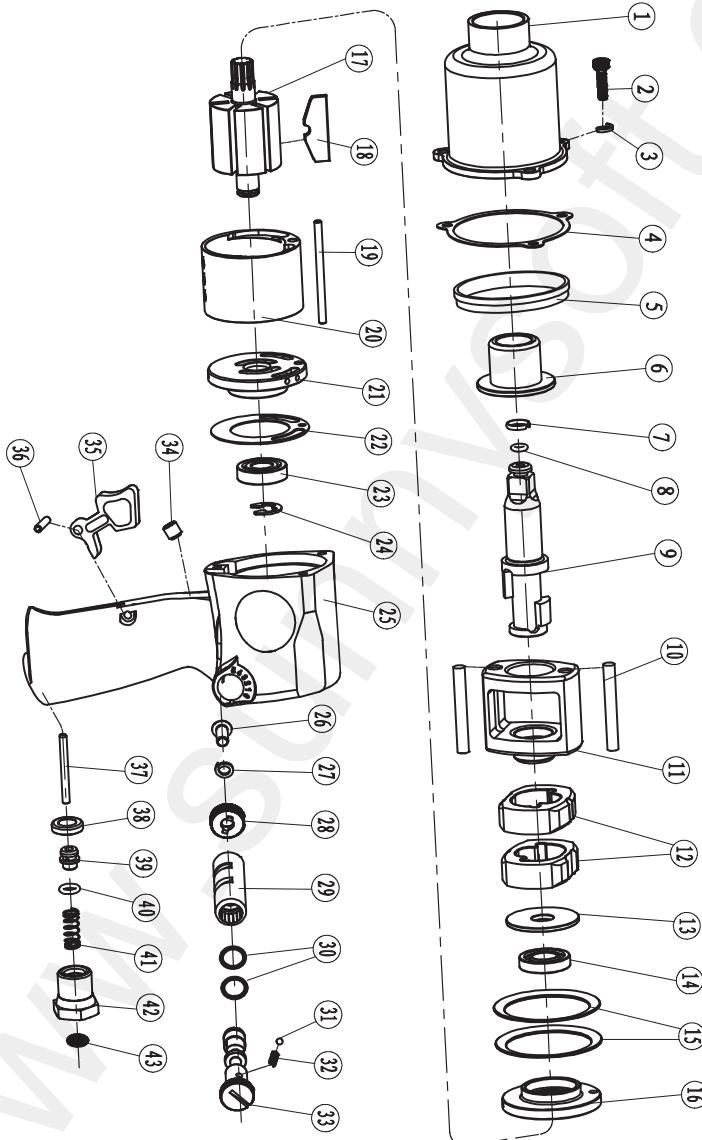

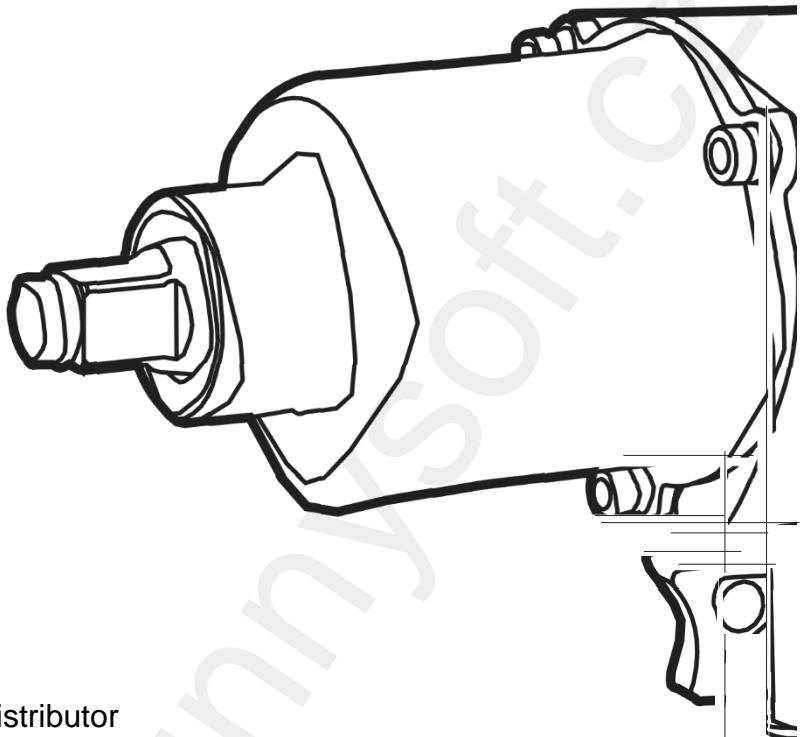

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

SUZHOU TOLSEN TOOLS
CO., LTD.

www.tolsentools.com

TOLSEN je ochranná známka nebo
registrován ochranná známka společnosti
TOLSEN TOOLS. Všechna práva
vyhrazena.

MADE IN CHINA



G%O@
TolsenWorld



SCAN TO VISIT
PRODUCT LINK

4A25

TOLSEN


73301

INDUSTRIE

Pneumatischer Schlagschrauber 1/2", 640 Nm

GEBRAUCHSANWEISUNG

1/2"

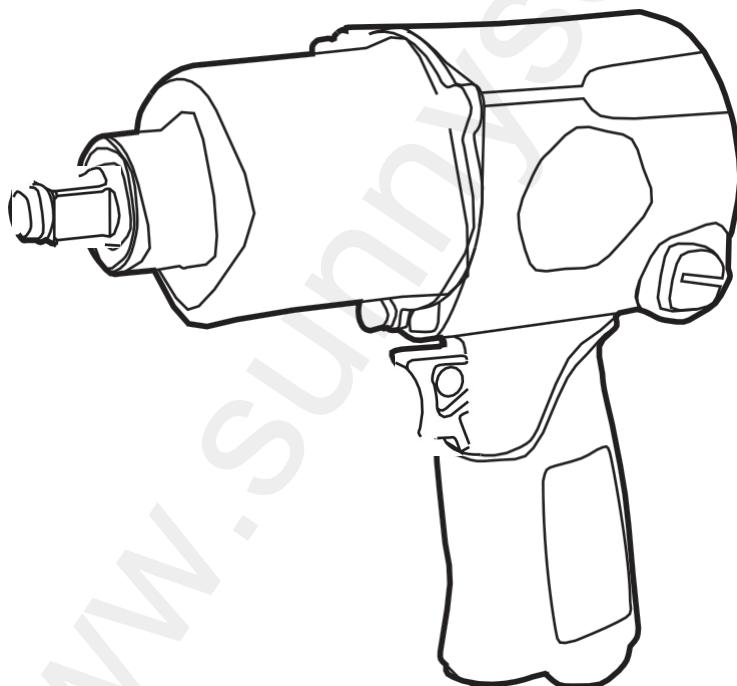

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF!

Sie benötigen dieses Handbuch für Sicherheitshinweise, Betriebsverfahren und Garantie. Bewahren Sie das Handbuch und den Original-Kaufbeleg an einem sicheren, trockenen Ort auf, um später darin nachzuschlagen zu können.

SICHERHEIT

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lesen Sie dieses Handbuch vollständig durch, bevor Sie versuchen, das Produkt zusammenzubauen, zu bedienen oder zu installieren. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben
zum Produkt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Vertriebsmitarbeiter.

WARNING UNSACHGEMÄSSE BEDIENUNG ODER WARTUNG DIESES PRODUKTS KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND SACHSCHÄDEN FÜHREN. LESEN UND VERSTEHEN SIE ALLE WARNHINWEISE UND BETRIEBSANWEISUNGEN, BEVOR SIE DIESES GERÄT BENUTZEN. ES IST IMMER WICHTIG, GRUNDLEGENDER SICHERHEITSVORKEHRUNGEN BEI DER VERWENDUNG VON DRUCKLUFTWERKZEUGEN ZU BEFOLGEN, UM DAS RISIKO VON VERLETZUNGEN ZU VERRINGERN.

| WARNUNG GEFÄHR VON AUGEN- ODER KOPFVERLETZUNGEN | |
|--|--|
| WAS PASSIEREN KÖNNTE | WIE MAN ES VERHINDERN KANN |
| -Luftbetriebene Geräte und Elektrowerkzeuge sind in der Lage, Materialien wie Befestigungselemente, Metallteile und andere wie Späne, Sägemehl und andere Abfälle bei hohen Geschwindigkeiten, die schwere Augenverletzungen verursachen können. | Verwenden Sie immer eine CE- oder ANSI-geprüfte Schutzbrille mit Seitengiebel. Lassen Sie das Arbeitsgerät niemals unbefestigt. Ziehen Sie den Luftschauch ab, wenn Sie ihn nicht benutzen. |
| -komprimierte Luft kann gefährlich sein. Das Luftsysten kann Verletzungen an Weichtellen wie Augen, Ohren usw. verursachen. | Als zusätzlichen Schutz sollten Sie zusätzlich zur Schutzbrille einen zugelassenen Gesichtsschutz tragen. |
| -Werkzeuge können sich lösen, abbrechen und wegfliegen, wodurch Gegenstände in den Arbeitsbereich gelangen. | Vergewissern Sie sich, dass alle Anbauteile sicher befestigt sind. |

| WARNUNG BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR | |
|---|---|
| WAS PASSIEREN KÖNNTE | WIE MAN ES VERHINDERN KANN |
| • Schleifende Werkzeuge wie Schleifmaschinen und Schleifer, rotierende Werkzeuge wie Bohrmaschinen und Schlagwerkzeuge wie Nagler, Tacker, Schraubenschlüssel, Hämmer und Sägen können Funken erzeugen, die brennbare Materialien entzünden können. | Arbeiten Sie niemals mit Werkzeugen in der Nähe von brennbaren Stoffen wie Benzin, Diesel, Reinigungsmitteln usw. Arbeiten Sie in einem sauberen, gut belüfteten Bereich, der frei von brennbaren Stoffen ist. Verwenden Sie niemals Sauerstoff, Kohlendioxid oder andere in Flaschen abgefüllte Gase als Energiequelle für Druckluftwerkzeuge. |
| *Das Überschreiten des maximalen Nenndrucks des Werkzeugs oder des Zubehörs kann eine Explosion verursachen, die zu schweren Verletzungen führen kann. | • Verwenden Sie Druckluft, die auf einen maximalen Druck geregelt ist, der dem Nenndruck aller Anbaugeräte entspricht oder darunter liegt. • Schließen Sie niemals eine Luftquelle an, die in der Lage ist, die 150 psi. • Vergewissern Sie sich immer, dass die Luftquelle auf den Nenndruckbereich eingestellt ist, bevor Sie das Werkzeug verwenden. |

| WARNUNG GEFÄHR VON GEHÖRVERLUST | |
|---|--|
| WAS PASSIEREN KÖNNTE | WIE MAN ES VERHINDERN KANN |
| • Langfristige Exposition gegenüber Lärm durch Der Betrieb von Druckluftwerkzeugen kann zu einem dauerhaften Hörverlust führen. | Verwenden Sie stets einen CE- oder ANSI-geprüften Gehörschutz. |

| WARNUNG BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR | |
|---|--|
| WAS PASSIEREN KÖNNTE | WIE MAN ES VERHINDERN KANN |
| • Bei der Benutzung von Werkzeugen wie Schleifmaschinen, Schlefern und Schneidwerkzeugen entstehen Staub und Schleifmittel, die für die menschliche Lunge und die Atemwege schädlich sein können. | Tragen Sie bei der Arbeit mit diesen Werkzeugen immer einen geeigneten Gesichtsschutz Maske oder Atemschutzgerät. |
| • Einige Materialien, wie Klebstoffe und Teer, enthalten Chemikalien, deren Dämpfe bei längerer Exposition Folgendes verursachen können schwere Verletzungen. | Arbeiten Sie immer in einem sauberen, trockenen und gut belüfteten Bereich. |

| HINWEIS | VERLETZUNGSRISIKO |
|--|---|
| WAS PASSIEREN KÖNNTEN | WIE MAN ES VERHINDERN KANN |
| <ul style="list-style-type: none"> Unbeabsichtigte oder mit einem Luftschauch versehene Werkzeuge können von unbefugten Personen aktiviert werden, was zu Verletzungen oder Schäden führen kann. von anderen Menschen. Druckluftwerkzeuge können Befestigungsmittel oder andere Materialien durch den gesamten Arbeitsbereich schleudern. Ein Schlüssel oder Schraubenschlüssel, der an einem rotierenden Teil des Werkzeugs befestigt bleibt, erhöht die Verletzungsgefahr. Die Verwendung von aufblasbaren Düsen zum Abstauben kann Folgendes verursachen schwere Verletzungen. Bei der Wartung oder beim Werkzeugwechsel kann es zu einer unbeabsichtigten Aktivierung des Druckluftwerkzeugs kommen. Pneumatische Werkzeuge können bei Kontakt mit dem Werkstück Bewegungen verursachen, die zu Verletzungen führen können. Wenn Sie die Kontrolle über das Werkzeug verlieren, können Sie sich oder andere verletzen. Schlechte, ungeeignete oder beschädigte Werkzeuge wie Schleifscheiben, Meißel, Steckschlüssel, Bohrer, Nagler, Tacker usw. können wegfliegen und Partikel über den gesamten Arbeitsbereich verstreuen und schwere Verletzungen verursachen. Die Befestigungselemente könnten abspringen oder herausgeschleudert werden und schwere Verletzungen oder Sachschäden verursachen. Unsachgemäß gewartete Werkzeuge und Zubehörteile können schwere Verletzungen verursachen. Wenn das Werkzeug beschädigt wird, besteht Bruchgefahr. Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Hersteller für die Verwendung mit dem jeweiligen Werkzeug angegeben ist. | <ul style="list-style-type: none"> Ziehen Sie den Luftschauch ab, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und ungeschulten Benutzern auf. Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Teile, Befestigungselemente und Zubehörteile. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Unordnung. Halten Sie Kinder und andere Personen während der Arbeit vom Werkzeug fern. Halten Sie den Arbeitsbereich gut beleuchtet. Entfernen Sie vor dem Einschalten des Geräts die Einstellschlüssel und Schlüssel. Verwenden Sie KEINE aufblasbaren Düsen für Staubanwendungen. Ziehen Sie den Luftschauch ab, um das Gerät zu schmieren oder mit Schleifaufsätze, Schleifscheiben, Bohrern usw. aufzufüllen. Verwenden Sie niemals einen Schlauch, um das Werkzeug zu tragen. Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Einschalten. Tragen Sie das Gerät nicht mit dem Finger am Abzug. Reparaturen sollten nur von einer autorisierten Servicestelle durchgeführt werden. Verwenden Sie Klammern oder andere Vorrichtungen, um Bewegungen zu verhindern. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Sie Drogen oder Alkohol konsumieren. Überfreien Sie es nicht. Achten Sie auf eine gute Körperhaltung und Balance. Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von Öl/Fett. Bleiben Sie ruhig. Passen Sie auf, was Sie tun. Seien Sie vorsichtig. Arbeiten Sie nicht mit Werkzeugen, wenn Sie müde sind. Verwenden Sie immer Anbaugeräte, die für die Geschwindigkeit des Elektrowerkzeugs ausgelegt sind. Verwenden Sie niemals Werkzeuge, die fallen gelassen, geschlagen oder beschädigt wurden. Verwenden Sie nur Steckschlüsselseinsätze für den Schlagschrauber. Wenden Sie keine übermäßige Kraft auf das Werkzeug an, lassen Sie es arbeiten. Richten Sie die Entladung des Werkzeugs niemals auf sich selbst oder andere. Ziehen Sie den Abzug erst dann, wenn die Sicherheitsvorrichtung des Werkzeugs an der Arbeitsfläche anliegt. Versuchen Sie niemals, Befestigungselemente in harte Oberflächen wie Stahl, Beton oder Fliesen einzuschlagen. Vermeiden Sie es, einen Befestiger über einen anderen Befestiger zu führen. Positionieren Sie das Werkzeug sorgfältig, damit der Befestiger an der richtigen Stelle zugeführt wird. Pflegen Sie die Werkzeuge sorgfältig. Halten Sie das Schneidewerkzeug scharf und sauber. Ein ordnungsgemäß gewartetes Werkzeug mit scharfen Schneidkanten verringert die Gefahr des Einklemmens und ist einfacher zu handhaben. Prüfen Sie die beweglichen Teile auf falsche Ausrichtung oder Verklemmung. Beschädigung von Teilen und andere Bedingungen, die Folgendes verursachen könnten den Betrieb des Geräts beeinträchtigt. Lassen Sie das Gerät im Falle einer Beschädigung vor der Verwendung reparieren. Die Verwendung von Zubehör, das nicht für die Verwendung mit dem Gerät vorgesehen ist, erhöht das Risiko von Verletzungen. |

| HINWEIS | | GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES |
|--|--|---|
| WAS PASSIEREN KÖNNTE | WIE MAN ES VERHINDERN KANN | |
| • Die Verwendung von Druckluftwerkzeugen zum Befestigen von elektrischen Leitungen kann zu einem Stromschlag oder zum Tod führen. | • Verwenden Sie niemals Nägel/Klammern zur Befestigung von elektrischen Leitungen, wenn er unter Strom steht. | |
| • Dieses Werkzeug ist nicht mit einer isolierten Grifffläche ausgestattet. Bei Kontakt mit einem "stromführenden" Leiter stehen auch freiliegende Metallteile des Werkzeugs unter Spannung, was zu einem elektrischen Schlag oder zum Tod führen kann. | • Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlshränken. Wenn Ihr Körper geerdet ist, besteht ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags. | |
| • Befestigungselemente, die mit versteckten elektrischen Leitungen in Berührung kommen, können zu Stromschlägen oder zum Tod führen. | • Untersuchen Sie das Werkstück vor Beginn der Arbeiten gründlich auf versteckte Kabel. | |

| HINWEIS | | GEFAHR DES VERHEDDERNS |
|--|---|-------------------------------|
| WAS PASSIEREN KÖNNTE | WIE MAN ES VERHINDERN KANN | |
| • Werkzeuge, die bewegliche Teile enthalten oder andere bewegliche Teile wie Schleifscheiben, Schubladen, Schleifscheiben usw. antreiben, können sich in Haaren, Kleidung, Schmuck und anderen losen Gegenständen verfangen, was zu schweren Verletzungen führen kann. | • Tragen Sie niemals lose Kleidung oder Kleidung mit losen Bändern, Krawatten usw., die sich in den beweglichen Teilen des Geräts verfangen könnten. • Legen Sie alle Schmuckstücke, Uhren, Ausweise, Armbänder, Halsketten usw. ab, die sich am Werkzeug verfangen könnten. • Halten Sie Ihre Hände von beweglichen Teilen fern. Binden Sie lange Haare zusammen oder bedecken Sie sie. • Verwenden Sie bei der Arbeit mit Werkzeugen immer passendes Werkzeug. Kleidung und andere Sicherheitsausrüstung. | |

| HINWEIS | | GEFAHR VON SCHNITTVERLETZUNGEN ODER VERBRENNUNGEN |
|---|---|--|
| WAS PASSIEREN KÖNNTE | WIE MAN ES VERHINDERN KANN | |
| Werkzeuge zum Schneiden, Scheren, Bohren, Tackern, Stanzen, Meißeln usw. können schwere Verletzungen verursachen. | • Halten Sie den arbeitenden Teil des Werkzeugs von Ihren Händen und Ihrem Körper fern. | |

WARNUNG

- Wenn die Warnschilder verdeckt oder entfernt sind, müssen sie ersetzt werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es bestimmt ist.
- Ein zu hoher Luftdruck oder eine zu lockere Drehung verringert die Lebensdauer des Werkzeugs und kann zu einer gefährlichen Situation führen.
- Überprüfen Sie den Luftschauch auf Verschleiß und schützen Sie ihn vor Hitze und scharfen Kanten. Bewegen Sie das Werkzeug nicht hinter dem Luftschauch.
- Ein Ausrutschen, Stolpern oder Sturz ist eine der Hauptursachen für schwere Verletzungen oder sogar den Tod. Achten Sie auf überflüssige Schläuche, die auf dem Gehweg oder der Arbeitsfläche liegen, und halten Sie Ausschau nach peitschenden Luftschauch.
- Kontinuierlicher Betrieb und schlechte Arbeitsbedingungen führen zu Handverletzungen. Wenn Taubheitsgefühle oder Schmerzen in der Hand auftreten, muss der Bediener das Werkzeug kurz anhalten, um sich auszuruhen, und die Arbeit wieder aufnehmen, nachdem er sich erholt hat. Tritt ein solch schwerwiegendes Symptom auf, muss der Bediener sofort einen Arzt aufsuchen.
- Halten Sie Besucher in einem sicheren Abstand zum Arbeitsbereich. halten Sie Kinder in einem sicheren Abstand.
- Dieses Produkt kann eine oder mehrere Chemikalien enthalten, die bekanntermaßen Krebs und andere Defekte verursachen können. Schädigung der Fortpflanzung. Waschen Sie sich nach der Handhabung die Hände.

LUFTLEITUNGS AUFBAU FÜR DIE ARBEIT MIT WERKZEUGEN

Luftzufuhr

Vergewissern Sie sich, dass der für den Betrieb des Druckluftwerkzeugs verwendete Luftkompressor die richtige Leistung (CFM oder L/min) erbringt. Wenn Sie das Werkzeug an die Luftzufuhr anschließen, halten Sie das Werkzeug in der "Aus"-Position.

Um die beste Leistung während des Betriebs zu erzielen, verwenden Sie einen normalen Arbeitsdruck von 90 psi.

Hoher Druck und schmutzige Luft verkürzen die Lebensdauer des Werkzeugs durch schnelleren Verschleiß und können auch Gefahren verursachen. Lassen Sie täglich das Wasser aus dem Kompressortank und das Kondenswasser in der Luftleitung ab.


Wasser in der Luftleitung kann in das Gerät eindringen und die Mechanismen des Geräts während des Betriebs beschädigen.

Reinigen Sie die Ansaugluftfilterpatrone wöchentlich. Die empfohlene Verdrahtung ist dem Diagramm zu entnehmen. Bei extrem langen Luftschnälen (in der Regel über 8 m) sollte der Kanaldruck entsprechend erhöht werden. Der Mindestdurchmesser des Schlauchs sollte 1/4 Zoll (Innendurchmesser) betragen, und das Anschlussstück sollte denselben Innendurchmesser haben.

Abmessungen. In der Regel wird jedoch ein Luftschnal mit einem Durchmesser von 3/8 Zoll für die Luftzufuhr empfohlen, um die beste Funktion des Druckluftwerkzeugs zu erreichen.

Verwenden Sie die richtigen Schläuche und Anschlüsse. Wir raten davon ab, Schnellkupplungen direkt an das Gerät anzuschließen, da sie eine Fehlfunktion des Geräts verursachen können.

aufgrund von Vibrationen. Fügen Sie stattdessen einen Leitungsschlauch hinzu und verbinden Sie die Kupplung zwischen dem Lufteinlass und der Peitsche. Prüfen Sie die Schläuche vor jedem Gebrauch auf Verschleiß. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen sicher sind.

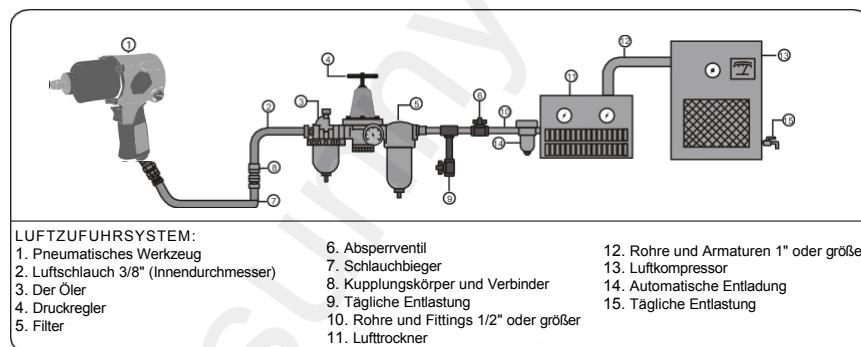

Wichtiger Hinweis

- Der Arbeitsdruck ist der Luftdruck in der Rohrleitung des Werkzeugs, wenn das Werkzeug in Betrieb ist (d. h. gestartet wurde).
Gilt NICHT für den Luftdruck aus dem Luftkompressor.
- Der Luftschnal (3/8" x 50 ft. Luftschnal wird meistens im Handel verkauft) kann dazu führen, dass der Druck vom Luftkompressor zum Werkzeug um bis zu 15 PSI abfällt, so dass es notwendig sein kann, den Auslassdruck des Luftkompressors höher einzustellen, um den gewünschten Druck im Werkzeug beizubehalten.
- Jedes Druckluftwerkzeug hat seine eigene Spezifikation für den Luftverbrauch (CFM). Überprüfen Sie die Spezifikationen des Kompressors, um sicherzustellen, dass er sowohl die minimal erforderliche CFM (Kubikfuß pro Minute) als auch PSI (Pfund pro Quadratzoll) bewältigen kann.

SPEZIFIKATIONEN UND VERPACKUNGSHALT

Spezifikationen

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Artikel-Nummer | 7330J |
| Vierkantantrieb | 1/2 IN. |
| Größe der kapazitiven Schraube | J6mm (5/8 IN) |
| Freie Geschwindigkeit | 7500 U/min |
| Max. Drehmoment | 640 Nm (470 ft-lb) |
| Durchschnittlicher Luftverbrauch | 120 l/min (4,2 SCFM) |
| Erforderlicher Luftdruck | 6,3 bar (90 psi) |
| Luftzufuhr | 1/4 IN. |
| Luftschlauch | 3/8 IN. (Innendurchmesser) |
| Gesamtlänge | 190 mm (7,48 IN) |
| Gewicht | 2,7 kg (6 lbs) |

VORBEREITUNG

Vergewissern Sie sich, dass alle Teile vorhanden sind, bevor Sie mit dem Zusammenbau oder der Inbetriebnahme des Produkts beginnen. Vergleichen Sie die Teile mit der Liste des Verpackungsinhalts. Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen, zu installieren oder in Betrieb zu nehmen. Wenden Sie sich an Ihren Distributor oder Händler, um ein Ersatzteil anzufordern.

INSTALLATIONSANWEISUNGEN

- Schmieren Sie das Werkzeug vor Beginn der Arbeit. Anweisungen zum Schmieren finden Sie unter

"PFLEGE
UND WARTUNG".

HINWEIS: Die Rotorzahnräder sollten einmal pro Arbeitstag geschmiert werden.

- Entfernen Sie die Lufteinlasskappe. Stecken Sie den Stopfen von Hand in den Lufteinlass.
HINWEIS: Kleben Sie Dichtungsband (nicht im Lieferumfang enthalten) auf den äußeren Stopfen und ziehen Sie ihn mit einem Schraubenschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten) fest, um eine luftdichte Verbindung herzustellen. Ziehen Sie ihn nicht zu fest an.

- Geben Sie vor jedem Gebrauch 2-3 Tropfen Druckluftwerkzeugöl in den Stecker (nicht enthalten) (siehe Abbildung 7).

- Wählen Sie je nach Bedarf die richtige Schlagnuss (nicht im Lieferumfang enthalten) und legen Sie es auf den Amboss. (Siehe Abbildung 1)

& WARNUNG Verwenden Sie nur Schlagschraubereinsätze mit einer Drehzahl, die der des Werkzeugs entspricht oder höher ist.

- Schließen Sie den Luftzufuhrschauch an den Stecker an. Stellen Sie den Luftdruck auf 90 PSI ein (siehe Abbildung 2).
HINWEIS: Unter Arbeitsdruck versteht man den Luftdruck, der am Werkzeug eingestellt ist, wenn das Werkzeug in Betrieb ist.

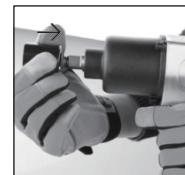


Abbildung J

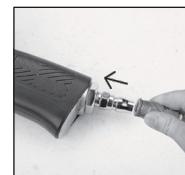


Abbildung 2

BETRIEBSANLEITUNG

- So werden die Gewindeverbindungen installiert/angezogen. Drücken Sie den Ventilschaft (F) entsprechend der Markierung "F" auf dem Etikett nach vorne. Ziehen Sie den Abzug. Der Amboss des Werkzeugs läuft dann im Uhrzeigersinn. (Siehe Abbildung 3)
 - So entfernen Sie Gewindeverbindungen. Drücken Sie den Ventilschaft (F) nach hinten, wie durch die "R"-Markierung auf der Tabelle angezeigt. Ziehen Sie den Abzug. Der Werkzeugamboss läuft dann gegen den Uhrzeigersinn. (Siehe Abb. 4)
- HINWEIS: Dieses Werkzeug ist mit einem Leistungsregelventil ausgestattet. Halten Sie den Luftstromregler und drehen Sie ihn langsam im oder gegen den Uhrzeigersinn, bis er auf die Markierung No auf der Abdeckung zeigt.
- "Einstellung 1" steht für die niedrigste Leistung, die für die einfache Montage von Gewindeverbindungen am Werkstück geeignet ist, während "Einstellung 5" die höchste Leistung darstellt, die für das Anziehen von Gewindeverbindungen am Werkstück vorgesehen ist. Drehen Sie den Luftmengenregler, um das richtige Drehmoment auszuwählen, das für die Montage oder das Lösen von Gewindeverbindungen am Werkstück erforderlich ist (siehe Abbildung 5).



Abbildung 3



PFLEGE UND WARTUNG

Die Werkzeuge sollten täglich (oder vor jedem Gebrauch) mit Luftöl geschmiert werden. Werkzeuge (nicht enthalten).

HINWEIS: Öl für Druckluftwerkzeuge ist in großen Werkzeuggeschäften erhältlich. Als Ersatz kann SAE 10-Öl oder Nähmaschinenschmiermittel oder ein anderes hochwertiges Turbinenöl verwendet werden, das Feuchtigkeit absorbiert, Korrosionsinhibitoren, MetallbenetzungsmitTEL und EP-Zusatz (Extremdruck) enthält. Verwenden Sie kein Waschmittelöl. Bei Dauerbetrieb sollten die Werkzeuge alle 1 bis 2 Stunden geschmiert werden. Dies kann mit einem Inline-Öler oder von Hand geschehen. Bei manueller Schmierung ist wichtig vorzugehen:

- Trennen Sie das Werkzeug von der Lufzufuhr. (Siehe Abbildung 6)
- Geben Sie ein paar Tropfen Druckluftwerkzeugöl in den Lufteinlass (siehe Abbildung 7).

HINWEIS: Vermeiden Sie die unsachgemäße Verwendung von dickerem Öl, da dies zu Leistungseinbußen oder Ausfällen führen kann.

- Schließen Sie das Werkzeug an die Luftversorgung an. Lassen Sie das Gerät einige Sekunden lang unterlassen, damit sich das Öl im Gerät verteilen kann.
- Überschüssiges Öl kann aus dem Abluftbereich herausgedrückt werden. Halten Sie das Werkzeug daher in eine sichere Richtung.
- Wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beendet haben und bevor Sie es einlagern, ziehen Sie den Lufschlauch ab und geben Sie 4 oder 5 Tropfen Öl in den Lufteinlass, schließen Sie dann den Lufschlauch wieder an und lassen Sie das Gerät etwa 30 Sekunden lang laufen, damit sich das Öl gleichmäßig im Gerät verteilt. Dadurch wird die Lebensdauer des Geräts verlängert.
- Lagern Sie Werkzeuge nicht in einer feuchten Umgebung, da dies das Rosten der inneren Mechanismen fordert. Ölen Sie die Werkzeuge immer ein, bevor Sie sie lagern.
- Wenn das Werkzeug stark beschädigt oder veraltet ist, sollte es in einen Werkstoffcontainer gegeben werden. Werfen Sie es niemals in ein Feuer.

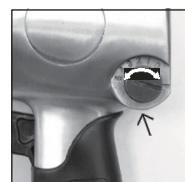


Abbildung 5



Abbildung 6

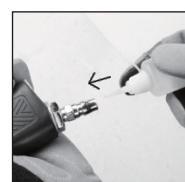


Abbildung 7

PROBLEMBEHEBUNG

| Das Problem | Mögliche Ursache | Abhilfemaßnahmen |
|--|--|---|
| Das Tool läuft langsam oder funktioniert nicht | 1. Schleifstaub oder Gummi im Werkzeug. 2. Es befindet sich kein Öl im Gerät. 3. Niedriger Luftdruck. 4. Luftschauch undicht. 5. Druckabfall. 6. Verschillessenes Rotorblatt. 7. Feuchtigkeit, die von des Werkzeugauspuffs. | 1. Spülen Sie das Werkzeug mit Druckluftwerkzeugöl oder Kaugummilösungsmittel. 2. Schmieren Sie die Werkzeuge gemäß den Schmieranweisungen in diesem Handbuch. 3. a. Stellen Sie den Regler am Werkzeug auf den maximalen Wert ein. b. Stellen Sie den Kompressorregler auf einen maximalen Druck von 90 PSI ein. 4. Wenn Lecks festgestellt werden, ziehen Sie den Schlauchanschluss fest und dichten Sie ihn ab. Verwenden Sie Dichtungsband. 5. a. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch die richtige Größe hat. Lange Schläuche oder Werkzeuge, die große Luftmengen verbrauchen, können einen Schlauch mit einem Innendurchmesser von 1/2 Zoll oder größer erfordern, je nach Gesamtlänge der Schläuche. b. Verwenden Sie nicht mehrere Schläuche, die durch Schnellkupplungen verbunden sind. Dies führt zu zusätzlichem Druckverlust und verringert die Leistung des Geräts. Schließen Sie die Schläuche direkt aneinander an. 6. Tauschen Sie das Rotorblatt aus. 7. Wasser im Tank: Den Tank entleeren. (Siehe Handbuch des Luftkompressors). Ölen Sie das Gerät und lassen Sie es laufen, bis Wasser austritt. Ölen Sie das Gerät erneut und lassen Sie es für 1-2 Sekunden laufen. |
| Im Werkzeug entstehen abnormalen Vibratoren und/oder übermäßige Hitze. | Unsachgemäße Schmierung. | Befolgen Sie die in diesem Handbuch beschriebenen Verfahren zur Schmierung. |


HINWEIS: Bei speziellen Problemen, die nicht vom Bediener gelöst werden können, wenden Sie sich bitte an den Distributor oder Händler, bei dem Sie die gekaufte Werkzeuge.


LISTE DER TEILE

| Folge Nr. | Beschreibung | Viele des Lebe ns. | Teilnumm er | Beschreibung | Viele des Lebe ns. |
|-----------|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 | Montage einer Vielzahl von Geräten | 1 | 23 | hinteres Lager | 1 |
| 2 | Schraube | 3 | 24 | Rotorlagerhalter | 1 |
| 3 | Federunterlegscheibe | 3 | 25 | Abedckung | 1 |
| 4 | Nachbrenner-Dichtungen | 1 | 26 | Rückschlagventil-Knopschraube | 1 |
| 5 | Grüße | 1 | 27 | Federunterlegscheibe | 1 |
| 6 | Fall | 1 | 28 | Rückdrehknopf | 1 |
| 7 | Sicherheitsring | 1 | 29 | Rückschlagventilgehäuse | 1 |
| 8 | O-Ring | 1 | 30 | O-Ring | 2 |
| 9 | Amboss | 1 | 31 | Stahlkugel | 1 |
| 10 | Hammerstift | 2 | 32 | Feder | 1 |
| 11 | Hammergerüst | 1 | 33 | Rückschlagventil | 1 |
| 12 | Hammer | 2 | 34 | Estrich setzen | 1 |
| 13 | Heckscheibenwischer | 1 | 35 | Trägerrakete | 1 |
| 14 | Vorderlager | 1 | 36 | Auslösestift | 1 |
| 15 | Unterlegscheibe der Motorhalterung | 2 | 37 | Ventilwände | 1 |
| 16 | Frontendplatte | 1 | 38 | Drosselsitz | 1 |
| 17 | Rotor | 1 | 39 | Luftventil | 1 |
| 18 | Rotorblatt | 6 | 40 | O-Ring | 1 |
| 19 | Zylinderstift | 1 | 41 | Feder | 1 |
| 20 | Zylinder | 1 | 42 | Luftzufuhr | 1 |
| 21 | hintere Endplatte | 1 | 43 | Filter | 1 |
| 22 | Rückwanddichtung | 1 | | | |

Wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, und bitten Sie ihn, Ersatzteile für einen eventuellen Austausch zu bestellen, damit Sie das Gerät kontinuierlich nutzen und seine Lebensdauer verlängern können.

Bei der Bestellung von Ersatzteilen und Komponenten geben Sie bitte die jeweilige Teilenummer und Bestellmenge an.

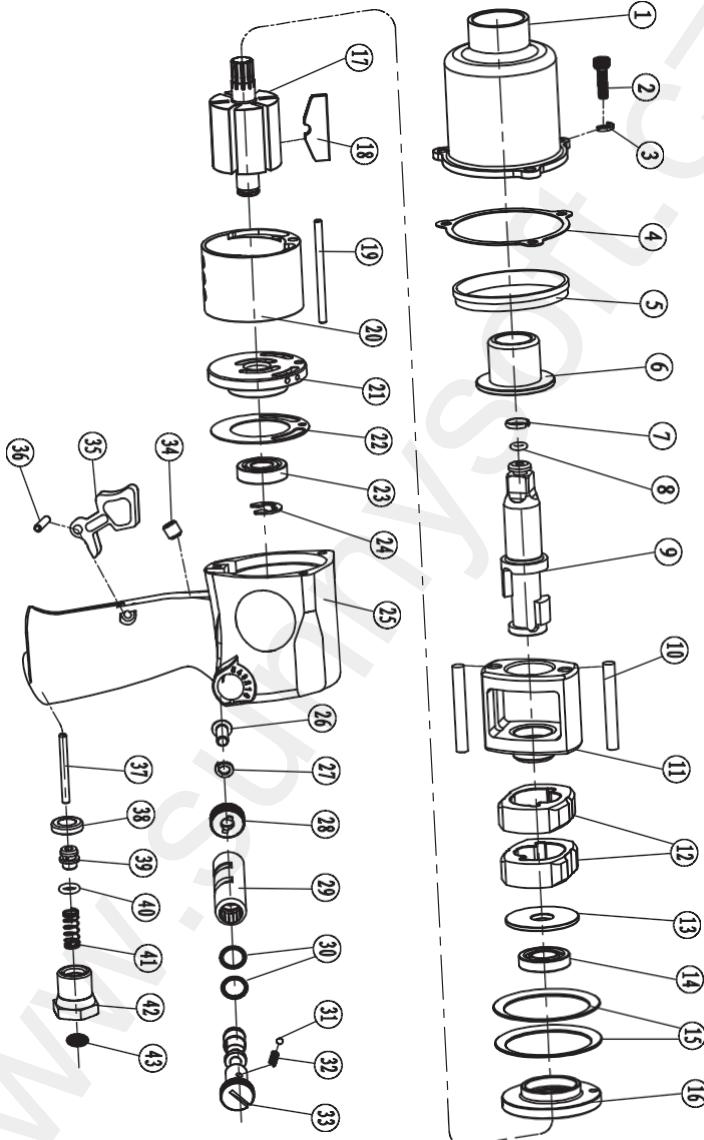

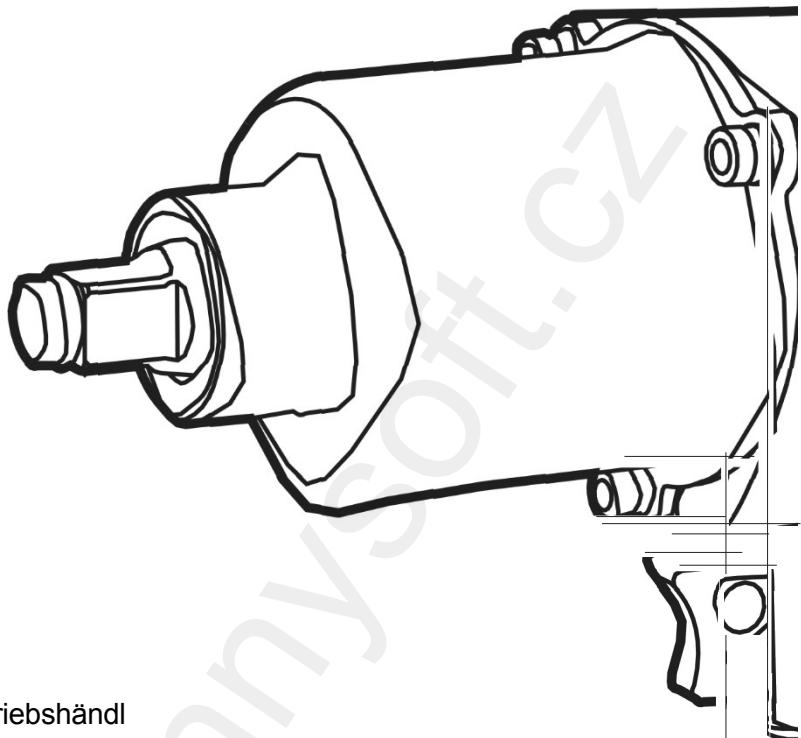

Lieferant/Vertriebshändler
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

SUZHOU TOLSEN TOOLS
CO., LTD.

www.tolsentools.com

TOLSEN ist eine Marke oder eingetragene Marke von
TOLSEN TOOLS. Alle Rechte vorbehalten.

GEFERTIGT IN CHINA



G%O@
TolsenWorld



SCAN TO VISIT
PRODUCT LINK

4A25

TOLSEN


73301

INDUSTRIAL

Pneumatikus ütvecsavarozó 1/2", 640 Nm

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1/2"

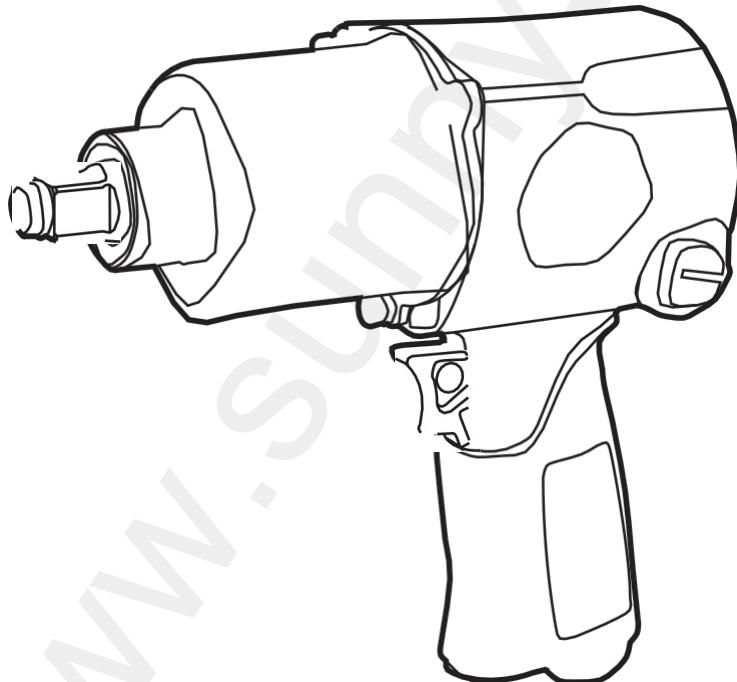

ÖRIZZE MEG EZT A KÉZIKÖNYVET !

Erre a kézikönyvre a biztonsági utasítások, a működési eljárások és a garancia miatt lesz szüksége. Tárolja a kézikönyvet és az eredeti eladási bizonylatot biztonságos, száraz helyen a későbbi használatra.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Olvassa el és értse meg ezt a teljes kézikönyvet, mielőtt megpróbálná összeszerelni, működtetni vagy telepíteni a terméket. Ha bármilyen kérdése van a termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon a forgalmazójához vagy értékesítési képviselőjéhez.

FIGYELMEZTETÉS A TERMÉK NEM MEGFELELŐ ÜZEMELTETÉSE VAGY KARBANTARTÁSA SÚLYOS SÉRÜLÉST ÉS ANYAGI KÁRT OKOZHAT. A BERENDEZÉS HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL ÉS ÉRTSE MEG AZ ÖSSZES FIGYELMEZTETÉST ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁST. A SZEMÉLYI SÉRÜLÉS KOCKAZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKBÉN A LÉGSZERSZÁMOK HASZNÁLATAKOR MINDIG FONTOS AZ ALAPVETŐ BIZTONSÁGI ÖVINTÉZKEDÉSEK BETARTÁSA.

| FIGYELMEZTETÉS | SZEM- VAGY FEJSÉRÜLÉS VESZÉLYE |
|--|--|
| MI TÖRTÉNHET | HOGYAN LEHET MEGELŐZNI |
| -A léghajtású berendezések és elektromos szerszámok képesek olyan anyagok, mint például kötelemek, fém alkatrészek és egyéb anyagok, mint pl. forgács, fűrészpor és egyéb törmelek nagy sebességgel, ami súlyos szemsérüléseket okozhat. | Mindig használjon CE vagy ANSI által jóváhagyott védőszemüveget a következővel oldalán nyeregtetők. Soha ne hagyja a kezelőszerszámot csallakoztatva. Ha nem használja, húzza ki a légtömítőt. |
| -A sűrített levegő veszélyes lehet. A légrendszer sérülést okozhat a lágy szövetekben, például a szemekben, füléken stb. A sugár által kilököt részcsék vagy tárgyak sérülést okozhatnak. | A tövábbi védelem érdekében a védőszemüveg mellett használjon jóváhagyott arcvédőt is. |
| -A szerszámok meglazulhatnak, letörhetnek és elrepülhetnek, ami a tárgyaknak bejuthat a munkaterületre. | Győződjön meg róla, hogy minden tartozék biztonságosan fel van szerelve. |

| FIGYELMEZTETÉS | TŰZ- VAGY ROBBANÁSVESZÉLY |
|--|---|
| MI TÖRTÉNHET | HOGYAN LEHET MEGELŐZNI |
| • A csiszolószerszámok, például a csiszológepek és csiszológepek, a forgószerszámok, például a fúrógepek, és az ütőszerszámok, például a szegőzgépek, tűzgépek, csavarkulcsok, kalapácsok és fűrészek szíkrákat termelhetnek, amelyek meggyújtják az éghető anyagokat. | Soha ne dolgozzon szerszámokkal gyúlékony anyagok, például benzín, gázolaj, tisztítószerek stb. közében. Tisztá, jól szellőző, gyúlékony anyagoktól mentes helyen dolgozzon. anyagok. Soha ne használjon oxigént, szén-dioxidot vagy más palackozott gázokat a légszerszámok energiaforrásaként. |
| *A szerszám vagy tartozék maximális névleges nyomásának túllépése robbanást okozhat, amely súlyos sérülést okozhat. | • Használjon sűrített levegőt, amelynek maximális nyomása legfeljebb az összes tartozék névleges nyomásának felel meg. • Soha ne csatlakoztasson olyan levegőforráshoz, amely képes meghaladni a 150 psi. • A szerszám használata előtt minden ellenőrizze, hogy a levegőforrás a névleges légnyomás-tartományra van-e beállítva. |

| FIGYELMEZTETÉS | HALLÁSKÁROSODÁS VESZÉLYE |
|--|--|
| MI TÖRTÉNHET | HOGYAN LEHET MEGELŐZNI |
| • Hosszú távú zajexpozíció a légszerszámok üzemeltetése maradandó halláskárosodáshoz vezethet. | Mindig használjon CE vagy ANSI által jóváhagyott hallásvédelmet. |

| FIGYELMEZTETÉS | TŰZ- VAGY ROBBANÁSVESZÉLY |
|---|---|
| MI TÖRTÉNHET | HOGYAN LEHET MEGELŐZNI |
| • Az olyan helytelenül használt szerszámok, mint a csiszológepek, csiszológepek és vágószerszámok olyan port és csiszolóanyagokat termelnek, amelyek károsak lehetnek az emberi tüdőre és légszervükre. | Amikor ezekkel a szerszámokkal dolgozik, mindig használjon megfelelő arcvédelmet. maszk vagy légzőkészülék. |
| • Egyes anyagok, például a ragasztók és a kátrány, tartalmaznak olyan vegyi anyagok, amelyek gözei hosszabb ideig tartó expozíció esetén a következőkhöz vezethetnek súlyos sérülés. | Mindig tiszta, száraz és jól szellőző helyen dolgozzon. |

MEGJEGYZÉS SÉRÜLÉSVESZÉLY

| MI TÖRTÉNHEZ | HOGYAN LEHET MEGELŐZNI |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> A felügyelet nélkül hagyott vagy légtömlővel ellátott szerszámokat illetéktelen személyek aktiválhatják, ami sérülést vagy kárt okozhat. | <ul style="list-style-type: none"> Ha nem használja, csatlakoztassa le a légtömlőt, és tárolja a szerszámot biztonságos helyen, gyermekek és képzettek felhasználók számára elérhetetlen helyen. |
| <ul style="list-style-type: none"> A pneumatikus szerszámok a kötőelemeket vagy más anyagokat az egész munkaterületen keresztül mozgathatják. | <ul style="list-style-type: none"> Csak a gyártó által ajánlott alkatrészeket, kötőelemeket és tartozékot használja. Tartsa a munkaterületet tisztán és rendetlenségtől mentesen. Munka közben tartsa távol a gyermeket és más személyeket a szerszámtól. Tartsa a munkaterületet jól megvilágítva. |
| <ul style="list-style-type: none"> A szerszám forgó részéhez rögzített kulcs vagy kulcs növeli a személyi sérülés kockázatát. | <ul style="list-style-type: none"> A szerszám bekapsolása előtt vegye ki a beállítókulcsokat és a kulcsokat. |
| <ul style="list-style-type: none"> A felfújható fúvókák használata a portalanításhoz a következőkhöz vezethet súlyos sérülést. | <ul style="list-style-type: none"> NE használjon felfújható fúvókákat porlasztó alkalmazásához. |
| <ul style="list-style-type: none"> A pneumatikus szerszám véletlen aktiválása karbantartás vagy szerszámcseré során előfordulhat. | <ul style="list-style-type: none"> Húzza ki a légtömlőt a szerszám kenéséhez, vagy töltse fel a szerszámot csiszolószerekkel, csiszolókorongokkal, furófejekkel stb. Soha ne használjon tömlöt a szerszám szállítására. Kerülje el a nem szándékban indítást. Ne vigye a szerszámot úgy, hogy az ujjai a ravaszon van. A javításokat csak hivatalos S z e r i v e z e l szabad elvégezni. |
| <ul style="list-style-type: none"> A pneumatikus szerszámok a munkadarabbal érintkezve mozgást okozhatnak, ami sérüléshez vezethet. | <ul style="list-style-type: none"> Használjon bilincseket vagy más eszközöket az elmozdulás megakadályozására. |
| <ul style="list-style-type: none"> A szerszám felettí uralom elvesztése saját vagy mások sérüléshez vezethet. | <ul style="list-style-type: none"> Soha ne használja az eszközt, ha kábitószert vagy alkoholt fogyaszt. Ne vigyük túlzásba. Tartsa meg a megfelelő testtartást és egyensúlyt. Tartsa a fogantyúkat szárazon, tiszta és olaj-/zsírszeres. Maradj nyugodt. Vigyázz, mit csinálsz. Használja a józan esztét. Ne dolgozzon szerszámmal, ha fáradt. |
| <ul style="list-style-type: none"> A rossz minőségű, nem megfelelő vagy sérült szerszámok, mint például a csiszolókorongok, vésők, foglalatok, fűrők, szögelők, tűzöbölek stb. elrepülhetnek és részecskéket szórhatnak szét a munkaterületen, ami súlyos sérüléseket okozhat. | <ul style="list-style-type: none"> Mindig az elektromos szerszám sebességéhez mértékelt tartozékokat használjon. Soha ne használjon leejtett, megütött vagy használat közben megsérült szerszámokat. Csak dugókulcsokat használjon az ütvecsavaros csavarkulcson. Ne alkalmazzon túlzott erőt a szerszámról, hagyja dolgozni. |
| <ul style="list-style-type: none"> A rögzítőelemek lepattoghatnak vagy kilöködhetnek, és súlyos sérülést vagy a nyagi kárt okozhatnak. | <ul style="list-style-type: none"> Soha ne irányítsa a szerszámot saját magára vagy másokra. Ne húzza meg a ravastrát, amíg a szerszám biztonsági érintkezőkészüléke a munkafelületre nem ér. Soha ne próbálja meg a kötőelemeket kemény felületekbe, például acélba, bőrön vagy csempébe ütni. Kerülje, hogy egy kötőelem egy másik k ö t ö e l e m fölé kerüljön. Övötősen helyezze el a szerszámot úgy, hogy a kötőelem a megfelelő helyre kerüljön. |
| <ul style="list-style-type: none"> A nem megfelelően karbantartott szerszámok és tartozékok súlyos sérüléseket okozhatnak. | <ul style="list-style-type: none"> Gondosan tartsa karban a szerszámokat. Tartsa a vágószerszámot élesen és tiszta. A megfelelően karbantartott, éles vágóelekkel rendelkező szerszám csökkenti a kötés kockázatát, és könnyebben kezelhető. |
| <ul style="list-style-type: none"> A szerszám sérülése esetén fennáll a törés veszélye. | <ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a mozgó alkatrészeket, hogy nincsenek-e elterülve vagy kötve, nem sérültek-e meg az alkatrészek, és egyéb olyan körülmenyeket, amelyek a befolyásolja a készülék működését. Sérülés esetén használat előtt javítassa meg a szerszámot. |
| <ul style="list-style-type: none"> Csak a gyártó által az adott szerszámmal való használatra előírt tartozékokat használja. | <ul style="list-style-type: none"> A nem a szerszámmal való használatra szánt tartozékok használata növeli a személyi sérülés kockázatát. |

MEGJEGYZÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

| MI TÖRTÉNHET | HOGYAN LEHET MEGELOZNI |
|---|--|
| • A pneumatikus szerszámok használata elektromos vezetékek rögzítéséhez áramütésre vagy halált okozhat. | • Soha ne használjon szögeket/kapcsokat az elektromos vezetékek rögzítéséhez, amikor halámon van. |
| • Ez a szerszám nem rendelkezik szigetelt megfogó felülettel. A "feszültség alatt álló" vezetővel való érintkezés miatt még a szerszám szabadon lévő fém részei is "feszültség alatt állnak", ami áramütéshez vagy halálhoz vezethet. | • Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel, például csővekkel, radiátorokkal, kályhákkal és hűtőszekrényekkel. Ha a teste földelvé van, fennáll és megnövekedhet az áramütés veszélye. |
| • A rejtett elektromos vezetékekkel érintkező kötőelemek áramütést vagy halált okozhatnak. | • A munka megkezdése előtt alaposan vizsgálja meg a munkadarabot a rejtett kábelek után. |

MEGJEGYZÉS FENNÁLL A FENNAKADÁS VESZÉLYE

| MI TÖRTÉNHET | HOGYAN LEHET MEGELOZNI |
|--|--|
| • A mozgó alkatrészeket tartalmazó vagy más mozgó alkatrészeket, például csiszolókorongokat, fiókokat, csiszolókorongokat stb. működtető szerszámok belegabalyodhatnak a hajba, ruházatba, ékszerekbe és más laza tárgyakba, ami súlyos sérülésekhez vezethet. | • Soha ne viseljen laza ruházatot vagy olyan pántokkal, nyakkendőkkel stb. ellátott ruházatot, amely belegabalyodhat a szerszám mozgó részeibe. • Távolítsa el minden ékszert, órat, személyi igazolványt, karkötőt, nyakláncot stb., amely beakadhat a szerszámra. • Tartsa távol a kezét a mozgó alkatrészektől. Kölcsönössé vagy takarja el a hosszú hajat. • A szerszámokkal végzett munka során minden megfelelően illeszkedő szerszámokat használjon. ruházat és egyéb biztonsági felszerelés. |

MEGJEGYZÉS VÁGÁSI VAGY ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK VESZÉLYE

| MI TÖRTÉNHET | HOGYAN LEHET MEGELOZNI |
|---|--|
| A vágó, nyíró, fűró, tűző, lyukasztó, véső stb. eszközök súlyos sérüléseket okozhatnak. | • Tartsa távol a szerszám munkadarabját a kezétől és a testétől. |

FIGYELMEZTETÉS

- Ha a figyelmeztető címek le vannak takarva vagy eltávolítva, cserélje ki őket.
- Ne használja ezt a szerszámost a rendeltekéstől eltérő cérra.
- A túlzott légyomás vagy a túl laza forgás csökkenti a szerszám élettartamát, és veszélyes helyzetet okozhat.
- Ellenőrizze a légtörömlő kopását, és védeja a hőtől és az éles szélektől. Ne mozgassa a szerszámot a légtörömlő mögött.
- A csúszás, botlás vagy esés súlyos sérülések vagy akár halálesetek egyik fő oka. Figyeljen a járdán vagy a munkafelületen hagyott felesleges tömlökre, és tartsa szemmel a felkorbácsolt légtörömléket.
- A folyamatos működés és a rossz munkakörülmények kézsérüléseket okoznak. Ha a kénben zsibbadás vagy fájdalom jelentkezik, a kezelőnek egy pillanatra le kell állítani a szerszámot, hogy pihenjen, és a gyógyulás után folytatni kell a munkát. Ha ilyen súlyos tünet jelenik meg, a kezelőnek azonnal orvoshoz kell fordulnia.
- Tartsa a látogatókat biztonságos távolságban a munkaterülettel. Tartsa a gyermekeket biztonságos távolságban.
- Ez a termék tartalmazhat egy vagy több olyan vegyi anyagot, amelyekről ismert, hogy rákot és bimh vagy más hibákat okoznak. Reproduktív általom. Kezelés után mosson kezet.

LÉGVEZETÉK BEÁLLÍTÁSA SZERSZÁMOKKAL VALÓ MUNKAVÉGZÉSHEZ

Levegőellátás

Győződjön meg arról, hogy a légszám működtetéséhez használt légkompresszor a megfelelő teljesítményt (CFM vagy L/min) biztosítja. Amikor a szerszámot a levegőellátáshoz csatlakoztatja, tartsa a szerszámot "kikapcsolt" helyzetben.

A legjobb szerszámteljesítmény érdekében minden működés közben normál 90 psi üzemi nyomást használjon.

A nagy nyomás és a szennyezett levegő a gyorsabb kopás miatt lerövidíti a szerszám élettartamát, és veszélyeket is okozhat. Naponta üritse ki a vizet a légkompresszor tartályából, valamint a légevezetékben lévő kondenzációt.


A légevezetékben lévő víz bejuthat a szerszámba, és működés közben károsíthatja a szerszám mechanizmusait.

Hetente tisztítsa meg a beszívott levegőszűrőbetétet. Az ajánlott bekötési eljárást lásd az ábrán. A csatornanyomást ennek megfelelően meg kell növelni, hogy a rendkívül hosszú (általában 8 méternél hosszabb) légtömlőkkel megbirkózzon. A tömlő minimális átmérőjének 1/4 hüvelyknek kell lennie (belsı átmérő), és a szervelvények ugyanilyen belsı átmérőjünek kell lennie.

mérétek. A levegőellátáshoz azonban általában 3/8 hüvelyk átmérőjű légtömlő ajánlott a légszám legjobb működésének elérése érdekében.

Használja a megfelelő tömlőket és szervelvényeket. Nem javasoljuk, hogy a gyorscsatlakozókat közvetlenül a szerszámos csatlakoztassuk, mivel ezek meghibásodását okozhatnak a

a rezgések miatt. Ehelyett adjon hozzá egy vezetőtömlőt, és csatlakoztassa a csatlakozót a levegő bemenete és az ostor között. minden használat előtt ellenörizzze a tömlök kopását. Győződjön meg arról, hogy minden csatlakozó biztos.

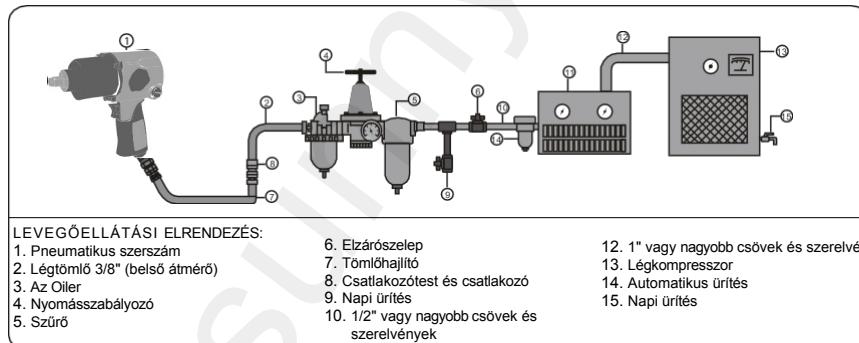

LEVEGŐELLÁTÁSI ELRENDEZÉS:

1. Pneumatikus szerszám
2. Légtömlő 3/8" (belsı átmérő)
3. Az Oiler
4. Nyomászabályozó
5. Szűrő
6. Elzárószelép
7. Tömlőhajlító
8. Csatlakozótest és csatlakozó
9. Napi ürités
10. 1/2" vagy nagyobb csövek és szervelvények
11. Légszárító
12. 1" vagy nagyobb csövek és szervelvények
13. Légkompresszor
14. Automatikus ürités
15. Napi ürités

Fontos értesítés

1. Az üzemi nyomás a szerszámon lévő csővezetékben lévő légnyomás, amikor a szerszám üzemi állapotban van (azaz be van indítva). NEM vonatkozik a légkompresszorból származó légnyomásra.
2. A légtömlő (3/8" x 50 ft. légtömlő a leggyakrabban a boltokban kaphatót) akár 15 PSI-val is csökkenheti a légkompresszorból a szerszámra jutó nyomást, ezért szükség lehet a légkompresszor kimeneti nyomásának magasabbra állítására a szerszámban a kívánt nyomás fenntartásához.
3. minden egyes légiszerszámnak saját levegőfogyasztási (CFM) specifikációja van. Ellenörizzze a kompresszor specifikációját, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a minimálisan szükséges CFM (köbláb percenként) és PSI (font per négyzet hüvelyk) értéket is képes kezelní.

SPECIFIKÁCIÓK ÉS A CSOMAG TARTALMA

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Tétdelszám | 7330J |
| Négyzetöletes meghajtó | 1/2 IN. |
| Kapacitív csavar mérete | J6mm (5/8 IN) |
| Szabad sebesség | 7500 fordulat/perc |
| Max. Nyomátek | 640 Nm (470 ft-lb) |
| Átlagos levegőfogyasztás | 120 l/min (4,2 SCFM) |
| Szükséges légnyomás | 6,3 bar (90 psi) |
| Levegőellátás | 1/4 IN. |
| Légtömlő | 3/8 IN. (belsı átmérő) |
| Tejes hossz | 190 mm (7,48 IN) |
| Súly | 2,7 kg (6 font) |

ELŐKÉSZÍTÉS


Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész rendelkezésre áll, mielőtt elkezdené a termék összeszerelését vagy üzemeltetését. Hasonlítsa össze az alkatrészeket a csomagolási tartalomjegyzékkel. Ha bármelyik alkatrész hiányzik vagy sérült, ne próbálja meg összeszerelni, telepíteni vagy működtetni a terméket. A csere érdekében forduljon a forgalmazóhoz vagy a kereskedőhöz.

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

1. A munka megkezdése előtt kenje be a szerszámot. A kenési utasításokat lásd a "CARE" című fejezetben.
ÉS KARBANTARTÁS".

MEGJEGYZÉS: A rotor fogaskerekeit munakáponként egyszer kell megalajozni.

2. Távolítsa el a légbeszívó sapkát. Kézzel helyezze be a dugót a levegőbeömlő nyílásba. MEGJEGYZÉS: A légmentes csatlakozáshoz ragasszon tömítőszalagot (nem tartozék) a külsı dugóra, és húzza meg egy csavarkulccsal (nem tartozék). Ne húzza meg túl erősen.

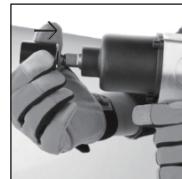

J ábra

3. minden használat előtt helyezzen 2-3 csepp légszerszámolajat a dugaszba.
(nem tartozék) (lásd a 7. ábrát).

4. Válassza ki a megfelelı ütvecsavaros foglalatot (nem tartozék) és tegye az üllőre. (Lásd az 1. ábrát)

& FIGYELMEZTETÉS Csak olyan ütvecsavaros dugókulcsokat használjon, amelyek fordulatszáma megegyezik vagy nagyobb, mint a szerszámé.

5. Csatlakoztassa a levegőellátó tömlöt a dugóhoz. Állítsa be a légnyomást 90 PSI-re (lásd a 2. ábrát).

MEGJEGYZÉS: Az üzemi nyomás a szerszámon beállított légnyomást jelenti, amikor a szerszám üzemi állapotban van.



2. ábra

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Hogyan kell a menetes kötőelemeket felszerelni/meghúzni. Nyomja előre a szelepszárat (F) a címkén lévő "F" jelzésnek megfelelően. Húzza meg a ravaSZT. A szerszám üllője ekkor az óramutató járásával megegyező irányban fog futni. (Lásd a 3. ábrát)
 - Hogyan lehet eltávolítani/engedélyezni a menetes kötőelemeket. Nyomja hátrafelé a szelepszárat (F) a táblázatban látható "R" jelzésnek megfelelően. Húzza meg a ravaSZT. A szerszám üllője ekkor az óramutató járásával ellentétes irányban fog futni. (Lásd a 4. ábrát)
- MEGJEGYZÉS:** Ez a szerszám teljesítményszabályozó szeléppel van felszerelve. Fogja meg a légáramlás-szabályozót, majd lassan forgassa el az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba, hogy a fedelen lévő No jelzésre mutasson.
- Az "1. beállítás" a legkisebb teljesítményt jelenti, amely a menetes kötőelemek munkadarabra történő egyszerű felszerelésére alkalmas, míg az "5. beállítás" a legnagyobb teljesítményt jelenti, amelyet a menetes kötőelemek munkadarabra történő meghúzására terveztek. Forgassa el a légáramlás-szabályozót, hogy kiválassza a munkadarabon szükséges megfelelő nyomatékot a menetes kötőelemek szerelésekor vagy lazításakor (lásd az 5. ábrát). (Lásd az 5. ábrát).



3. ábra




GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS

A szerszámokat naponta (vagy minden használat előtt) levegőölajjal kell kenni. szerszámok (nem tartozék).

MEGJEGYZÉS: A légszerszámhoz való olaj a nagyobb szerszámboltokban kapható. SAE #10 olaj vagy varrógép kerőanyag vagy bármely más, kiváló minőségű, nedvességteljesítő, korroziógátló, fémművesítő és EP (extrém nyomás) adalékot tartalmazó turbinolaj használható helyettesítésére. Ne használjon mosószeres olajat. Folyamatos üzemen a szerszámokat 1-2 óránként kell megolajozni. Ez történhet soros olajozával vagy kézzel. Ha kézzel végezzük, a k o v e t k e ző k é p p e n járunk el:

- Kapcsolja le a szerszámot a levegőellátásról. (Lásd a 6. ábrát)
- Tegyen néhány csepp légszerszámolajat a levegőbeömlő nyílásba (lásd a 7. ábrát).

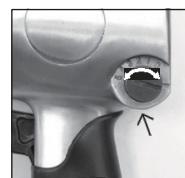


5. ábra

MEGJEGYZÉS: Kerülje a sűrűbb olaj nem megfelelő használatát, amely csökkent teljesítményhez vagy meghibásodáshoz vezethet.


3. Csatlakoztassa a szerszámot a levegőellátáshoz. Hagyja a szerszámot néhány másodpercig üresen futni, hogy az olaj szétterüljön a szerszámra.

MEGJEGYZÉS: A felesleges olajat ki lehet nyomni a léglézivő területéről. Ezért tartsa a szerszámot biztonságos irányba.

- Ha befejezte a munkát a szerszámmal, és mielőtt tárolja, húzza ki a légtömlőt, és helyezzen 4-5 csepp olajat a levegőbeömlőbe, majd csatlakoztassa vissza a légtömlőt, és hagyja a szerszámot futni, hogy az olaj egyenletesen eloszoljon a szerszámban körülbelül 30 másodpercig. Ez meghosszabbítja a szerszám élettartamát.
- Ne tárolja a szerszámokat páras környezetben, mert ez elősegíti a belső mechanizmusok rozsdásodását. A szerszámokat tárolás előtt minden olajozza be.
- Ha a szerszám súlyosan sérült vagy elavult, akkor az erőforrás-újrahasznosító konténerbe kell helyezni. Soha ne dobja tűzbe.

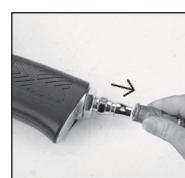

6. ábra

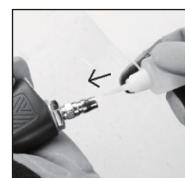

7. ábra

PROBLÉMAMEGOLDÁS

| A probléma | Lehetséges ok | Korreciós intézkedések |
|---|---|--|
| Az eszköz lassan fut vagy nem működik | 1. Szemcsék vagy gumi a szerszámban. 2. A műszerben nincs olaj. 3. Alacsony légnyomás. 4. A légtömlő szívárgása. 5. Nyomásesés. 6. Kopott rotorlapát. 7. Nedvesség fúvott a szerszám kipufogójának. | 1. Öblítse át a szerszámot légszerszámoljal vagy rágógumioldóval. 2. Kenje meg a szerszámokat a kézikönyvben található kenési utasításoknak megfelelően. 3. a. Állítsa a szerszám szabályozóját a maximális értékre. b. Állítsa a kompresszor szabályozóját 90 PSI maximális nyomásra. 4. Ha a szívárgást észlel, húzza meg és tömítse le a tömlőcsatlakozást. Használjon tömítőszalagot. 5. a. Győződjön meg róla, hogy a tömlő a megfelelő méretű. A hosszú tömlőkhöz vagy a nagy mennyiségi levegőt használó szerszámokhoz a tömlők teljes hosszától függően 1/2 hüvelykes vagy annál nagyobb belső átmérőjű tömlőre lehet szükség. b. Ne használjon több, gyorscsatlakozókkal összekötött tömlöt. Ez további nyomásvesztést okoz és csökkenti a szerszám teljesítményét. A tömlőket közvetlenül egymáshoz csatlakoztassa. 6. Cserélje ki a rotorlapátot. 7. Víz a tartályban: ürítse ki a tartályt. (Lásd a lékgompresszor kézikönyvét). Olajozza be a szerszámot, és hagyja futni, amíg víz nem jelenik meg. Olajozza újra a szerszámot, és hagyja futni 1-2 másodpercig. |
| A szerszámban rendellenes rezgések és/vagy túlzott hő keletkezik. | Nem megfelelő kenés. | Kövesse az ebben a kézikönyvben leírt megfelelő kenési eljárásokat. |


MEGJEGYZÉS: Olyan speciális problémák esetén, amelyeket a kezelő nem tud megoldani, forduljon a forgalmazóhoz vagy a kereskedőhöz, ahol a vásárolt szerszámok.


ALKATRÉSZJEGYZÉK

| Epizódszám. | Leírás | Sok az élet. | Cikkszám | Leírás | Sok az élet. |
|-------------|-------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------|--------------|
| 1 | eszközök sokaságának összeszerelése | 1 | 23 | hátsó csapágy | 1 |
| 2 | Csavar | 3 | 24 | rotor csapágytartó | 1 |
| 3 | rugós alátét | 3 | 25 | fedezd a címet. | 1 |
| 4 | utánégető tömítések | 1 | 26 | Ellenőrző szelep gomb csavarja | 1 |
| 5 | Üdvözlet | 1 | 27 | rugós alátét | 1 |
| 6 | eset | 1 | 28 | hátrameneti gomb | 1 |
| 7 | biztonsági gyűrű | 1 | 29 | visszacsapó szelep ház | 1 |
| 8 | 0-gyűrű | 1 | 30 | 0-gyűrű | 2 |
| 9 | Üllő | 1 | 31 | acélgyö烈 | 1 |
| 10 | kalapácsszeg | 2 | 32 | tavasz | 1 |
| 11 | kalapácskeret | 1 | 33 | visszacsapó szelep | 1 |
| 12 | kalapács | 2 | 34 | set screw | 1 |
| 13 | hátsó ablaktörölő | 1 | 35 | Kilövőprogram | 1 |
| 14 | első csapágyazás | 1 | 36 | kioldócsap | 1 |
| 15 | motorkapocs alátét | 2 | 37 | szelepfalak | 1 |
| 16 | elülső zárólemez | 1 | 38 | gázpedál ülés | 1 |
| 17 | rotor | 1 | 39 | légszelep | 1 |
| 18 | rotorlapát | 6 | 40 | 0-gyűrű | 1 |
| 19 | hengercsap | 1 | 41 | tavasz | 1 |
| 20 | henger | 1 | 42 | levegőellátás | 1 |
| 21 | hátsó zárólemez | 1 | 43 | szűrő | 1 |
| 22 | hátsó lemez tömítés | 1 | | | |

Vegye fel a kapcsolatot azzal a forgalmazóval vagy kereskedővel, akitől a szerszámot vásárolta, és kérje meg, hogy rendeljen pótalkatrészeket az esetleges cseréhez, hogy a szerszámot folyamatosan használhassa és meghosszabbíthassa az élettartamát.

Pótalkatrész és alkatrészek rendelésekor kérjük, adja meg az egyes alkatrészszámokat és a rendelési mennyiséget.

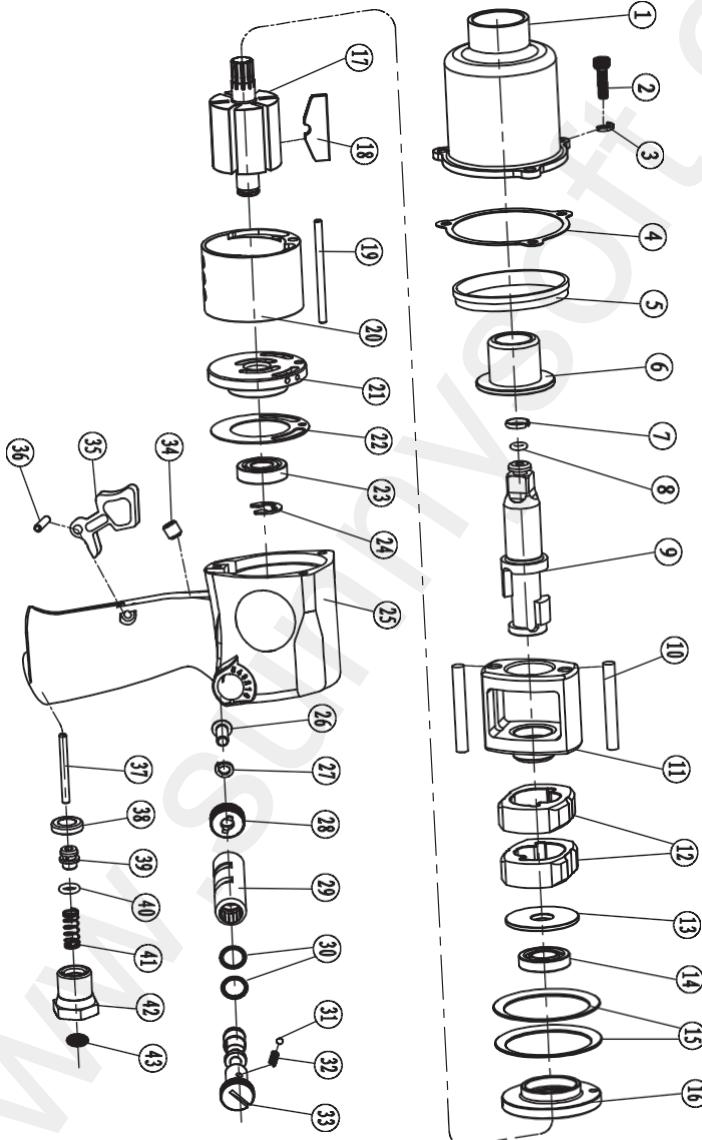

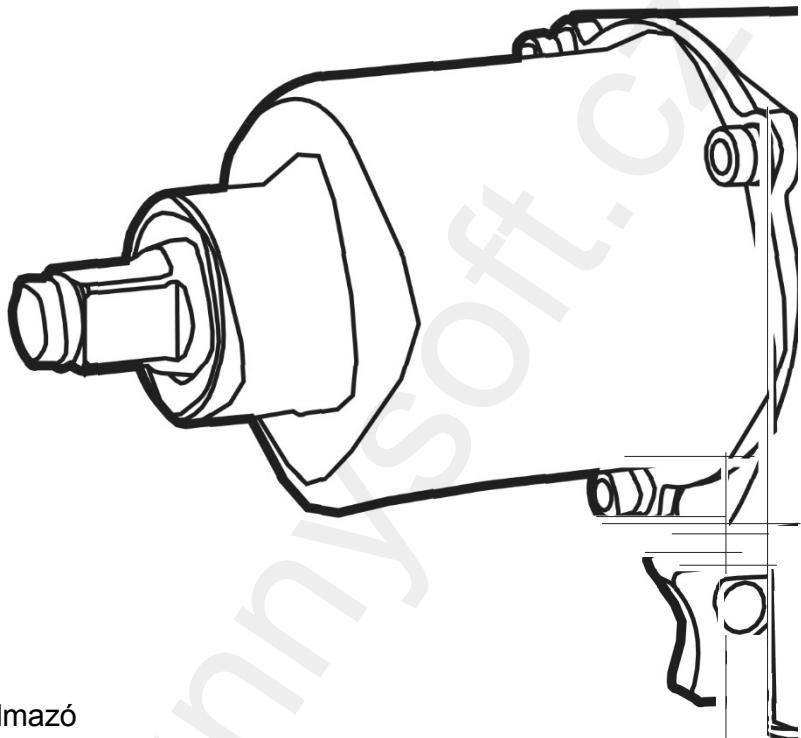

Szállító/forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prague 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

SUZHOU TOLSEN TOOLS
CO., KFT.

www.tolsentools.com

A TOLSEN a TOLSEN TOOLS védjegye vagy
bejegyzett védjegye. minden jog fenntartva
MADE IN CHINA



G%O@
TolsenWorld



SCAN TO VISIT
PRODUCT LINK

4425

TOLSEN


73301

INDUSTRIAL

Cheie pneumatică cu impact 1/2", 640 Nm

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1/2"

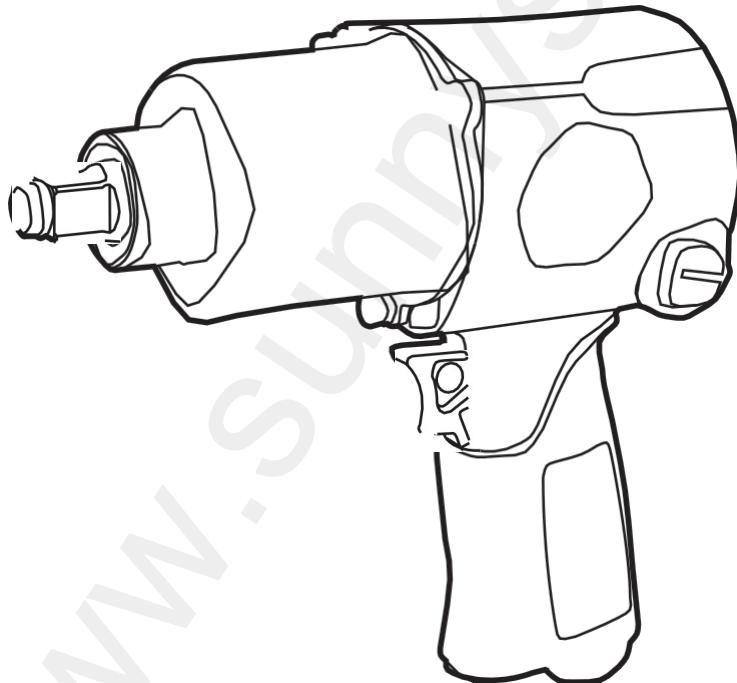

SALVAȚI ACEST MANUAL!

Veți avea nevoie de acest manual pentru instrucțiuni de siguranță, proceduri de operare și garanție. Păstrați manualul și chitanța de vânzare originală într-un loc sigur și uscat pentru referințe viitoare.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚĂ

Cititi și înțelegeți acest manual în întregime înainte de a încerca să asamblați, să utilizați sau să instalați produsul. Dacă aveți întrebări cu privire la produs, vă rugăm să contactați distribuitorul sau reprezentantul de vânzări.

AVERTIZARE FUNCȚIONAREA SAU ÎNTREȚINEREA NECORESPUNZĂTOARE A ACESTUI PRODUS POATE DUCE LA VÂTĂMĂRI GRAVE ȘI DAUNE MATERIALE. CITIȚI ȘI ÎNTELEGEȚI TOATE AVERTISMENTELE ȘI INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST ECHIPAMENT. ESTE ÎNTOȚDEAUNA IMPORTANT SĂ RESPECTAȚI MĂSURILE DE SIGURANȚĂ DE BAZĂ ATUNCI CÂND UTILIZAȚI UNELE PNEUMATICE PENTRU A REDUCE RISCUL DE VÂTĂMARE CORPORALĂ.

AVERTISMEST RISC DE VÂTĂMARE A OCHILOR SAU A CAPULUI

| CE S-AR PUTEA ÎNTÂmplA | CUM SĂ O PREVENIM |
|--|--|
| -Echipamentele actionate cu aer și unelele electrice sunt capabile să propulsze materiale precum elemente de fixare, componente metalice și altele, cum ar fi aschii, nemeguș și alte resturi la viteze mari care pot provoca leziuni oculare grave. | Utilizați întotdeauna ochelari de protecție omologati CE sau ANSI cu frontoane laterale. Nu lăsați niciodată unealta de lucru neatașată. Deconectați furtunul de aer atunci când nu îl utilizați. |
| - Aerul comprimat poate fi periculos. Sistemul de aer poate provoca leziuni ale țesuturilor moi, cum ar fi ochii, urechile etc. Particulele sau obiectele propulsate de jet pot provoca leziuni. | Pentru protecție suplimentară, utilizați un ecran facial omologat pe lângă ochelarii de protecție. |
| -Unelele se pot desprinde, rupe și zbură, făcând ca obiectele să intră în spațiul de lucru. | Asigurați-vă că toate accesoriile sunt bine fixate. |

AVERTISMEST RISC DE INCENDIU SAU EXPLOZIE

| CE S-AR PUTEA ÎNTÂmplA | CUM SĂ O PREVENIM |
|--|--|
| • Unelele abrazive, cum ar fi polizoarele și șefuitoarele, unelele rotative, cum ar fi mașinile de găurit, și unelele cu impact, cum ar fi ciulele, capsatoarele, cheile, ciocanele și ferăstrăile pot produce scânteie care pot a p r i n d e materiale combustibile. | Nu lucrați niciodată cu unelele în apropierea substanțelor inflamabile, cum ar fi benzina, motorina, solventii de curățare etc. Lucrați într-o zonă curată, bine ventilată, lipsită de substanțe inflamabile. Nu utilizați niciodată oxigen, dioxid de carbon sau alte gaze îmbuteliate ca sursă de energie pentru unelele pneumatice. |
| * Depășirea presiunii nominale maxime a unelei sau a accesoriului poate provoca explozie care duce la vâtămări grave. | • Utilizați aer comprimat reglat la o presiune maximă egală sau mai mică decât presiunea nominală a tuturor accesoriilor. • Nu conectați niciodată la o surșă de aer care poate depăși 150 psi. • Înainte de a utiliza unealta, verificați întotdeauna dacă sursa de aer este setată la intervalul de presiune nominală a aerului. |

AVERTISMEST RISC DE PIERDERE A AUZULUI

| CE S-AR PUTEA ÎNTÂmplA | CUM SĂ O PREVENIM |
|--|--|
| • Expunerea pe termen lung la zgomot provenit de la funcționarea unelelor pneumatice poate duce la pierderea permanentă a auzului. | Utilizați întotdeauna protecție auditivă aprobată CE sau ANSI. |

AVERTISMEST RISC DE INCENDIU SAU EXPLOZIE

| CE S-AR PUTEA ÎNTÂmplA | CUM SĂ O PREVENIM |
|---|--|
| • Unelele folosite abuziv, cum ar fi polizoarele, șefuitoarele și unelele de tâiere creează praf și materiale abrazive care pot fi dăunătoare pentru plămâni și sistemul respirator uman. | Atunci când lucrați cu aceste unele, utilizați întotdeauna protecție facială adecvată mască sau aparat respirator. |
| • Unele materiale, cum ar fi adezivi și gudronul, conțin substanțe chimice ale căror vapori ar putea, în caz de expunere prelungită, să provoace vâtămare gravă. | Lucrați întotdeauna într-o zonă curată, uscată și bine ventilată. |

| NOTIFICARE | RISC DE VĂTĂMARE CORPORALĂ |
|---|--|
| CE S-AR PUTEA ÎNTÂMPLA | CUM SĂ O PREVENIM |
| <ul style="list-style-type: none"> Unelele lăsate nesupravegheate sau cu un furtun de aer atașat pot fi activate de p e r s o a n e neautorizate, ceea ce poate duce la rănirea sau vătămarea acestora a altor persoane. Unelele pneumatice pot propulsa elemente de fixare sau alte materiale în întreaga zonă de lucru. O cheie sau o cheie care rămâne atașată la o parte rotativă a unelei crește riscul de vătămare corporală. Utilizarea duzelor gonflabile pentru stergerea prafului poate cauza vătămare gravă. Activarea accidentală a sculei pneumatice poate avea loc în timpul întreținerii sau al schimbării sculei. Unelele pneumatice pot provoca mișcarea piesei de prelucrat atunci când vin în contact cu aceasta, ceea ce poate duce la răniere. Pierderea controlului asupra unelei poate duce la răniere dumneavoastră sau a altor persoane. Unelele de calitate slabă, necorespunzătoare sau deteriorate, cum ar fi polizoarele, daltele, socurile, burghiile, cuiele, capsatoarele etc. pot zbura și împrișta particule în toată zona de lucru și pot provoca răni grave. Elementele de fixare ar putea să sară sau să fie ejectate și să provoace vătămări grave sau daune m a t e r i a l e . Unelele și accesoriile întreținute necorespunzător pot provoca vătămări grave. Există riscul de rupere dacă unealta este deteriorată. Utilizați numai accesorii specificate de producător pentru a fi utilizate cu unealta respectivă. | <ul style="list-style-type: none"> Atunci când nu este utilizată, deconectați furtunul de aer și depozitați unealta într-un loc sigur, la îndemâna copiilor și a utilizatorilor neinstruiți. Utilizați numai piesele, elementele de fixare și accesorile recomandate de producător. Păstrați zona de lucru curată și lipsită de dezordine. Înțeț copiii și alte persoane departe de unealta în timpul lucrului. Păstrați zona de lucru bine iluminată. Înainte de a porni scula, scoateți cheile și cheile de reglare. NU utilizați duze gonflabile pentru aplicații de stropire. Deconectați furtunul de aer pentru a lubrifica unealta sau pentru a o reumple cu accesorii abrazive, discuri abrazive, burghiile, etc. Nu utilizați niciodată un furtun pentru a transporta unealta. Evități pomirea neintenționată. Nu transportați unealta cu degetul pe trăgaci. Reparațiile trebuie efectuate numai de către un agent de service autorizat. Utilizați cleme sau alte dispozitive pentru a preveni mișcarea. Nu utilizați niciodată instrumentul dacă consumați drogu sau alcool. Nu exagerați. Păstrați o postură și un echilibru adecvate. Păstrați mânerele uscate, curate și lipsite de ulei/grasime. Rămâneți calmi. Aveți grijă ce faceti. Folosiți bunul simț. Nu lucreați cu unele atunci când sunteți obosit. Utilizați întotdeauna accesorii adaptate vitezelor unelei electrice. Nu utilizați niciodată unele care au căzut, au fost lovite sau deteriorate în timpul utilizării. Utilizați numai suzete pe cheia cu impact. Nu aplicați o forță excesivă asupra unelei, lăsați-o să lucreze. Nu îndreptați niciodată descărcarea unelei către dvs. sau către alte persoane. Nu apăsați trăgaciu până când dispozitivul de contact de siguranță al unelei nu este lipit de suprafața de lucru. Nu încercați niciodată să introduceți elemente de fixare în suprafețe dure, cum ar fi otel, beton sau gresie. Evități să treceți un element de fixare peste un alt e l e m e n t d e f i x a r e . Poziționați scula cu atenție, astfel încât elementul de fixare să fie livrat în locația corectă. Întrețineți unelele cu atenție. Păstrați unealta de tâiere ascuțită și curată. O u n e a l t ā întreținută corespunzător, cu muchii de tâiere ascuțite, reduce riscul de întepenire și este mai ușor de manevrat. Verificați dacă piesele mobile sunt dezaliniate sau lipite, dacă sunt deteriorate și dacă există alte condiții care ar putea cauza afectează funcționarea instrumentului. În caz de deteriorare, reparați instrumentul înainte de utilizare. Utilizarea de accesorii care nu sunt destinate utilizării cu unealta crește riscul de vătămare corporală. |

| ATENȚIE RISC DE ȘOC ELECTRIC | |
|---|--|
| CE S-AR PUTEA ÎNTÂPLA | CUM SĂ O PREVENIM |
| • Utilizarea unelelor pneumatice pentru fixarea cablurilor electrice poate duce la șoc electric sau deces. | • Nu folosiți niciodată cuie/ capse pentru a fixa firele electrice. atunci când este sub putere. |
| • Această unealță nu este echipată cu o suprafață de prindere izolață. Contactul cu un conductor "sub tensiune" va face ca și părțile metalice expuse ale unelei să fie "sub tensiune", ceea ce poate duce la șoc electric sau deces. | • Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi tevi, radiatorare, sobe și frigider. Dacă corpul dumneavoastră este împământat, există și poate exista un risc crescut de șoc electric. |
| • Elementele de fixare care intră în contact cu cabluri electrice ascunse pot provoca scurci electrice sau deces. | • Înainte de a începe lucru, examinați bine piesa de prelucrat pentru cabluri ascunse. |

| AVERTISMENT RISC DE ÎNCURCARE | |
|---|---|
| CE S-AR PUTEA ÎNTÂPLA | CUM SĂ O PREVENIM |
| • Unelele care conțin părți mobile sau care alimentează alte părți mobile, cum ar fi roțile de șlefuit, sertarele, roțile abrazive etc., se pot încurca în păr, îmbrăcămintă, bijuterii și alte obiecte libere, ceea ce poate duce la râni grave. | • Nu purtați niciodată haine largi sau haine cu curele, cravate etc. care s-ar putea încurca în părtele mobile ale unelei. • Îndepărtați toate bijuteriile, ceasurile, cărtile de identitate, brățările, colierele etc. care ar putea fi prinse de unealță. • Înțeț-i-vă mâinile departe de piesele în mișcare. Legați sau acoperiți părul lung. • Folosiți întotdeauna unele potrivite atunci când lucreți cu unele. îmbrăcămintă și alte echipamente de siguranță. |

| ATENȚIE RISC DE TĂIETURI SAU ARSURI | |
|--|--|
| CE S-AR PUTEA ÎNTÂPLA | CUM SĂ O PREVENIM |
| Unelele care taie, forfecază, găuresc, capsează, perforază, dăltuiesc etc. pot provoca râni grave. | • Înțeț-i-vă partea de lucru cu unelei departe de mâinile și corpul dumneavoastră. |

AVERTISMENT

- Dacă etichetele de avertizare sunt acoperite sau îndepărtează, înlocuiți-le.
- Nu utilizați această unealță în alt scop decât cel prevăzut.
- Presiunea excesivă a aerului sau rotația prea slabă reduc durata de viață a unelei și pot provoca o situație periculoasă.
- Verificați dacă furtunul de aer este uzat și protejați-l de căldură și de marginile ascuțite. Nu deplasați unealță în spatele furtunului de aer.
- Alunecarea, împiedicarea sau căderea reprezintă o cauză majoră de rânire gravă sau chiar de deces. Fiți atenți la excesul de furtun lăsat pe pasarelă sau pe suprafața de lucru și fiți atenți la furtunurile de aer bicuuite.
- Funcționarea continuă și condițiile de lucru precare cauzează leziuni ale mâinilor. Odată ce apare amorteașa sau durerea la nivelul mâinii, operatorul trebuie să opreasă unealță pentru o clipă pentru a se odihni și să reia lucrul după ce s-a refăcut. Dacă apare un simptom atât de grav, operatorul trebuie să consulte imediat un medic.
- Înțeț-i vizitatorii la o distanță sigură de zona de lucru. Înțeț-i copiii la o distanță sigură.
- Acest produs poate conține una sau mai multe substanțe chimice cunoscute pentru a provoca cancer și bine sau alte efecte nocive asupra reproducерii. Spălați-vă pe mâini după manipulare.

CONFIGURARE LINIE DE AER PENTRU LUCRUL CU UNELTE

Alimentarea cu aer

Asigurați-vă că compresorul de aer utilizat pentru funcționarea unelei pneumatice furnizează debitul corect (CFM sau L/min). Atunci când conectați unealta la alimentarea cu aer, mențineți unealta în poziția "oprit".

Pentru cele mai bune performanțe ale unelei în timpul funcționării, utilizați presiunea normală de lucru de 90 psi.

Presiunea ridicată și aerul murdar scurtează durata de viață a unelei din cauza uzurii mai rapide și pot provoca, de asemenea, pericole. Evacuați zilnic apa din rezervorul compresorului de aer, precum și orice condens din conducta de aer.


Apa din conducta de aer poate pătrunde în unealta și poate deteriora mecanismele unelei în timpul funcționării.

Curătați săptămânal cartușul filtrului de aer de admisie. Consultați diagrama pentru procedura de cablare recomandată. Presiunea în conductă trebuie să fie de 1/4 inch (diametru interior), iar raccordul trebuie să aibă același diametru interior.

dimensiuni. Cu toate acestea, un furtun de aer cu diametrul de 3/8 inch este de obicei recomandat pentru alimentarea cu aer pentru a obține cea mai bună funcționare a unelei pneumatice.

Utilizați furtunurile și raccordurile corecte. Nu recomandăm conectarea cuplajelor rapide direct la unealta, deoarece acestea pot cauza o defecțiune a din cauza vibrațiilor. În schimb, adăugați un furtun de plumb și conectați cuplajul între intrarea de aer și bici.

Verificați dacă furtunurile sunt uzate înainte de fiecare utilizare. Asigurați-vă că toate conexiunile sunt sigure.

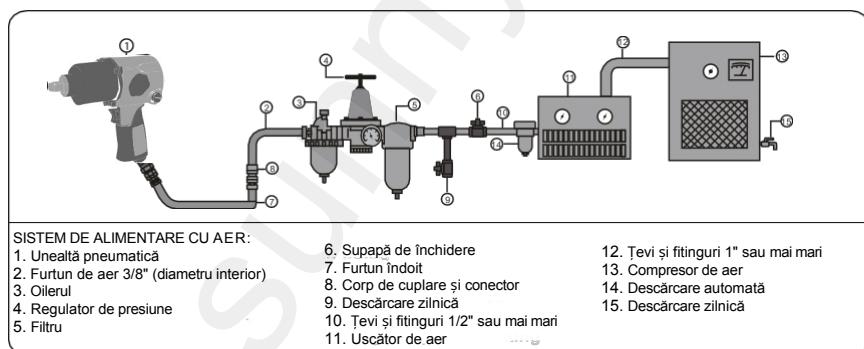

Notă importantă

1. Presiunea de lucru înseamnă presiunea aerului din conductă montată pe unealta atunci când unealta este în condiții de lucru (adică a fost pornită). NU se aplică la presiunea aerului de la compresorul de aer.
2. Furtunul de aer (3/8" x 50 ft. furtun de aer este cel mai frecvent vândut în magazine) poate determina scăderea presiunii de la compresorul de aer la unealtă cu până la 15 PSI, astfel încât poate fi necesar să reglați presiunea de descărcare a compresorului de aer mai mare pentru a menține presiunea dorită în unealta.
3. Fiecare unealtă pneumatică are propriile specificații privind consumul de aer (CFM). Verificați specificațiile compresorului pentru a vă asigura că poate gestiona atât CFM (picioare cubice pe minut) minim necesar, cât și PSI (lire pe inch pătrat).

SPECIFICAȚII ȘI CONȚINUTUL PACHETULUI

Specificații

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Numărul articolului | 7330J |
| Actionare pătrată | 1/2 IN. |
| Dimensiunea surubului capacativ | J6mm (5/8 IN) |
| Viteză liberă | 7500 rpm |
| Max. Cuplu | 640 Nm (470 ft-lb) |
| Consum mediu de aer | 120 l/min (4,2 SCFM) |
| Presiunea de aer necesară | 6,3 bar (90 psi) |
| Alimentarea cu aer | 1/4 IN. |
| Furtun de aer | 3/8 IN. (diametru interior) |
| Lungimea totală | 190 mm (7,48 IN) |
| Greutate | 2,7 kg (6 lbs) |

PREGĂTIRE

Așezați-vă că toate piesele sunt disponibile înainte de a începe asamblarea sau utilizarea produsului. Comparați piesele cu lista de conținut a pachetului. Dacă lipsește sau este deteriorată vreă piesă, nu încercați să asamblați, să instalați sau să utilizați produsul. Contactați distribuitorul sau dealerul pentru a solicita o piesă de schimb.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

1. Lubrificați unealta înainte de a începe lucrul. Pentru instrucțiuni de lubrificare, consultați "ÎNCRIRI" și "INTRETINERE".

NOTĂ: Angrenajele rotorului trebuie lubrificate o dată pe zi de lucru.

2. Scoațeți capacul de admisie a aerului. Introduceți manual ștecherul în intrarea de aer.

NOTĂ: Aplicați bandă de etanșare (neinclusă) pe dopul exterior și strângeți cu o cheie (neinclusă) pentru a realiza o conexiune etanșă la aer. Nu strângeți prea tare.

3. Introduceți 2-3 picături de ulei pentru scule pneumaticice în fișă înainte de fiecare utilizare (nu este inclus). (A se vedea figura 7)

4. Selectați soclul cu impact corect, după cum este necesar (nu este inclus) și puneti-l pe nicovală. (A se vedea figura 1)

& AVERTISMENT Utilizați numai prize cu impact cu o viteză egală sau mai mare decât cea a unelei în sine.

5. Conectați furtunul de alimentare cu aer la fișă. Setați presiunea aerului la 90 PSI (a se vedea figura 2).

NOTĂ: Presiunea de lucru înseamnă presiunea de aer setată pe unealtă atunci când este în condiții de lucru.

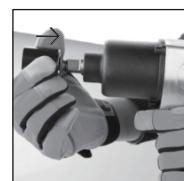


Figura J



Figura 2

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Cum să instalați/strângeți elementele de fixare filetate. Împingeți tija supapei (F) înainte în conformitate cu marcajul "F" de pe etichetă. Apăsați trâgaciul. Nicovala sculei va rula apoi în sensul acelor de ceasomnic. (A se vedea figura 3)
- Cum să îndepărtați/eliminați elementele de fixare filetate. Împingeți tija supapei (F) în spate, așa cum indică marcajul "R" de pe masă. Apăsați trâgaciul. Nicovala sculei va rula apoi în sens antior. (A se vedea Figura 4)

NOTĂ: Această uneală este echipată cu o supapă de control al puterii. Tineți regulatorul debitului de aer și apoi rotiți-l încet în sensul acelor de ceasomnic sau invers acelor de ceasomnic pentru a indica marcajul No de pe capac.

"Setarea 1" reprezintă cea mai mică putere care este potrivită pentru simpla montare a elementelor de fixare filetate pe piesa de lucru, în timp ce "setarea 5" reprezintă cea mai mare putere care este proiectată pentru strângerea elementelor de fixare filetate pe piesa de lucru. Rotiți controlul debitului de aer pentru a selecta cuplul corect necesar pe piesa de prelucrat atunci când montați sau slăbiți elemente de fixare filetate. (A se vedea figura 5)



Figura 3



Figura 4

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Unelele trebuie lubrificate zilnic (sau înainte de fiecare utilizare) cu ulei de aer unele (neincluse).

NOTĂ: Uleiul pentru unele pneumatice este disponibil la mariile magazine de unele. Uleiul SAE #10 sau lubrifiantul pentru mașini de cusut sau orice alt ulei pentru turbine de înaltă calitate care conține absorbant de umiditate, inhibitori de coroziune, agenți de umectare a metalelor și aditiv EP (presiune extremă) poate fi utilizat ca înlocuitor. Nu utilizați ulei detergent. În condiții de funcționare continuă, unelele trebuie lubrificate la fiecare 1 sau 2 ore. Acest lucru se poate face cu un ungător în linie sau manual. Dacă se face manual, procedați după cum urmăza:

- Deconectați unealta de la alimentarea cu aer. (A se vedea figura 6)
- Puneți căteva picături de ulei pentru scule pneumatice în orificiul de admisie a aerului (a se vedea figura 7).

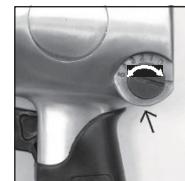


Figura 5

NOTĂ: Evitați utilizarea necorespunzătoare a uleiului mai gros, care poate duce la reducerea performanțelor sau la defecțiuni.

- Conectați unealta la alimentarea cu aer. Lăsați scula să funcționeze fără să răci într-un timp de căteva secunde pentru a permite uleiului să se răspândească pe sculă.

NOTĂ: Orice exces de ulei poate fi forțat să ieșă din zona de evacuare a aerului. Prin urmare, țineți uneală într-o direcție sigură.

- Când ati terminat de lucrat cu unealta și înainte de a o depozita, deconectați furtunul de aer și puneți 4 sau 5 picături de ulei în orificiul de admisie a aerului, apoi reconectați furtunul de aer și lăsați uneală să funcționeze pentru a răspândi uleiul uniform în întreaga uneală timp de aproximativ 30 de secunde. Acest lucru va prelungi durata de viață a unelei.
- Nu depozitați unelele într-un mediu umed, care favorizează ruginirea mecanismelor interne. Ungeti întotdeauna unelele cu ulei înainte de a le depozita.
- Dacă uneală este grav deteriorată sau învechită, ar trebui să fie pusă într-un container de reciclare a resurselor. Nu o aruncați niciodată în foc.

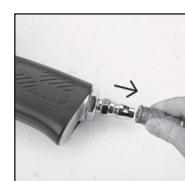


Figura 6

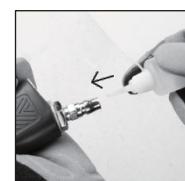


Figura 7

REZOLVAREA PROBLEMELOR

| Problema | Cauza posibilă | Măsuri corective |
|---|---|---|
| Instrumentul rulează lent sau nu funcționează | 1. Grit sau cauciuc în unealtă. 2. Nu există ulei în instrument. 3. Presiune scăzută a aerului. 4. Scurgerea furtunului de aer. 5. Căderi de presiune. 6. Paletă rotor uzată. 7. Umiditate suflată din evacuare a sculei. | 1. Spălați scula cu ulei pentru scule pneumatice sau solvent pentru gumă de mestecat. 2. Lubrificați unelele în conformitate cu instrucțiunile de lubrificare din acest manual. 3. a. Setați regulatorul de pe unealtă la valoarea maximă. b. Setați regulatorul compresorului la o presiune maximă de 90 PSI. 4. Dacă se constată scurgeri, strângeri și etanșări raccordul furtunului. Folosiți bandă de etanșare. 5. a. Asigurați-vă că furtunul are dimensiunea corectă. Furtunurile lungi sau unelele care utilizează volume mari de aer pot necesita un furtun cu un diametru interior de 1/2 inch sau mai mare, în funcție de lungimea totală a furtunurilor. b. Nu utilizați furtunuri multiple conectate prin cuplaje rapide. Acest lucru cauzează pierderi de presiune suplimentare și reduce performanța sculei. Conectați furtunurile direct unul la celălalt. 6. Înlocuiți lama rotorului. 7. Apă în rezervor: golii rezervorul. (Consultați manualul compresorului de aer). Ungeti unealta cu ulei și lăsați-o să funcționeze până când apare apă. Ungeti din nou unealta cu ulei și lăsați-o să funcționeze timp de 1-2 secunde. |
| Vibrării anormale și/sau căldură excesivă sunt generate în unealtă. | Lubrificare necorespunzătoare. | Respectați procedurile adecvate de lubrificare descrise în acest manual. |


NOTĂ: Pentru probleme speciale care nu pot fi rezolvate de către operator, contactați distribuitorul sau dealerul la care instrumente achiziționate.


LISTA DE PIESE

| Episodul nr. | Descriere | Multe de viață | Numărul piesei | Descriere | Multe de viață |
|--------------|--|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| 1 | asamblarea unei multitudini de dispozitive | 1 | 23 | rulment spate | 1 |
| 2 | Șurub | 3 | 24 | suport rulment rotor | 1 |
| 3 | șaibă de arc | 3 | 25 | acoperire | 1 |
| 4 | garnituri postcombustie | 1 | 26 | Șurubul butonului supapei de reținere | 1 |
| 5 | Salutări | 1 | 27 | șaibă de arc | 1 |
| 6 | caz | 1 | 28 | butonul de mers înapoi | 1 |
| 7 | inel de siguranță | 1 | 29 | carcasa supapei de reținere | 1 |
| 8 | 0-ring | 1 | 30 | 0-ring | 2 |
| 9 | nicovală | 1 | 31 | bilă de oțel | 1 |
| 10 | știftul ciocanului | 2 | 32 | primăvară | 1 |
| 11 | cadru ciocan | 1 | 33 | supapă de reținere | 1 |
| 12 | ciocan | 2 | 34 | set screv | 1 |
| 13 | ștergător spate | 1 | 35 | Lansator | 1 |
| 14 | rulment frontal | 1 | 36 | pin de declanșare | 1 |
| 15 | șaibă clemă motor | 2 | 37 | pereții supapei | 1 |
| 16 | placă de capăt fată | 1 | 38 | scaun acceleratie | 1 |
| 17 | rotor | 1 | 39 | supapă de aer | 1 |
| 18 | lamă rotor | 6 | 40 | 0-ring | 1 |
| 19 | știft cilindru | 1 | 41 | primăvară | 1 |
| 20 | cilindru | 1 | 42 | alimentare cu aer | 1 |
| 21 | placă de capăt spate | 1 | 43 | filtru | 1 |
| 22 | garnitura plăcii din spate | 1 | | | |

Contactați distribuitorul sau dealerul de la care ați achiziționat unealta și cereți-i să comande piese de schimb pentru o eventuală înlocuire, astfel încât să puteți utiliza unealta în mod continuu și să îi prelungiți durata de viață.

Atunci când comandați piese de schimb și componente, vă rugăm să menționați fiecare număr de piesă și cantitatea comandată.

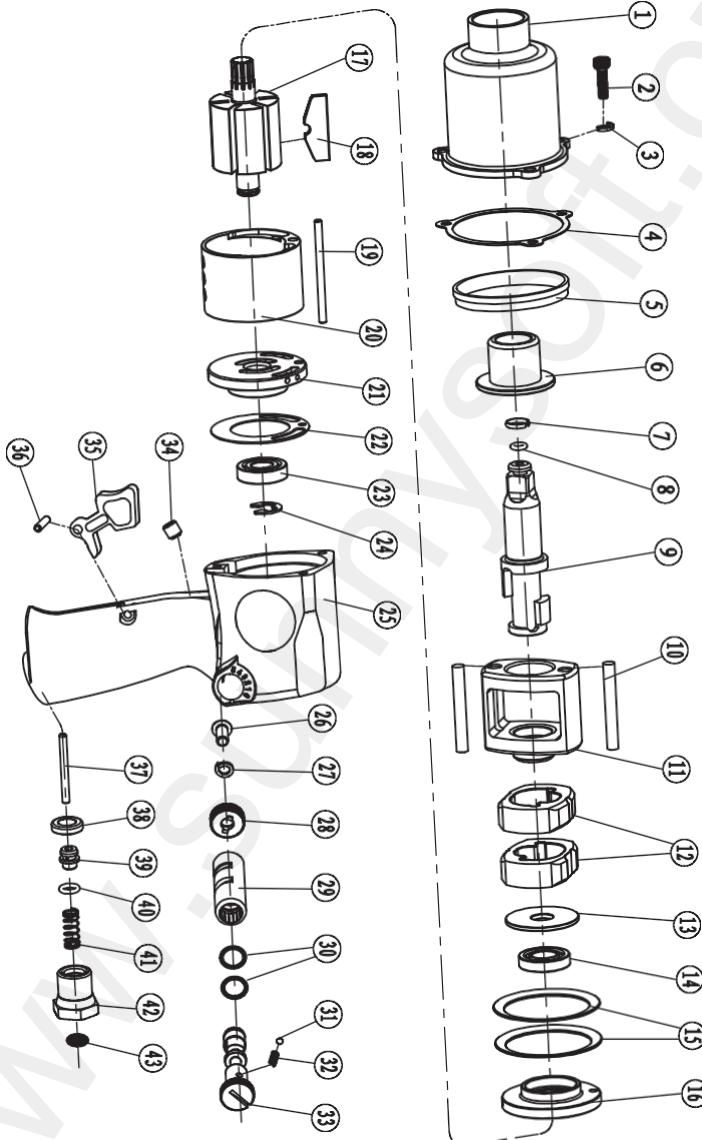

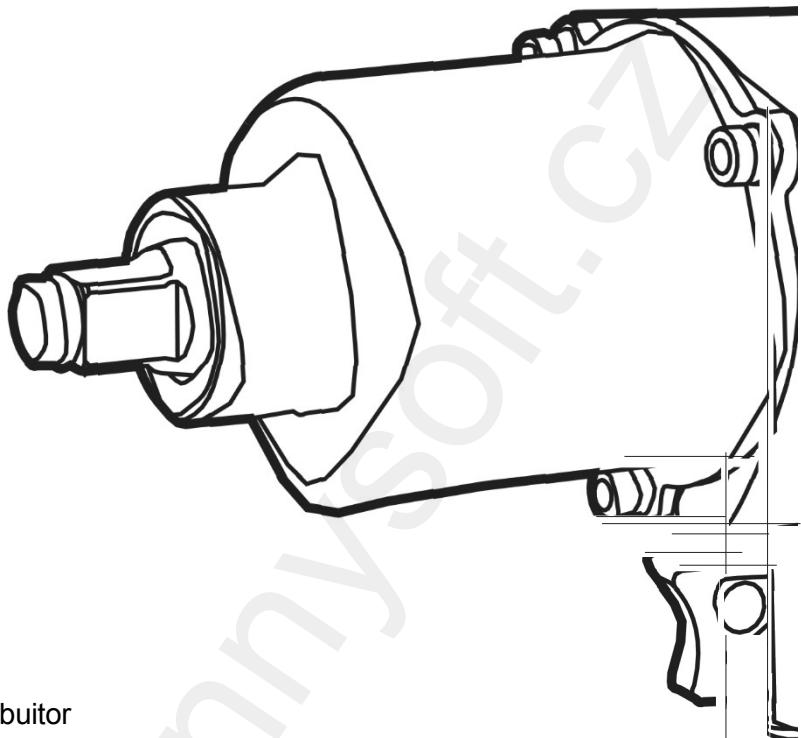

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

SUZHOU TOLSEN TOOLS
CO., LTD.

www.tolsentools.com

TOLSEN este o marcă comercială sau o marcă
comercială înregistrată a TOLSEN TOOLS. Toate
drepturile rezervate.
FABRICAT ÎN CHINA



G%O@
TolsenWorld



SCAN TO VISIT
PRODUCT LINK

4A25

TOLSEN


73301

ИНДУСТРИАЛЕ
Н

Пневматичен гайковерт 1/2", 640 Nm

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1/2"

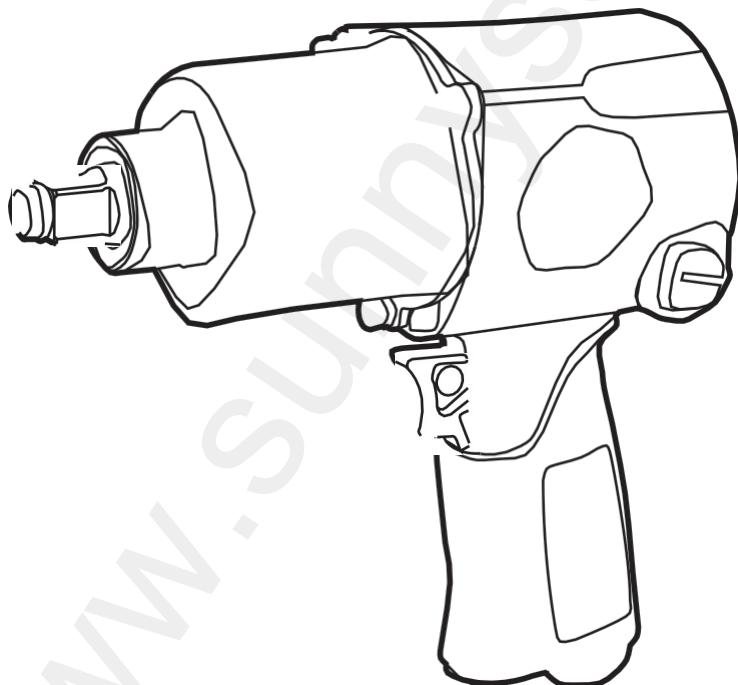

ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО!

Това ръководство ще ви е необходимо за инструкциите за безопасност, процедурите за работа и гаранцията.
Съхранявайте ръководството и оригиналната касова бележка на сигурно и сухо място за бъдещи справки.

БЕЗОПАСНОСТ

Т

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете и разберете цялото ръководство, преди да се опитате да сглобите, използвате или инсталирате продукта. Ако имате някакви въпроси относно продукта, моля, свържете се с вашия дистрибутор или търговски представител.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕПРАВИЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ИЛИ ПОДДРЪЖКА НА ТОЗИ ПРОДУКТ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ И МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ. ПРОЧЕТЕ И РАЗБЕРЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА ОБОРУДВАНЕ. ВИНАГИ Е ВАЖНО ДА СЕ СПАЗВАТ ОСНОВНИТЕ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПНЕВМАТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ, ЗА ДА СЕ НАМАЛИ РИСКЪТ ОТ НАРАНЯВАНЕ.

| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РИСК ОТ НАРАНЯВАНЕ НА ОЧИТЕ ИЛИ ГЛАВАТА | |
|---|---|
| КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ | КАК ДА ГО ПРЕДОТВРАТИМ |
| -Въздушно задвижваното оборудване и електроинструментите могат да задвижват материали като скрепителни елементи, метални компоненти и други, като например стърготини, дървени стърготини и други отломки при високи скорости, които могат да причинят сериозни наранявания на очите. | Винаги използвайте одобрени от CE или ANSI предпазни очила с странични фронтони. Никога не оставяйте работния инструмент без връзка. Изключете въздушния маркуц, когато го използвате. |
| -Състенният въздух може да бъде опасен. Въздушната система може да причини нараняване на мяките тъкани, като например очите, ушите и т.н. Частичите или предметите, задвижвани от струята, могат да причинят нараняване. | За допълнителна защита, освен предпазни очила, използвайте и одобрен щит за лице. |
| -Инструментите могат да се разглабят, да се счупят и да отлетят, причинявайки да влезат в работното пространство. | Уверете се, че всички приставки са монтирани здраво. |

| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РИСК ОТ ПОЖАР ИЛИ ЕКСПЛОЗИЯ | |
|---|--|
| КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ | КАК ДА ГО ПРЕДОТВРАТИМ |
| • Аbrasивните инструменти, като например шлайфмашини и шлифовъчни машини, ротационните инструменти, като например бормашини, и ударните инструменти, като например морти, телбоди, гаечни ключове, чукове и трошки, могат да предизвикат искри, които да залаят горими материали. | Никога не работете с инструменти в близост до запалими вещества, като бензин, дизел, разтворители за почистване и др. Работете в чиста, добре проветрена зона, свободна от запалими вещества и материали. Никога не използвайте кислород, въглероден диоксид или други газове в бутили като източник на енергия за пневматични инструменти. |
| *Превишаването на максималното номинално налягане на инструмента или аксесоара може да доведе до експлозия, която да причини сериозни наранявания. | • Използвайте сплещен въздух, регулиран до максимално налягане, равно или по-ниско от номиналното налягане на всички приспособления. • Никога не се свързвайте като източник на въздух, който може да надвиши 150 psi. • Винаги проверявайте дали източникът на въздух е настроен на номиналния диапазон на налягане, преди да използвате инструмента. |

| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РИСК ОТ ЗАГУБА НА СЛУХА | |
|---|---|
| КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ | КАК ДА ГО ПРЕДОТВРАТИМ |
| • Дългосрочна експозиция на шум от работата с пневматични инструменти може да доведе до трайна загуба на слуха. | Винаги използвайте одобрена от CE или ANSI защита на слуха. |

| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РИСК ОТ ПОЖАР ИЛИ ЕКСПЛОЗИЯ | |
|--|---|
| КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ | КАК ДА ГО ПРЕДОТВРАТИМ |
| • Злоупотребяваните инструменти, като шлайфмашини, шлифовъчни машини и режещи инструменти, създават прах и абразивни материали, които могат да бъдат вредни за белите дробове и дихателната система на човека. | Когато работите с тези инструменти, винаги използвайте подходяща защита на лицето. маска или респиратор. |
| • Неки материали, като лепила и катран, съдържат химикали, чието испарение могат да причинят при продължителна експозиция сериозно нараняване. | Винаги работете на чисто, сухо и добре проветрено място. |

| ЗАБЕЛЕЖКА РИСК ОТ НАРАНЯВАНЕ | |
|--|--|
| КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ | КАК ДА ГО ПРЕДОТВРАТИМ |
| <ul style="list-style-type: none"> Инструменти, оставени без надзор или с прикачен въздушен марку, могат да бъдат задействани от неоторкани лица, което може да доведе до нараняване или увреждане. на други хора. | <ul style="list-style-type: none"> Когато не го използвате, изключете марку за въздух и съхранявайте инструмента на безопасно място, недостъпно за деца и необучени потребители. |
| <ul style="list-style-type: none"> Пневматичните инструменти могат да задвижват крепежни елементи или други материали в цялата работна зона. | <ul style="list-style-type: none"> Използвайте само частите, крепежните елементи и аксесоарите, препоръчани от производителя. Поддържайте работната зона чиста и свободна от безпорядък. По време на работа не допускайте деца и други лица до инструмента. Поддържайте работната зона добре осветена. |
| <ul style="list-style-type: none"> Ключ или гаечен ключ, който остава прикрепен към въртяща се част на инструмента, увеличава риска от нараняване. | <ul style="list-style-type: none"> Преди да включите инструмента, извадете гаечните ключове и ключовете за регулиране. |
| <ul style="list-style-type: none"> Използването на надуваеми дюзи за почистване на прах може да причини сериозно нараняване. | <ul style="list-style-type: none"> НЕ използвайте надуваеми дюзи за прахосмукачки. |
| <ul style="list-style-type: none"> По време на поддръжка или смяна на инструменти може да се случи случайно активиране на пневматичния инструмент. | <ul style="list-style-type: none"> Изключете въздушния марку, за да смахнете инструмента или да го заредите с абразивни приставки, шлифовъчни дискове, свредла и др. Никога не носете инструмента заедно с марку. Избегвайте непреднамерено стартиране. Не носете инструмента с пръст върху спусъка. Поправките трябва да се извършват само от оторизиран сервиз. |
| <ul style="list-style-type: none"> Пневматичните инструменти могат да предизвикат движение на обработвания детайл, когато влязат в контакт с него, което може да доведе до нараняване. | <ul style="list-style-type: none"> Използвайте скоби или други устройства, за да предотвратите движението. |
| <ul style="list-style-type: none"> Загубата на контрол върху инструмента може да доведе до нараняване на вас или на други хора . | <ul style="list-style-type: none"> Никога не използвайте инструмента, ако сте употребили наркотици или алкохол. Не прекалявайте. Поддържайте правилна стойка и баланс. Поддържайте дръжките сухи, чисти и без масла/мазнини. Запазете спокойствие. Внимавайте какво правите. Използвайте здрав разум. Не работете с инструменти, когато сте уморени. |
| <ul style="list-style-type: none"> Некачествени, неправилни или повредени инструменти, като например шлифовъчни дискове, длета, мфи, бормашини, пирони, телбоди и др., могат да излятят и да разпърсят частици из цялата работна зона и да причинят сериозни наранявания. | <ul style="list-style-type: none"> Винаги използвайте приспособления, предназначени за скоростта на електроинструмента. Никога не използвайте инструменти, които са били изпуснати, ударили или повредени при употреба. * Използвайте само гнезда за ударния ключ. Не прилагайте прекомерна сила върху инструмента, а го оставете да работи. |
| <ul style="list-style-type: none"> Крепежните елементи могат да отскочат или да бъдат изхвърленi и да причинят сериозни наранявания или материялни щети. | <ul style="list-style-type: none"> Никога не насочвайте разряда на инструмента към себе си или към други хора. Не натискайте спуска, докато предлангото контактно устройство на инструмента не се допре до работната повърхност. Никога не се опитвайте да забивате крепежни елементи в твърди повърхности, като стомана, бетон или плочки. Избегвайте да прекарвате крепежен елемент върху друг крепежен елемент. Позиционирайте инструмента внимателно, така че скрепителният елемент да се достави на правилното място. |
| <ul style="list-style-type: none"> Неправилно поддържаните инструменти и принадлежности могат да причинят сериозни наранявания. | <ul style="list-style-type: none"> Поддържайте инструментите внимателно. Поддържайте режещия инструмент остър и чист. Правилно поддържаният инструмент с остри режещи ръбове намалява риска от скрепване и е по-лесен за работа. |
| <ul style="list-style-type: none"> Ако инструментът се повреди, съществува рисък от счупване. | <ul style="list-style-type: none"> Проверявайте движещите се части за неправилно подравняване или обвързване, повреда на частите и други условия, които могат да причинят влияние на работата на инструмента. В случай на повреда, поправете инструмента преди употреба. |
| <ul style="list-style-type: none"> Използвайте само аксесоари, посочени от производителя за използване с конкретния инструмент. | <ul style="list-style-type: none"> Използването на аксесоари, които не са предназначени за използване с инструмента, увеличава риска от нараняване. |

| ЗАБЕЛЕЖКА РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР | |
|--|--|
| КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ | КАК ДА ГО ПРЕДОТВРАТИМ |
| <ul style="list-style-type: none"> Използването на пневматични инструменти за закрепване на електрически проводници може да доведе до токов удар или смърт. | <ul style="list-style-type: none"> Никога не използвайте пирони/скоби за закрепване на електрически проводници, когато е на власт. |
| <ul style="list-style-type: none"> Този инструмент не е оборудван с изолирана повърхност за захващане. Контактът с проводник под напрежение ще доведе до ток, че дори откъм метални части на инструмента ще бъдат под напрежение, което може да доведе до токов удар или смърт. | <ul style="list-style-type: none"> Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности като тръби, радиатори, печки и хладилници. Ако тялото ви е заземено, има и може да има повишена риска от токов удар. |
| <ul style="list-style-type: none"> Скрепителните елементи, които влизат в контакт със скрити електрически проводници, могат да причинят токов удар или смърт. | <ul style="list-style-type: none"> Преди да започнете работа, прегледайте внимателно обработвания детайл за скрити кабели. |

| ЗАБЕЛЕЖКА РИСК ОТ ЗАПЛИТАНЕ | |
|---|--|
| КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ | КАК ДА ГО ПРЕДОТВРАТИМ |
| <ul style="list-style-type: none"> Инструменти, които съдържат движещи се части или които задвижват други движещи се части, като например шлифовъчни дискове, чекмеджета, абразивни дискове и др., могат да се заплатят в косата, дрехите, бижутата и други свободни предмети, което може да доведе до сериозни наранявания. | <ul style="list-style-type: none"> Никога не носете свободно облекло или облекло с разлађени превръзки, връзки и т.н., които могат да се заплатят в движещите се части на инструмента. Свалете всички бижута, часовници, лични карти, гривни, колие и др., които могат да се залячат за инструмента. Дръжте ръцете си далеч от движещите се части. Връзвайте или покривайте дългата коса. При работа с инструменти винаги използвайте правилно монтирани облекло и друго предпазно оборудване. |

| ЗАБЕЛЕЖКА РИСК ОТ ПОРЯЗВАНИЯ ИЛИ ИЗГАРЯНИЯ | |
|---|---|
| КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ | КАК ДА ГО ПРЕДОТВРАТИМ |
| Инструменти, които режат, срязват, пробиват, скрепят, пробиват, кърят и т.н., могат да причинят сериозни наранявания. | <ul style="list-style-type: none"> Дръжте работната част на инструмента далеч от ръцете и тялото си. |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ако предупредителните етикети са закрити или премахнати, ги заменете.
- Не използвайте този инструмент за цели, различни от предназначението му.
- Прекомерното налягане на въздуха или търъде слабото въртене намаляват живота на инструмента и могат да доведат до опасна ситуация.
- Проверете маркуча за въздух за износване и го защитете от топлина и остро ръбове. Не премествайте инструмента зад въздушния маруч.
- Подхълзването, спъването или падането е основна причина за сериозни наранявания или дори смърт. Внимавайте за излишни маркучи, оставени на пътеката или на работната повърхност, и се оглеждайте за размахващи се въздушни маркучи.
- Непрекъснатата работа и лошите условия на труд причиняват наранявания на ръцете. След като се появят изтръпване или болка в ръката, операторът трябва да спре инструмента за момент, за да си почине, и да продължи работа, след като се възстанови. Ако се появят и такъв сериозен симптом, операторът трябва незабавно да се обръне към лекар.
- Дръжте посетителите на безопасно разстояние от работната зона. дръжте децата на безопасно разстояние.
- Този продукт може да съдържа един или повече химични вещества, за които е известно, че причиняват рак и бинх или други дефекти, увреждане на репродукцията. Измийте ръцете си след работа.

НАСТРОЙКА НА ВЪЗДУШНАТА ЛИНИЯ ЗА РАБОТА С ИНСТРУМЕНТИ

Подаване на въздух

Уверете се, че въздушният компресор, използван за работа с въздушния инструмент, осигурява правилната мощност (CFM или L/min). Когато свързвате инструмента към захранването с въздух, дръжте инструмента в положение "изключено".

За най-добра производителност на инструмента по време на работа използвайте нормално работно налягане от 90 psi.

Високото налягане и мърсният въздух съкращават живота на инструмента поради по-бързото му износване и също така могат да предизвикат опасности.

Ежедневно източвате водата от резервоара на въздушния компресор, както и всякаяв конденз във въздухопровода.

Водата във въздушната линия може да попадне в инструмента и да повреди механизите му по време на работа.

Ежеседмично почиствайте касетата на филтера за входящ въздух. Вижте схемата за препоръчелната процедура за свързване на кабелите.


Налигдането в каналите трябва да се увеличи съответно, за да се спре с изключително дълги въздушни маркучи (обикновено над 8 метра). Минималният диаметър на маркучта трябва да бъде 1/4 инча (вътрешен диаметър), а фитингът трябва да има същия вътрешен диаметър.

размери. Въпреки това обикновено се препоръчва въздушният маркуч с диаметър 3/8 инча за подаване на въздух, за да се постигне най-добро функциониране на въздушния инструмент.

Използвайте правилните маркучи и фитинги. Не препоръчваме свързването на бързи съединения директно към инструмента, тъй като те могат да причинят неизправност в

поради вибрации. Вместо това добавете оловен маркуч и съвржете съединителя между входа за въздух и камшика.

Проверявайте маркучите за износване преди всяка употреба. Уверете се, че всички връзки са здраво закрепени.

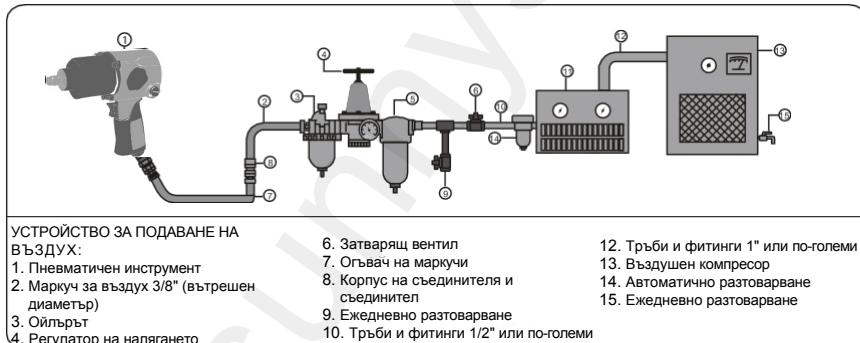

УСТРОЙСТВО ЗА ПОДАВАНЕ НА ВЪЗДУХ:

1. Пневматичен инструмент
2. Маркуч за въздух 3/8" (вътрешен диаметър)
3. Ойлърът
4. Регулатор на налягането
5. Филтер

6. Затварящ вентил
7. Огъвач на маркучи
8. Корпус на съединителя и съединител
9. Ежедневно разтоварване
10. Тръби и фитинги 1/2" или по-големи
11. Сушилня за въздух

12. Тръби и фитинги 1" или по-големи
13. Въздушен компресор
14. Автоматично разтоварване
15. Ежедневно разтоварване

Важно известие

1. Работно налягане означава налягането на въздуха в тръбата на инструмента, когато инструментът е в работно състояние (т.е. стартиран е). НЕ се отнася за налягането на въздуха от въздушния компресор.
2. Маркучът за въздух (в магазините най-често се продава маркуч за въздух 3/8" x 50 фута) може да доведе до понижаване на налягането от въздушния компресор към инструмента с до 15 PSI, така че може да се наложи да се регулира по-високо налягането на изпускане на въздушния компресор, за да се поддържа желаното налягане в инструмента.
3. Всеки пневматичен инструмент има собствена спецификация на консумацията на въздух (CFM). Проверете спецификациите на компресора, за да се уверите, че той може да се справи както с минимално необходимата CFM (кубични футове в минута), така и с PSI (паунди на квадратен инч).

СПЕЦИФИКАЦИИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

Спецификации


| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Номер на артикула | 7330J |
| Квадратно задвижване | 1/2 IN. |
| Размер на капацитивния винт | J6mm (5/8 IN) |
| Свободна скорост | 7500 об/мин |
| Макс. Въртящ момент | 640 Nm (470 ft-lb) |
| Средна консумация на въздух | 120 л/мин (4,2 SCFM) |
| Изискано въздушно налягане | 6,3 бара (90 psi) |
| Подаване на въздух | 1/4 IN. |
| Маркуч за въздух | 3/8 IN. (вътрешен диаметър) |
| Обща дължина | 190 mm (7,48 IN) |
| Тегло | 2,7 кг (6 фунта) |

ПОДГОТОВКА


Уверете се, че всички части са налични, преди да започнете да слюбявате или използвате продукта. Сравнете частите със списъка на съдържанието на опаковката. Ако някоя част липсва или е повредена, не се опитвайте да слюбявате, инсталирате или използвате продукта. Свържете се с вашия дистрибутор или търговец, за да поискате замяна.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

- Смажете инструмента преди започване на работа. За инструкции за смазване вижте "CARE И ПОДДРЪЖКА".
 - ЗАБЕЛЕЖКА:** Предавките на ротора трябва да се смазват всеки ден.
 - Свалете калпачката на въздухозаборника. Вкарайте ръчно щепсела във входа за въздух. **ЗАБЕЛЕЖКА:** Нанесете уплътнителна лента (не е включена в комплекта) върху външната тапа и затегнете с гаечен ключ (не е включен в комплекта), за да направите херметична връзка. Не затягайте прекалено силно.
 - Поставете 2-3 капки масло за въздушни инструменти в щепсела преди всяка употреба. (не е включена в комплекта). (Вижте Фигура 7)
 - Изберете подходящата ударна бука (не е включена в комплекта) и постави го на наковалията. (Вижте фигура 1)
- & ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Използвайте само ударни гнезда със скорост, равна или по-висока от тази на самия инструмент.
- Свържете маркуча за подаване на въздух към щепсела. Настройте налягането на въздуха на 90 PSI (вж. Фигура 2).
 - ЗАБЕЛЕЖКА:** Работно налягане означава налягането на въздуха, зададено на инструмента, когато инструментът е в работно състояние.

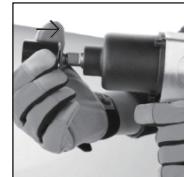

Фигура J

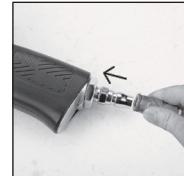

Фигура 2

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

1. Как да монтирате/затягате скрепителни елементи с резба. Избутайте стеблото на вентила (F) напред съгласно маркировката "F" на етикета. Издърпайте спуска. След това наковалнята на инструмента ще се двики по посока на часовниковата стрелка. (Вижте Фигура 3)
2. Как да премахнете/допуснете скрепителни елементи с резба. Избутайте стеблото на вентила (F) назад, както е показано с маркировката "R" на таблицицата. Издърпайте спуска. След това наковалнята на инструмента ще се двики в посока, обратна на часовниковата стрелка. (Вж. Фигура 4)

ЗАБЕЛЕЖКА: Този инструмент е оборудван с клапан за управление на мощността. Дръжте регулатора на въздушния поток и след това бавно го завъртете по посока на часовниковата стрелка или обратно, за да насочите към знака № на капака.

"Настройка 1" представя най-ниската мощност, която е подходяща за просто монтиране на разбивски скрепителни елементи върху детайла, докато "настройка 5" представя най-високата мощност, която е предназначена за затягане на разбивски скрепителни елементи върху детайла. Завъртете регулатора на въздушния поток, за да изберете правилния въртящ момент, необходим на детайла при монтиране или разхлабване на разбивски скрепителни елементи. (Вижте фигура 5)



Фигура 3




ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

Инструментите трябва да се смазват ежедневно (или преди всяка употреба) с въздушно масло. инструменти (не са включени).

ЗАБЕЛЕЖКА: Масло за пневматични инструменти се предлага в големите магазини за инструменти. Като заместител може да се използва масло SAE № 10 или смазка за шевни машини, или всяко друго високоиз качествено турбинно масло, съдържащо абсорбент на влагата, инхибитори на корозията, агенти за омокряне на метала и ЕР (добавка за екстремно налягане). Не използвайте масло с дегергенти. При продължителна работа инструментите трябва да се смазват на всеки 1 до 2 часа. Това може да се прави с вграден омасливител или ръчно. Ако се извърши ръчно, процедурирайте по следния начин:

1. Изключете инструмента от захранването с въздух. (Вижте Фигура 6)
2. Поставете няколко капки масло за пневматични инструменти във входа за въздух (вж. Фигура 7).

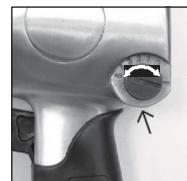


Фигура 5

ЗАБЕЛЕЖКА: Избегвайте неправилното използване на по-гъсто масло, което може да доведе до намалена производителност или повреда.


3. Съвржете инструмента към захранването с въздух. Оставете инструмента да работи бе з т о в а р за няколко секунди, за да може маслото да се разнесе по инструмента.

ЗАБЕЛЕЖКА: Излишното масло може да бъде изтласкано от зоната за отвеждане на въздуха. Затова дръжте инструмента в безопасна посока.

4. Когато приключите работа с инструмента и преди да го съхранявате, изключете маркуча за въздух и поставете 4-5 капки масло във входа за въздух, след което съвржете отново маркуча за въздух и оставете инструмента да работи, за да се разнесе маслото равномерно по целия инструмент за около 30 секунди. Това ще удължи живота на инструмента.
5. Не съхранявайте инструментите във влажна среда, която спомага за ръждяване на вътрешните механизми. Винаги смазвайте инструментите с масло, преди да ги съхранявате.
6. Ако инструментът е сериозно повреден или отарял, той трябва да се постави в контейнер за рециклиране на ресурси. Никога не го хвърляйте в огън.

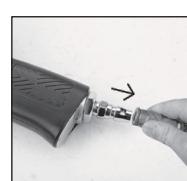

Фигура 6

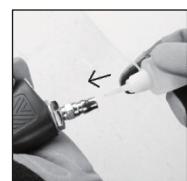

Фигура 7

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

| Проблемът | Възможна причина | Коригиращи мерки |
|--|---|--|
| Инструментът работи бавно или не работи | 1. Песчинки или гума в инструмента. 2. В инструмента няма масло. 3. Ниско налягане на въздух. 4. Теч от въздушния маркуч. 5. Падане на налягането. 6. Износена перка на ротора. 7. Влага, издухана от на изпускателната тръба на инструмента. | 1. Промийте инструмента с масло за въздушни инструменти или разтворител за дължи. 2. Смажете инструментите в съответствие с инструкциите за смазване в това ръководство. 3. а. Настройте регулатора на инструмента на максимална стойност. b. Настройте регулатора на компресора на максимално налягане от 90 PSI. 4. Ако ще бъдат открити течове, затенете и уплътнете фитинга на маркуча. Използвайте уплътнителна лента. 5. а. Уверете се, че маркучът е с правилния размер. Дългите маркучи или инструментите, използващи големи обеми въздух, може да изискват маркуч с вътрешен диаметър 1/2 инча или по-голям в зависимост от общата дължина на маркучите. б. Не използвайте няколко маркуча, свързани с бързи връзки. Това води до допълнителни загуби на налягане и намалява производителността на инструмента. Свързвайте маркучите директно един към друг. 6. Сменете лопатката на ротора. 7. Вода в резервара: източете резервара. (Вижте ръководството на въздушния компресор). Намажете инструмента с масло и го оставете да работи, докато се появи вода. Намажете отново инструмента с масло и го оставете да работи за 1-2 секунди. |
| В инструмента се генерират необичайни вибрации и/или прекомерна топлина. | Неправилно смазване. | Следвайте правилните процедури за смазване, описани в това ръководство. |


ЗАБЕЛЕЖКА: За специални проблеми, които не могат да бъдат разрешени от оператора, се обрнете към дистрибутора или дилъра, където закупени инструменти.


СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ

| Епизод №. | Описание | Много на живота. | Номер на частта | Описание | Много на живота. |
|-----------|------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| 1 | сглобяване на множество устройства | 1 | 23 | заден лагер | 1 |
| 2 | Винт | 3 | 24 | държач на роторния лагер | 1 |
| 3 | пружинна шайба | 3 | 25 | покритие | 1 |
| 4 | уплътнения на форсажната система | 1 | 26 | Винт на копчето на контролния клапан | 1 |
| 5 | Поздрави | 1 | 27 | пружинна шайба | 1 |
| 6 | случай | 1 | 28 | копче за заден ход | 1 |
| 7 | предпазен пръстен | 1 | 29 | Корпус на контролния клапан | 1 |
| 8 | 0-пръстен | 1 | 30 | 0-пръстен | 2 |
| 9 | наковалня | 1 | 31 | стоманена топка | 1 |
| 10 | шифт на чукчето | 2 | 32 | пролет | 1 |
| 11 | рамка за чук | 1 | 33 | възвратен клапан | 1 |
| 12 | чук | 2 | 34 | задаване на скрев | 1 |
| 13 | задна чистачка | 1 | 35 | Стартиране | 1 |
| 14 | преден лагер | 1 | 36 | шифт за задействане | 1 |
| 15 | шайба за скоба на двигателя | 2 | 37 | стени на клапаните | 1 |
| 16 | предна крайна плоча | 1 | 38 | седалка на дросела | 1 |
| 17 | ротор | 1 | 39 | въздушен клапан | 1 |
| 18 | лопатка на ротора | 6 | 40 | 0-пръстен | 1 |
| 19 | шифт на цилиндъра | 1 | 41 | пролет | 1 |
| 20 | цилиндър | 1 | 42 | подаване на въздух | 1 |
| 21 | задна крайна плоча | 1 | 43 | филтър | 1 |
| 22 | уплътнение на задната плоча | 1 | | | |

Свържете се с дистрибутора или търговеца, от когото сте закупили инструмента, и го помолете да поръча резервни части за евентуална подмяна, за да можете да използвате инструмента непрекъснато и да удължите живота му.

Когато поръчвате резервни части и компоненти, посочете номера на всяка част и поръчаното количество.

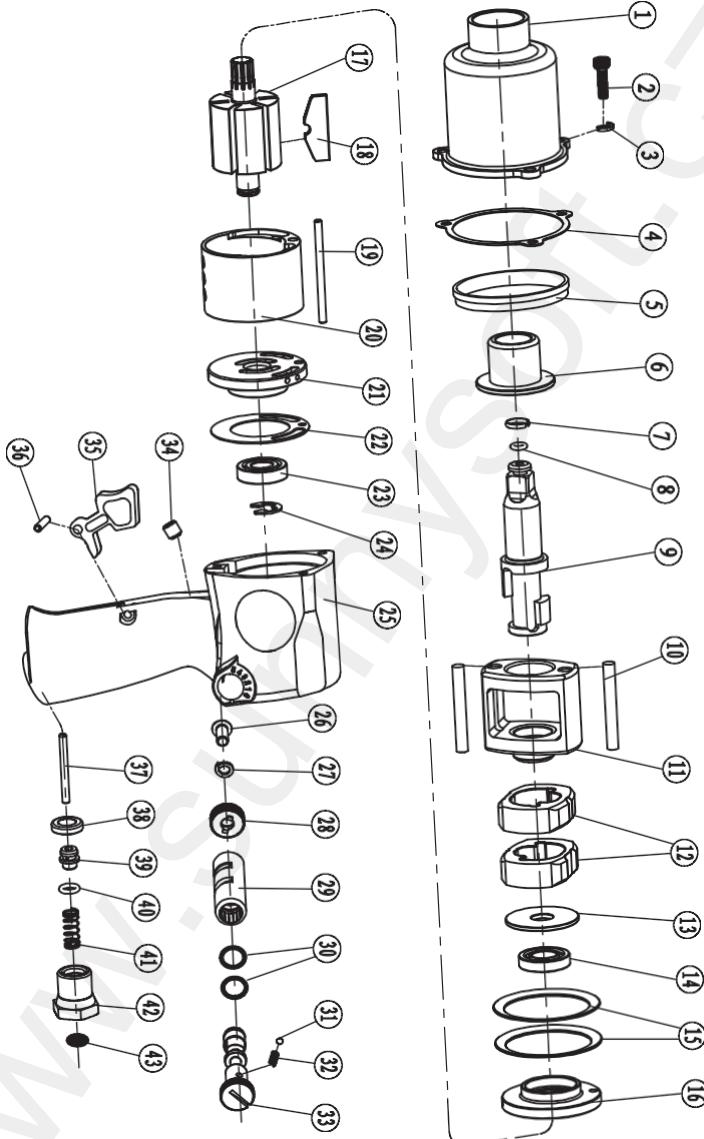

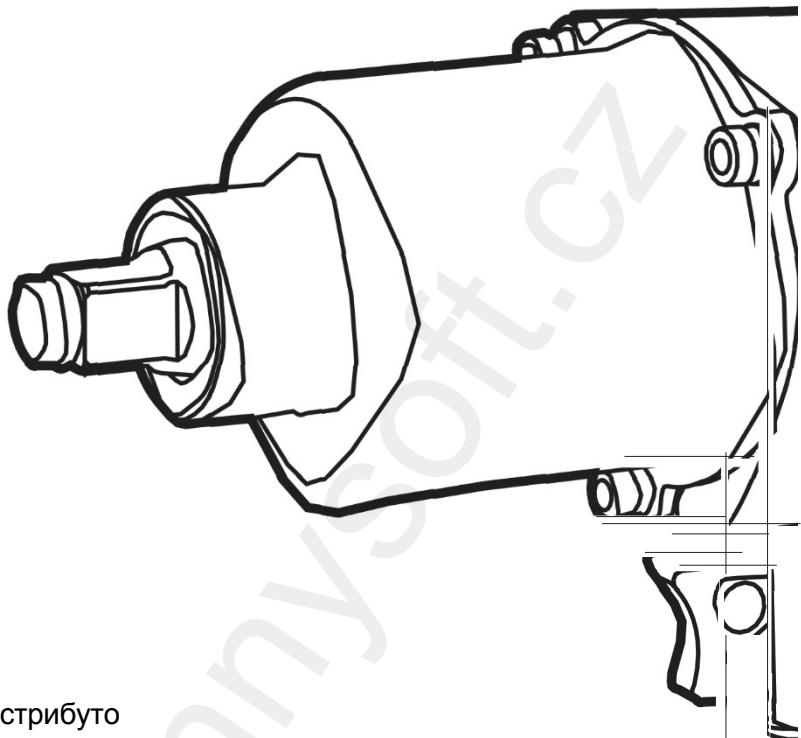

Доставчик/дистрибуто
р Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9 Чешка
республика
www.sunnysoft.cz

SUZHOU TOLSEN TOOLS
CO., LTD.

www.tolsentools.com

TOLSEN е търговска марка или регистрирана
търговска марка на TOLSEN TOOLS. Всички
права са запазени.

ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЙ



G%O@
TolsenWorld



SCAN TO VISIT
PRODUCT LINK

4A25

TOLSEN


73301

PRZEMYSŁ

Pneumatyczny klucz udarowy 1/2", 640 Nm

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

1/2"

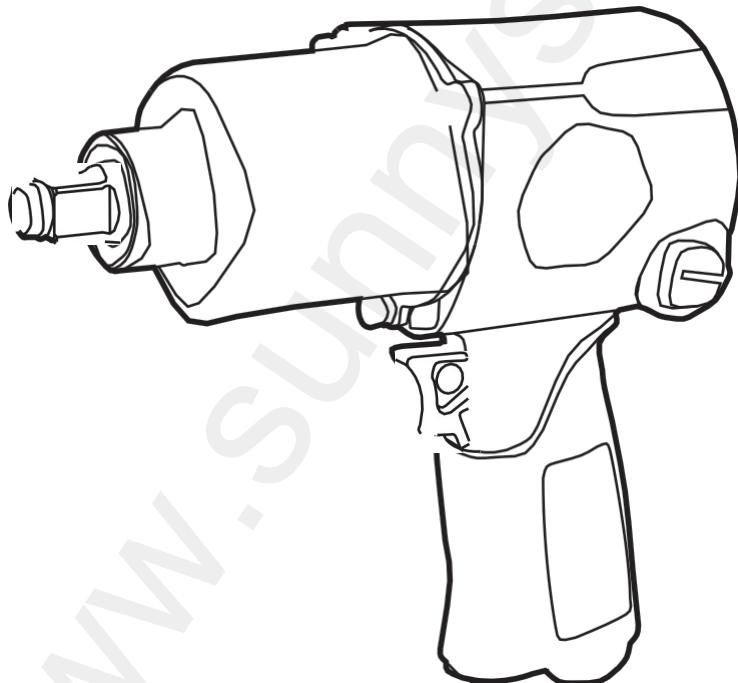

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ!

Niniejsza instrukcja będzie potrzebna do zapoznania się z instrukcjami bezpieczeństwa, procedurami obsługi i gwarancją. Instrukcję obsługi i oryginalny dowód zakupu należy przechowywać w bezpiecznym, suchym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

BEZPIECZEŃSTWO

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed przystąpieniem do montażu, obsługi lub instalacji produktu należy przeczytać i zrozumieć całą niniejszą instrukcję. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących produktu, prosimy o kontakt z dystrybutorem lub przedstawicielem handlowym.

OSTRZEŻENIE NIEPRAWIDŁOWA OBSŁUGA LUB KONSERWACJA TEGO PRODUKTU MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAżenia CIAŁA I ZNISZCZENIE MIESIĘ. PRZED UŻYCiem URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ WSZYSTKIE OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE OBSŁUGI. WAŻNE JEST, ABY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI PODCZAS KORZYSTANIA Z NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH W CELU ZMINIĘSZENIA RYZYKA OBRAżenia CIAŁA.

| OSTRZEŻENIE RYZYKO URAZU OCZU LUB GŁOWY | |
|--|--|
| CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ | JAK TEMU ZAPOBIEC |
| -Urządzenia i elektronarzędzia zasilane powietrzem są w stanie napędzać materiały takie jak elementy złączne, elementy metalowe i inne, np. wirów, trocini i innych zanieczyszczeń przy dużych prędkościach, które mogą spowodować poważne obrażenia oczu. | Zawsze używaj okularów ochronnych z certyfikatem CE lub ANSI. boczne szklenie. Nigdy nie pozostawiać odłączonego narzędzia roboczego. Odłącz wąż powietrza, gdy nie jest używany. |
| -Sprzężone powietrze może być niebezpieczne. System powietrznego może spowodować obrażenia ikanek miękkich, takich jak oczy, uszy itp. Cząsteczki lub przedmioty wyrzucone przez strumień mogą spowodować obrażenia. | W celu zapewnienia dodatkowej ochrony, oprócz okularów ochronnych należy używać zatwierdzonej osłony twarzy. |
| -Narzędzia mogą się poluzować, odlamać i odlecieć, powodując uszkodzenie przedmiotów. dostać się do obszaru roboczego. | Upewnić się, że wszystkie przystawki są bezpiecznie zamontowane. |

| OSTRZEŻENIE RYZYKO POŻARU LUB WYBUCHU | |
|--|--|
| CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ | JAK TEMU ZAPOBIEC |
| • Narzędzia ściernie, takie jak szlifierki i piaskarki, narzędzia obrotowe, takie jak wiertarki i narzędzia udarowe, takie jak gwoździarki, zsywacze, klucze, młotki i pily mogą wytwarzać iskry, które mogą zapaalić materiały palne. | Nigdy nie używaj narzędzi w pobliżu łatwopalnych substancji, takich jak benzyna, olej napędowy, rozpuszczalniki czyszczące itp. Pracować w czystym, dobrze wentylowanym miejscu, wolnym od łatwopalnych substancji i materiałów. Nigdy nie używaj tlenu, dwutlenku węgla lub innych gazów butelekowanych jako źródła energii dla narzędzi pneumatycznych. |
| *Przekroczenie maksymalnego ciśnienia znamionowego narzędzia lub akcesoriu może spowodować wybuch skutkujący poważnymi obrażeniami. | • Używać sprężonego powietrza o maksymalnym ciśnieniu równym lub niższym od ciśnienia znamionowego wszystkich przystawek. • Nigdy nie podłączać do źródła powietrza, które jest w stanie przekroczyć 150 psi. • Przed użyciem narzędzia należy zawsze sprawdzić, czy źródło powietrza jest ustawione na znamionowy zakres ciśnienia powietrza. |

| OSTRZEŻENIE RYZYKO UTRATY SŁUCHU | |
|--|--|
| CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ | JAK TEMU ZAPOBIEC |
| • Długotrwałe narażenie na hałas powodowany przez Obsługę narzędzi pneumatycznych może prowadzić do trwałej utraty słuchu. | Zawsze używaj środków ochrony słuchu zatwierdzonych przez CE lub ANSI. |

| OSTRZEŻENIE RYZYKO POŻARU LUB WYBUCHU | |
|--|---|
| CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ | JAK TEMU ZAPOBIEC |
| • Nadużywanie narzędzi, takie jak szlifierki, piaskarki i narzędzia tnące, wytwarzają pył i materiały ściernie, które mogą być szkodliwe dla ludzkich płuc i układu oddechowego. | Podczas pracy z tymi narzędziami należy zawsze używać odpowiedniej ochrony twarzy maska lub respirator. |
| • Niektóre materiały, takie jak kleje i smola, zawierają chemikalia, których opary mogą, przy długotrwałym narażeniu, powodować poważne obrażenia. | Zawsze należy pracować w czystym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. |

| INFORMACJA | RYZYKO OBRAŻEŃ |
|--|---|
| CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ | JAK TEMU ZAPOBIEC |
| <ul style="list-style-type: none"> Narzędzia pozostawione bez nadzoru lub z podłączonym wężem powietrznym mogą zostać uruchomione przez osoby nieupoważnione, co może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem ciała innych osób. Narzędzia pneumatyczne mogą napędzać elementy złączne lub inne materiały w całym obszarze roboczym. Klucz lub klucz płaski, który pozostaje przymocowany do obracającej się części narzędzia, zwiększa ryzyko obrażeń ciała. Używanie nadmuchiwanych dysz do odkurzania może powodować poważne obrażenia. Przypadkowe uruchomienie narzędzia pneumatycznego może nastąpić podczas konserwacji lub wymiany narzędzia. Narzędzia pneumatyczne mogą powodować przemieszczanie się obrabianego przedmiotu, gdy wejdą z nim w kontakt, co może prowadzić do obrażeń. Ultra kontroli nad narzędziem może prowadzić do obrażeń ciała użytkownika lub i n y c h o s ó b . Narzędzia niskiej jakości, niewłaściwe lub uszkodzone, takie jak tarcze szlifierskie, dłuta, nasadki, wiertarki, gwoździkarki, zsywacze itp. mogą odlatywać i rozrzucać cząstki po całym obszarze roboczym, powodując poważne obrażenia. Elementy mocujące mogą się odbić lub zostać wyrzucone, powodując poważne obrażenia ciała lub zniszczenie m i e n i a . Nieprawidłowo konserwowane narzędzia i akcesoria mogą spowodować poważne obrażenia. W przypadku uszkodzenia narzędzia istnieje ryzyko jego złamania. Należy używać wyłącznie akcesoriów określonych przez producenta do użytku z danym narzędziem. | <ul style="list-style-type: none"> Gdy urządzenie nie jest używane, należy odłączyć wąż powietrza i przechowywać je w bezpiecznym miejscu poza zasięgiem dzieci i nieprzeszkolonych użytkowników. Należy używać wyłącznie części, elementów złącznych i akcesoriów zalecanych przez producenta. Należy utrzymywać obszar roboczy w czystości i porządku. Podczas pracy trzymać dzieci i inne osoby z dala od narzędzi. Obszar roboczy powinien być dobrze oświetlony. Przed włączeniem narzędzia należy wyjąć klucze regulacyjne i klucze. NIE używaj nadmuchiwanych dysz do odkurzania. Odłączyć przewód powietrza w celu nasmarowania narzędzia lub uzupełnienia osprzętu ściegnego, tarcz szlifierskich, wiercił itp. Nigdy nie przenosić narzędzia z wężem. Unikaj niezamierzonego uruchomienia. Nie przenosić narzędzia z palcem na spustce. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis. Użyj zacisków lub innych urządzeń, aby zapobiec przemieszczaniu się. Nigdy nie używaj tego narzędzia, jeśli zazwykasz narkotyki lub alkohol. Nie przesadzaj. Utrzymuj prawidłową postawę i równowagę. Uchwyty powinny być suche, czyste i wolne od oleju/smaru. Zachowaj spokój. Uważaj na to, co robisz. Kieruj się zdrowym rozsąkiem. Nie pracuj z narzędziami, gdy jesteś zmęczony. Zawsze używaj osprzętu dostosowanego do prędkości obrótowej elektronarzędzia. Nigdy nie używaj narzędzi, które zostały upuszczone, uderzone lub uszkodzone podczas użytkowania. * Na kluczu udarowym należy używać wyłącznie nasadek. Nie przykładaj nadmiernej siły do narzędzia, pozwól mu pracować. Nigdy nie kieruj wylotu narzędzia na siebie lub inne osoby. Nie należy pociągać za spust, dopóki zabezpieczenie narzędzia nie przylgnie do powierzchni roboczej. Nigdy nie próbuj wbijać elementów złącznych w twardze powierzchnie, takie jak stal, beton lub płytki. Należy unikać przesuwania łącznika nad innym i a c z n i k i e m . Ostrzönie ustaw narzędzie tak, aby element mocujący trafił we właściwe miejsce. Należy starannie konserwować narzędzia. Narzędzie tnące powinno być ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane narzędzie z ostrymi krawędziami tnącymi zmniejsza ryzyko zakleszczenia i jest łatwiejsze w obsłudze. Sprawdź ruchome części pod kątem niewspółosiowości lub zakleszczenia, uszkodzeń części i innych warunków, które mogą powodować wpływ na działanie urządzenia. W przypadku uszkodzenia, narzędzie należy naprawić przed użyciem. Korzystanie z akcesoriów nieprzeznaczonych do użytku z u r z ą d e n i e m zwiększa ryzyko obrażeń ciała. |

| UWAGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM | |
|--|---|
| CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ | JAK TEMU ZAPOBIEC |
| • Użycie narzędzi pneumatycznych do mocowania przewodów elektrycznych może spowodować porażenie prądem lub śmierć. | • nigdy nie używaj gwoździ/zszywek do mocowania przewodów elektrycznych, kiedy jest pod władzą. |
| • To narzędzie nie jest wyposażone w izolowaną powierzchnię chwytającą. Kontakt z przewodnikiem pod napięciem spowoduje, że nawet odsunięte metalowe części narzędzi będą pod napięciem, co może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub śmierci. | • Należy unikać kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Uziemienie ciała może zwiększyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym. |
| • Elementy złączne, które wejdą w kontakt z ukrytymi przewodami elektrycznymi, mogą spowodować porażenie prądem lub śmierć. | • Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie sprawdzić obrabiany przedmiot pod kątem ukrytych kabli. |

| UWAGA RYZYKO ZAPŁATANIA | |
|---|--|
| CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ | JAK TEMU ZAPOBIEC |
| • Narzędzia zawierające ruchome części lub napędzające inne ruchome części, takie jak tarcze szlifierskie, szufady, tarcze Ścierne itp., mogą zapłatać się we włosy, odzież, biżuterię i inne luźne przedmioty, co może prowadzić do poważnych obrażeń. | • nigdy nie nosić luźnych ubrań lub ubrań z luźnymi paskami, krawatami itp., które mogą zapłatać się w ruchome części narzędzi. • Zdejmij wszelką biżuterię, zegarki, dowody osobiste, bransoletki, naszyjniki itp., które mogłyby zaczepić się o narzędzie. • Trzymaj ręce z dala od ruchomych części. Długie włosy należy związać lub zakryć. • Podczas pracy z narzędziami należy zawsze używać odpowiednio dopasowanych narzędzi. odzież i inny sprzęt ochronny. |

| UWAGA RYZYKO SKALECZENIA LUB POPARZENIA | |
|---|---|
| CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ | JAK TEMU ZAPOBIEC |
| Narzędzia tnące, ścinające, wiercące, zszywające, dziurkujące, dławiące itp. mogą spowodować poważne obrażenia. | • Część roboczą narzędzia należy trzymać z dala od rąk i ciała. |

OSTRZEŻENIE

- Jeśli etykiety ostrzegawcze są zakryte lub usunięte, należy je wymienić.
- Nie używaj tego narzędzia do celów innych niż jego przeznaczenie.
- Zbyt wysokie ciśnienie powietrza lub zbyt luźne obroty skracają żywotność narzędzia i mogą powodować niebezpieczne sytuacje.
- Sprawdź, czy waż powietrze nie jest zużyty i chroń go przed wysoką temperaturą i ostrymi krawędziami. Nie przesuwać narzędzia za wężem powietrza.
- Poślizgnięcie się, potknienie lub upadek jest główną przyczyną poważnych obrażeń, a nawet śmierci. Należy uważać na nadmiar węzy pozostawionych na chodniku lub na powierzchni roboczej i zwracać uwagę na unoszące się węże powietrzne.
- Ciągła praca i złe warunki pracy powodują urazy dloni. Gdy wystąpi drętwienie lub ból ręki, operator musi zatrzymać narzędzie na chwilę, aby odpocząć i wznowić pracę po odzyskaniu sił. Jeśli wystąpią tak poważne objawy, operator musi natychmiast udać się do lekarza.
- Trzymać gości w bezpiecznej odległości od miejsca pracy. Trzymać dzieci w bezpiecznej odległości.
- Ten produkt może zawierać jedną lub więcej substancji chemicznych, o których wiadomo, że powodują raka i inne wady. szkodliwe działanie na rozrodczość. Po użyciu należy umyć ręce.

KONFIGURACJA LINII POWIETRZA DO PRACY Z NARZĘDZIAMI

Dopływ powietrza

Upewnij się, że sprężarka powietrza używana do obsługi narzędzia pneumatycznego zapewnia prawidłową wydajność (CFM lub L/min). Podczas podłączania narzędzia do zasilania powietrzem należy utrzymywać narzędzie w pozycji "wyłączone".

Aby uzyskać najlepszą wydajność narzędzia podczas pracy, należy używać normalnego ciśnienia roboczego 90 psi.

Wysokie ciśnienie i zanieczyszczone powietrze skracają żywotność narzędzia ze względu na szybsze zużycie, a także mogą powodować zagrożenia.

Codziennie spuszczaj wodę ze zbiornika sprężarki powietrza, a także wszelkie skropiny w przewodzie powietrza.


Woda w przewodzie powietrza może dostać się do narzędzia i uszkodzić jego mechanizmy podczas pracy.

Wkład filtra powietrza wlotowego należy czyścić co tydzień. Zalecana procedura okablowania znajduje się na schemacie. Ciśnienie w kanale należy odpowiednio zwiększyć, aby poradzić sobie z bardzo długimi wężami powietrza (zwykle ponad 8 metrów). Minimalna średnica węża powinna wynosić 1/4 cala (średnica wewnętrzna), a złączka powinna mieć taką samą średnicę wewnętrzną.

wymiary. Jednakże, wąż powietrza o średnicy 3/8 cala jest zwykle zalecany do zasilania powietrzem w celu uzyskania najlepszej funkcjonalności narzędzia pneumatycznego.

Należy używać odpowiednich węzy i złączek. Nie zalecamy podłączania szybkozłączek bezpośrednio do narzędzia, ponieważ mogą one spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

z powodu vibracji. Zamiast tego należy dodać wąż prowadzący i podłączyć złącze między wlotem powietrza a biczem. Przed każdym użyciem należy sprawdzić wąż pod kątem zużycia. Upewnij się, że wszystkie połączenia są bezpieczne.

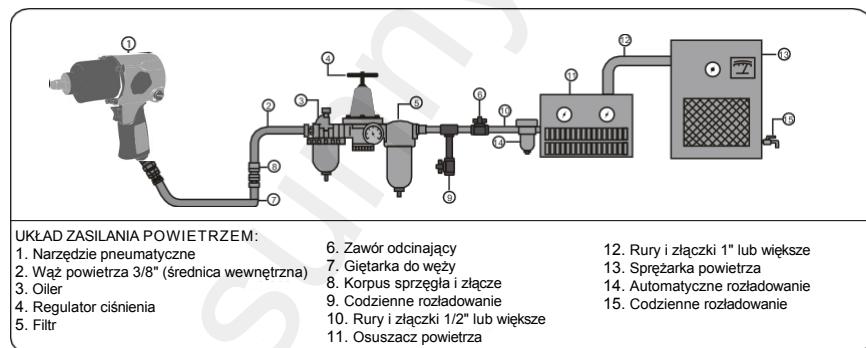

Ważna informacja

1. Ciśnienie robocze oznacza ciśnienie powietrza w rurze ustawionej na narzędziu, gdy narzędzie jest w warunkach roboczych (tj. zostało uruchomione). NIE dotyczy ciśnienia powietrza ze sprężarki powietrza.
2. Wąż powietrza (najczęściej sprzedawany w sklepach wąż powietrza 3/8" x 50 stóp) może powodować spadek ciśnienia ze sprężarki powietrza do narzędzia nawet o 15 PSI, więc może być konieczne ustawienie wyższego ciśnienia wylotowego sprężarki powietrza, aby utrzymać pożądane ciśnienie w narzędziu.
3. Każde narzędzie pneumatyczne ma własną specyfikację zużycia powietrza (CFM). Sprawdź specyfikacje sprężarki, aby upewnić się, że może ona obsłużyć zarówno minimalną wymaganą CFM (stopy sześcienne na minutę), jak i PSI (funty na cal kwadratowy).

SPECYFIKACJE I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**Specyfikacje**

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Numer pozycji | 7330J |
| Napęd kwadratowy | 1/2 IN. |
| Rozmiar śruby pojemnościowej | J6mm (5/8 IN) |
| Wolna prędkość | 7500 obr. |
| Maks. Moment obrotowy | 640 Nm (470 ft-lb) |
| Średnie zużycie powietrza | 120 l/min (4,2 SCFM) |
| Wymagane ciśnienie powietrza | 6,3 bara (90 psi) |
| Dopływ powietrza | 1/4 IN. |
| Wąż powietrza | 3/8 IN (średnica wewnętrzna) |
| Calkowita długość | 190 mm (7,48 IN) |
| Waga | 2,7 kg (6 funtów) |

PRZYGOTOWANIE

Przed rozpoczęciem montażu lub obsługi produktu należy upewnić się, że wszystkie części są dostępne. Należy porównać części z listą zawartości opakowania. Jeśli brakuje jakiejkolwiek części lub jest ona uszkodzona, nie należy podejmować prób montażu, instalacji lub obsługi produktu. Należy skontaktować się z dystrybutorem lub sprzedawcą w celu wymiany części.

INSTRUKCJE INSTALACJI

1. Nasmaruj narzędzie przed rozpoczęciem pracy. Instrukcje dotyczące smarowania znajdują się w części "PIEŁEGNACJA I KONSERWACJI".

UWAGA: Koła zębata wirnika należy smarować raz na dzień roboczy.

2. Zdejmij zaślepkę włotu powietrza. Ręcznie włożyć korek do włotu powietrza. UWAGA: Nałożyć taśmę uszczelniającą (brak w zestawie) na zewnętrzny korek i dokręcić kluczem (brak w zestawie), aby uzyskać szczelne połączenie. Nie dokręcaj zbyt mocno.


3. Wlej 2-3 krople oleju do narzędzi pneumatycznych do wtyczki przed każdym użyciem. (brak w zestawie) (patrz rysunek 7).

4. Wybierz odpowiednią nasadkę udarową (brak w zestawie) i umieść go na kowadle. (Patrz rysunek 1)


OSTRZEŻENIE Należy używać wyłącznie nasadek udarowych o prędkości równej lub wyższej niż prędkość samego narzędzia.

5. Podłącz wąż doprowadzający powietrze do wtyczki. Ustaw ciśnienie powietrza na 90 PSI (patrz rysunek 2).

UWAGA: Ciśnienie robocze oznacza ciśnienie powietrza ustawione na n a r z ę d z i u w warunkach roboczych.

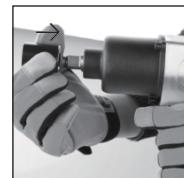

Rysunek J

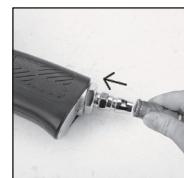

Rysunek 2

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Sposób montażu/dokręcania gwintowanych elementów złącznych. Popchnij trzpień zaworu (F) do przodu zgodnie z oznaczeniem "F" na etykiecie. Pociągnij za spust. Kowadłko narzędzi zacznie obracać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. (Patrz Rysunek 3)
2. Jak usunąć/odkręcić gwintowane elementy mocujące. Popchnij trzpień zaworu (F) do tyłu, jak pokazano na znaku "R" na stole. Pociągnąć za spust. Kowadłko narzędzi zacznie obracać się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. (Patrz rys. 4)

WSKAZÓWKA: To narzędzie jest wyposażone w zwór regulacji mocy. Przytrzymaj regulator przepływu powietrza, a następnie powoli przekręć go w prawo lub w lewo, tak aby wskazywał znak No na pokrywie.

"Ustawienie 1" reprezentuje najniższą moc, która jest odpowiednia do prostego montażu gwintowanych elementów złącznych na obrabianym przedmiocie, podczas gdy "ustawienie 5" reprezentuje najwyższą moc, która jest przeznaczona do dokręcania gwintowanych elementów złącznych na obrabianym przedmiocie. Obróć regulator przepływu powietrza, aby wybrać odpowiedni moment obrotowy wymagany na obrabianym przedmiocie podczas montażu lub luzowania gwintowanych elementów złącznych (patrz rysunek 5).



Rysunek 3




Rysunek 4

PIEŁEGNACJA I KONSERWACJA

Narzędzia powinny być smarowane codziennie (lub przed każdym użyciem) olejem pneumatycznym
narzędzia (brak w zestawie).

UWAGA: Olej do narzędzi pneumatycznych jest dostępny w głównych sklepach z narzędziami. Jako zamiennika można użyć oleju SAE #10 lub smaru do maszyn do szycia lub innego wysokiej jakości oleju turbinowego zawierającego absorbent wilgoći, inhibitory korozji, środki zwilżające metali i dodatek EP (ekstremalne ciśnienie). Nie należy używać oleju z detergentem. W przypadku pracy ciągłej narzędzia należy smarować co 1 do 2 godzin. Można to zrobić za pomocą olejkarki liniowej lub ręcznie. W przypadku smarowania ręcznego należy postępować w następujący sposób:

1. Odłącz narzędzie od źródła powietrza. (Patrz Rysunek 6)
2. Umieść kilka kropli oleju do narzędzi pneumatycznych we wlocie powietrza (patrz Rysunek 7).

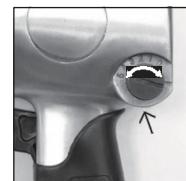


Rysunek 5

UWAGA: Należy unikać niewłaściwego stosowania gęstszego oleju, co może prowadzić do obniżenia wydajności lub awarii.


3. Podłącz narzędzie do źródła powietrza. Pozwól narzędziu pracować b e z o b c i ą z e n i a przez kilka sekund, aby umożliwić rozprowadzenie oleju po narzędziu.

UWAGA: Nadmiar oleju może zostać wypchnięty z obszaru wylotu powietrza. Dlatego należy trzymać narzędzie w bezpiecznym kierunku.

4. Po zakończeniu pracy z narzędziem, a przed jego przechowywaniem, odłącz przewód powietrza i umieść 4 lub 5 kropli oleju we wlocie powietrza, a następnie ponownie podłącz przewód powietrza i pozwól narzędziu pracować, aby równomiernie rozprowadzić olej w całym narzędziu przez około 30 sekund. Wydłuż to żywotność narzędzi.
5. Nie należy przechowywać narzędzi w wilgotnym środowisku, które sprzyja rdzeniowi wewnętrznych mechanizmów. Przed przechowywaniem narzędzi należy je naoliwić.
6. Jeśli narzędzie jest poważnie uszkodzone lub przestarzałe, należy je wrzucić do pojemnika na surowce wtórne. Nigdy nie wrzucaj go do ognia.

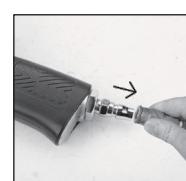

Rysunek 6

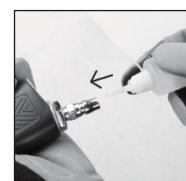

Rysunek 7

ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW

| Problem | Możliwa przyczyna | Środki naprawcze |
|--|--|---|
| Narzędzie działa wolno lub nie działa | 1. Ziarno lub guma w narzędziu. 2. W urządzeniu nie ma oleju. 3. Niskie ciśnienie powietrza. 4. Nieszczelność przewodu powietrza. 5. Spadki ciśnienia. 6. Zużyta lopata wirnika. 7. Wilgoć wydmuchiwana z wydechu narzędzia. | 1. Przepłukać narzędzie olejem do narzędzi pneumatycznych lub rozpuszczalnikiem do gumy do żucia. 2. Nasmaruj narzędzia zgodnie z instrukcjami smarowania zawartymi w niniejszej instrukcji. 3. a. Ustaw regulator na narzędziu na maksymalną wartość. b. Ustawić regulator sprężarki na maksymalne ciśnienie 90 PSI. 4. W przypadku stwierdzenia nieszczelności należy dokręcić i uszczelić złączkę węża. Użyj taśmy uszczelniającej. 5. a. Upewnij się, że wąż ma odpowiedni rozmiar. Długie węże lub narzędzia wykorzystujące duże ilości powietrza mogą wymagać węża o średnicyewnętrznej 1/2 cala lub większej, w zależności od całkowitej długości węzy. b. Nie należy używać wielu węży połączonych szybkozłączkami. Powoduje to dodatkowe straty ciśnienia i zmniejsza wydajność narzędzia. Węże należy podłączać bezpośrednio do siebie. 6. Wymień lopatkę wirnika. 7. Woda w zbiorniku: opróżnij zbiornik. (Patrz instrukcja obsługi sprężarki powietrza). Nasmaruj narzędzie olejem i pozwól mu pracować do momentu pojawienia się wody. Ponownie naoliw narzędzie i pozwól mu pracować przez 1-2 sekundy. |
| W narzędziu generowane są nieprawidłowe wibracje i/lub nadmierne ciepło. | Niewłaściwe smarowanie. | Należy przestrzegać odpowiednich procedur smarowania opisanych w niniejszej instrukcji. |


UWAGA: W przypadku szczególnych problemów, które nie mogą być rozwiązane przez operatora, należy skontaktować się z dystrybutorem lub sprzedawcą, u którego znajduje się urządzenie.
zakupione narzędzia.


WYKAZ CZĘŚCI

| Odcinek nr. | Opis | Wiel e życia. | Numer części | Opis | Wiele życia. |
|-------------|----------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | montaż wielu urządzeń | 1 | 23 | tylne łożysko | 1 |
| 2 | Śruba | 3 | 24 | uchwyt łożyska wirnika | 1 |
| 3 | podkładka sprężynowa | 3 | 25 | okładka | 1 |
| 4 | uszczelki dopalacza | 1 | 26 | Śruba pokrętła zaworu zwrotnego | 1 |
| 5 | Pozdrowienia | 1 | 27 | podkładka sprężynowa | 1 |
| 6 | przypadek | 1 | 28 | pokrętło biegu wstecznego | 1 |
| 7 | <u>pierścień zabezpieczający</u> | 1 | 29 | obudowa zaworu zwrotnego | 1 |
| 8 | 0-ring | 1 | 30 | 0-ring | 2 |
| 9 | kowadło | 1 | 31 | stałowa kulką | 1 |
| 10 | sworzeń młotka | 2 | 32 | wiosna | 1 |
| 11 | rama młotka | 1 | 33 | zawór zwrotny | 1 |
| 12 | młotek | 2 | 34 | set screv | 1 |
| 13 | tylna wycieraczka | 1 | 35 | Launcher | 1 |
| 14 | łożysko przednie | 1 | 36 | kolek spustowy | 1 |
| 15 | podkładka zacisku silnika | 2 | 37 | Ścianki zaworu | 1 |
| 16 | plyta czołowa | 1 | 38 | gniazdo przepustnicy | 1 |
| 17 | wirnik | 1 | 39 | zawór powietrza | 1 |
| 18 | łopata wirnika | 6 | 40 | 0-ring | 1 |
| 19 | sworzeń cylindra | 1 | 41 | wiosna | 1 |
| 20 | cylinder | 1 | 42 | dopływ powietrza | 1 |
| 21 | tylna płyta końcowa | 1 | 43 | filtr | 1 |
| 22 | uszczelka płyty tylnej | 1 | | | |

Skontaktuj się z dystrybutorem lub sprzedawcą, u którego zakupiłeś narzędzie i poproś o zamówienie części zamiennych w celu ewentualnej wymiany, abyś mógł nieprzerwanie korzystać z narzędzia i przedłużyć jego żywotność.

Przy zamawianiu części zamiennych i komponentów należy podać numer części i ilość zamówienia.

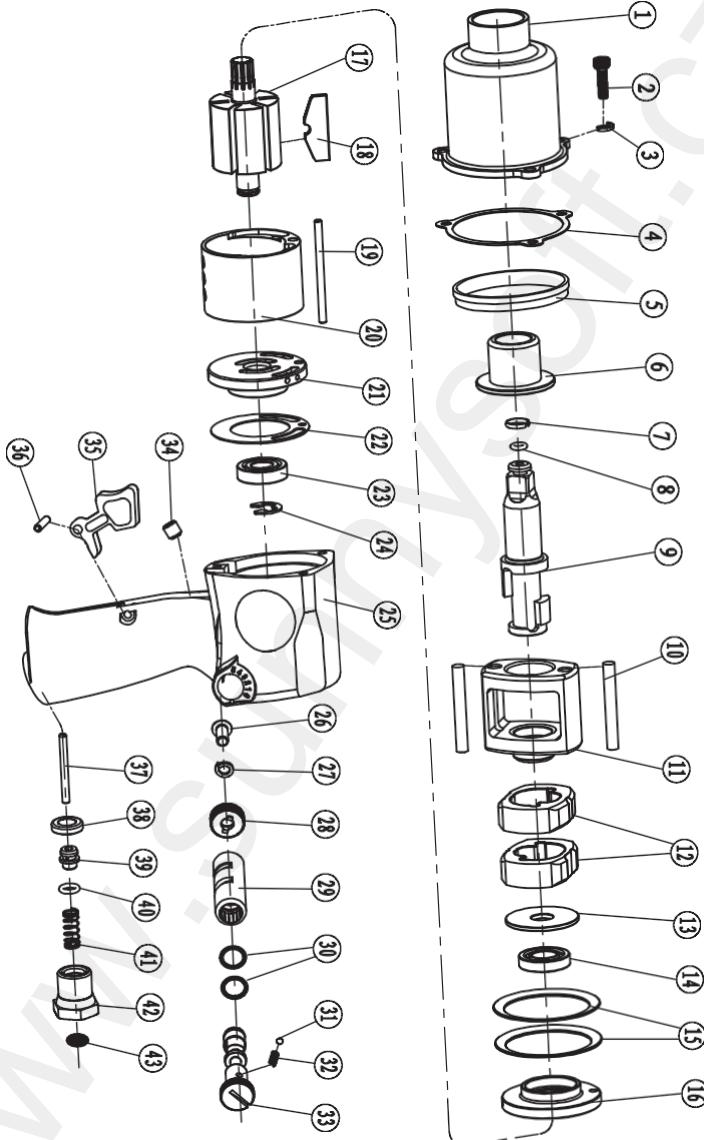

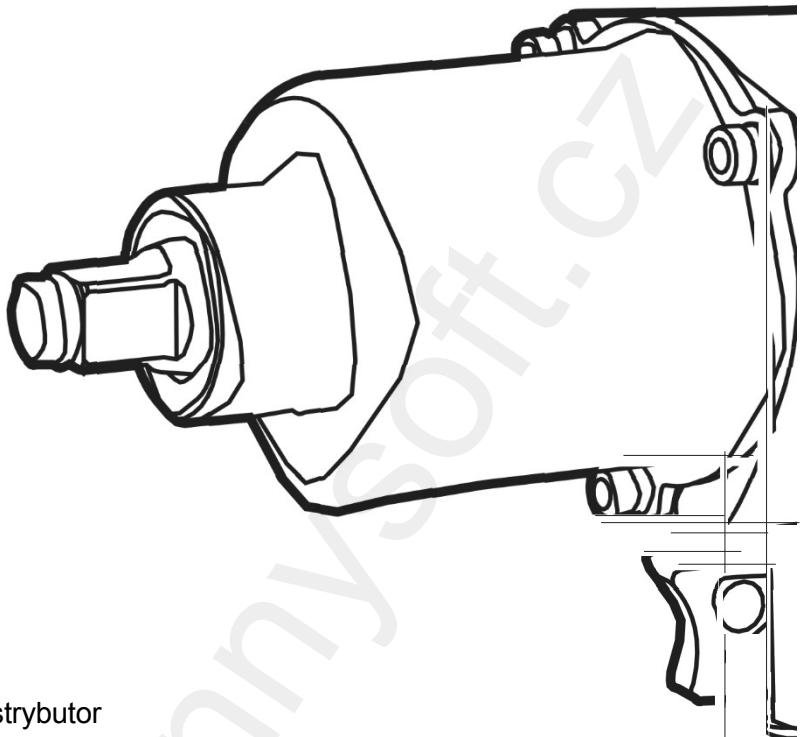

Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

SUZHOU TOLSEN TOOLS
CO., LTD.

www.tolsentools.com

TOLSEN jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym
znakiem towarowym firmy TOLSEN TOOLS. Wszelkie
prawa zastrzeżone.

WYPRODUKOWANO W CHINACH



G%O@
TolsenWorld



SCAN TO VISIT
PRODUCT LINK

4A25


TOLSEN AIRXT

73301 INDUSTRIAL AIR IMPACT WRENCH

INSTRUCTION MANUAL

1/2"

CE

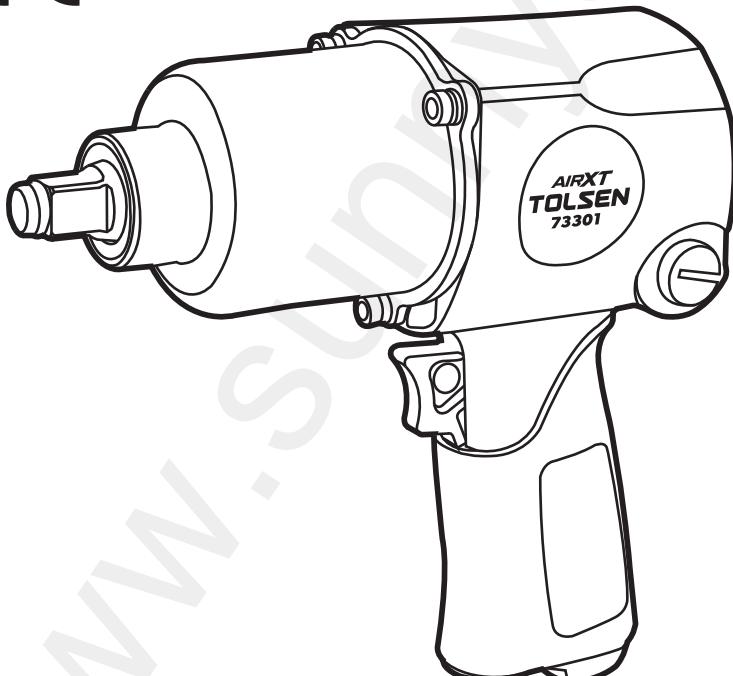

SAVE THIS MANUAL !

You will need this manual for safety instructions, operating procedures and warranty.
Put it and the original sales receipt in a safe dry place for future reference.

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding the product, please contact the distributor or sales agent.

⚠️ WARNINGS IMPROPER OPERATION OR MAINTENANCE OF THIS PRODUCT COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND PROPERTY DAMAGE. READ AND UNDERSTAND ALL WARNINGS AND OPERATION INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS EQUIPMENT. WHEN USING AIR TOOLS, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY.

| ⚠️ WARNINGS RISK OF EYE OR HEAD INJURY | |
|--|--|
| WHAT COULD HAPPEN | HOW TO PREVENT IT |
| • Air powered equipment and power tools are capable of propelling materials such as fasteners, metal chips, sawdust and other debris at high speed which could result in serious eye injury. | • Always wear CE or ANSI approved safety glasses with side shields. • Never leave operating tool unattached. Disconnect air hose when tool is not in use. |
| • Compressed air can be hazardous. The air system can cause injury to soft tissue areas such as eyes, ears, etc. Particles or objects propelled by the stream can cause injury. | • For additional protection use an approved face shield in addition to safety glasses. |
| • Tool attachments can become loose or break and fly apart propelling articles at the operator and others in the work area. | • Make sure that any attachments are securely assembled. |

| ⚠️ WARNINGS RISK OF FIRE OR EXPLOSION | |
|---|--|
| WHAT COULD HAPPEN | HOW TO PREVENT IT |
| • Abrasive tools such as sanders and grinders, rotating tools such as drills, and impact tools such as nailers, staplers, wrenches, hammers and reciprocating saws are capable of generating sparks, which could result in ignition of flammable materials. | • Never operate tools near flammable substances such as gasoline, naptha, cleaning solvents, etc. • Work in a clean, well-ventilated area free of combustible materials. • Never use oxygen, carbon dioxide or other bottled gases as a power source for air tools. |
| • Exceeding the maximum pressure rating of tools or accessories could cause an explosion resulting in serious injury. | • Use compressed air regulated to a maximum pressure at or below the rated pressure of any attachments. • Never connect to an air source that is capable of exceeding 150 psi. • Always verify prior to using the tools that the air source has been adjusted to the rated air pressure range. |

| ⚠️ WARNINGS RISK OF LOSS OF HEARING | |
|--|---|
| WHAT COULD HAPPEN | HOW TO PREVENT IT |
| • Long term exposure to noise produced from the operation of air tools can lead to permanent hearing loss. | • Always wear CE or ANSI approved hearing protection. |

| ⚠️ WARNINGS RISK OF FIRE OR EXPLOSION | |
|---|--|
| WHAT COULD HAPPEN | HOW TO PREVENT IT |
| • Abrasive tools, such as grinders, sanders and cut-off tools generate dust and abrasive materials, which can be harmful to human lungs and respiratory system. | • Always wear properly fitting facemask or respirator when using such tools. |
| • Some materials such as adhesives and tar contain chemicals whose vapors could cause serious injury with prolonged exposure. | Always work in a clean, dry, well-ventilated area. |

| ⚠ WARNINGS RISK OF INJURY | |
|---|---|
| WHAT COULD HAPPEN | HOW TO PREVENT IT |
| <ul style="list-style-type: none"> A tool left unattended, or with the air hose attached, can be activated by unauthorized persons leading to their injury or injury to others. | <ul style="list-style-type: none"> Remove air hose when tool is not in use and store tool in secure location away from reach of children and untrained users. |
| <ul style="list-style-type: none"> Air tools can propel fasteners or other materials throughout the work area. | <ul style="list-style-type: none"> Use only parts, fasteners and accessories recommended by the manufacturer. Keep work area clean and free of clutter. Keep children and others away from tool while it is in operation. Keep work area well lit. |
| <ul style="list-style-type: none"> A wrench or a key that is left attached to a rotating part of the tool increases the risk of personal injury. | <ul style="list-style-type: none"> Remove adjusting keys and wrenches before turning the tool on. |
| <ul style="list-style-type: none"> Using inflator nozzles for duster applications can cause serious injury. | <ul style="list-style-type: none"> DO NOT use inflator nozzles for duster applications. |
| <ul style="list-style-type: none"> Air tools can become activated by accident during maintenance or tool changes. | <ul style="list-style-type: none"> Remove air hose to lubricate or add grinding attachments, sanding discs, drills, etc. to the tool. Never carry the tool by hose. Avoid unintentional starting. Don't carry hook-up tool with finger on trigger. Only an authorized service representative should do repair servicing. |
| <ul style="list-style-type: none"> Air tools can cause the workpiece to move upon contact, leading to injury. | <ul style="list-style-type: none"> Use clamps or other devices to prevent movement. |
| <ul style="list-style-type: none"> Loss of control of the tool can lead to injury to self or others. | <ul style="list-style-type: none"> Never use tool while using drugs or alcohol. Don't overreach. Keep proper footing and balance. Keep handles dry, clean and free from oil/grease. Stay alert. Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate tool when you are tired. |
| <ul style="list-style-type: none"> Poor quality, improper or damaged tools such as grinding wheels, chisels, sockets, drills, nailers, staplers, etc., can fly apart during operation, propelling particles throughout the work area causing serious injury. | <ul style="list-style-type: none"> Always use tool attachments rated for the speed of the power tool. Never use tools, which have been dropped, impacted or damaged by use. Use only impact grade sockets on an impact wrench. Do not apply excessive force to the tool; let the tool perform the work. |
| <ul style="list-style-type: none"> Fasteners could ricochet or be propelled causing serious injury or property damage. | <ul style="list-style-type: none"> Never point discharge of tool at self or others. Do not pull trigger unless tool contact safety device is against work surface. Never attempt to drive fasteners into hard surfaces such as steel, concrete, or tile. Avoid driving a fastener on top of another fastener. Position tool carefully so that fasteners will be delivered to the proper location. |
| <ul style="list-style-type: none"> Improperly maintained tools and accessories can cause serious injury. | <ul style="list-style-type: none"> Maintain the tool with care. Keep a cutting tool sharp and clean. A properly maintained tool, with sharp cutting edges, reduces the risk of binding and is easier to control. |
| <ul style="list-style-type: none"> There is a risk of bursting if the tool is damaged. | <ul style="list-style-type: none"> Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that affects the tool's operation. If damaged, have the tool serviced before using. |
| <ul style="list-style-type: none"> Use only accessories identified by the manufacturer to be used with specific tools. | <ul style="list-style-type: none"> Use of an accessory not intended for use with the specific tools increase the risk of injury to persons. |

| ⚠ WARNINGS RISK OF ELECTRIC SHOCK | |
|---|---|
| WHAT COULD HAPPEN | HOW TO PREVENT IT |
| • Using air tools to attach electrical wiring can result in electrocution or death. | • Never use nail/staplers to attach electrical wiring while energized. |
| • This tool is not provided with an insulated gripping surface. Contact with a "live" wire will also make exposed metal parts of the tool "live" in electrocution or death. | • Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is and can result an increased risk of electric shock if your body is grounded. |
| • Fasteners coming in contact with hidden electrical wiring could cause electrocution or death. | • Thoroughly investigate the workpiece for possible hidden wiring before performing work. |

| ⚠ WARNINGS RISK OF ENTANGLEMENT | |
|---|--|
| WHAT COULD HAPPEN | HOW TO PREVENT IT |
| • Tools which contain moving elements, or drive other moving parts, such as grinding wheels, sockets, sanding discs, etc., can become entangled in hair, clothing, jewelry and other loose objects, resulting in severe injury. | <ul style="list-style-type: none"> Never wear loose fitting clothes or apparel that contains loose straps or ties, etc., which could become entangled in moving parts of the tools. Remove any jewelry, watches, identifications, bracelets, necklaces, etc., which might become caught by the tool. Keep hands away from moving parts. Tie up or cover long hair. Always wear proper fitting clothing and other safety equipment when using the tool. |

| ⚠ WARNINGS RISK OF CUT OR BURNS | |
|--|---|
| WHAT COULD HAPPEN | HOW TO PREVENT IT |
| • Tools that cut, shear, drill, staple, punch, chisel, etc. are capable of causing serious injury. | <ul style="list-style-type: none"> Keep the working part of the tool away from hands and body. |

⚠ WARNINGS

- Replace warning labels if they become obscured or removed.
- Do not use this tool for other than its intended use.
- Excessive air pressure or too much free rotation will decrease the life of the tool and may cause a hazardous situation.
- Check air hose for wear, and keep them away from heat and sharp edges. Do not carry the tool by the air hose.
- Slip / trip / fall is a major cause of serious injury or even death. Be aware of excess hose left on your walking way or on the working surface and be aware of the whipping air hose too.
- Continuous operation and bad working condition will injure hands. Once hand numbs or aches, operator shall stop the tool for a while for relaxing and re-start the work after recovery. Operator shall immediately see a doctor if such a serious symptom occurs.
- Keep visitors a safe distance from the work area. keep children away.
- This product may contain one or more chemicals known to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

SETTING UP AIR LINE FOR TOOL OPERATION

Air Supply

Make sure that the air compressor being used for the air tool operation supplies the correct output (CFM or L/min).

Have the tool in the "off" position when connecting the tool to the air supply.

Use normal 90 psi working pressure for best tool performance while running the tool.

High pressure and unclean air will shorten the tool life due to faster wear and also may create a hazardous situation.

Drain water from air compressor tank daily, as well as any condensation in the air lines.

Water in the air line may enter the tool and damage the tool mechanisms at operation.


Clean the air inlet filter cartridge weekly. The recommended hook-up procedure can be viewed in the said diagram.

Line pressure should be increased accordingly to make up for extra long air hoses (usually over 8 meters). The minimum hose diameter should be 1/4 in.(inner diameter) and the fittings should have the same inside dimensions.

But usually a 3/8 in. I.D. air hose is recommended for air supply to get the best function of air tool operation.

Use proper hoses and fittings. We do not suggest connecting quick change couplings directly to the tool since they may cause failure due to vibration. Instead, add a leader hose and connect coupling between air supply and hose whip.

Check hoses for wear before individual use. Make certain that all connections are in security.

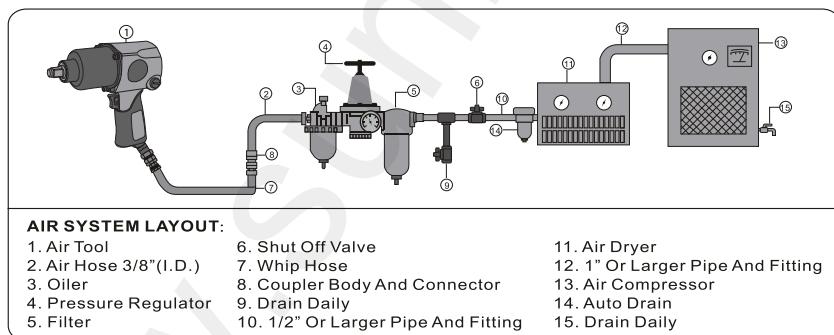

Important Notice

1. Working pressure refers to the air line pressure set to tool when tool is under working conditions (i.e. the tool has been started). It does NOT refer to the air pressure from air compressor.
2. An air hose (3/8" x 50 ft. air hose is the most common one in stores) may cause up to 15 PSI drop in pressure from the air compressor to the tool, so you may need to set the output air pressure of compressor higher to maintain the required pressure at the tool.
3. An individual air tool has its specification of air consumption (CFM). Check the specifications of your compressor to be sure that it can support both minimum CFM (cubic feet per minute) and PSI (pounds per square inch) required.

SPECIFICATIONS & PACKAGING CONTENTS**Specifications**

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Item number | 73301 |
| Square drive | 1/2 IN. |
| Capacity bolt size | 16mm (5/8 IN) |
| Free speed | 7500 rpm |
| Max. Torque | 640 Nm (470 ft-lb) |
| Average air consumption | 120L/min (4.2 SCFM) |
| Required air pressure | 6.3 bar (90 psi) |
| Air inlet | 1/4 IN. |
| Air hose | 3/8 IN. (inside diameter) |
| Overall length | 190mm (7.48 IN) |
| Weight | 2.7 kgs (6 lbs) |

PREPARATION

Before beginning assembly or operation of the product, make sure that all parts are present. Compare the parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact the distributor or sales agent for replacement.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Lubricate the tool before operating. See "CARE AND MAINTENANCE" section for oiling instructions.

NOTE: The rotor gears should be lubricated once every working day.

2. Remove the air cap from the air inlet. Mount a male plug by hand into the air inlet.

NOTE: Use sealant tape (not included) on the male plug and tighten it with a wrench (not included) for airtight connection. Do not overtighten.

3. Place 2-3 drops of air tool oil (not included) into the male plug before each use. (See Figure 7)

4. Choose the correct impact socket (not provided) as needed and mount it onto the anvil. (See Figure 1)



Figure 1

⚠️ WARNINGS Only use impact sockets that have an RPM rating equal to or greater than the tool itself.

5. Connect air supply hose to the male plug. Set the air pressure at 90 PSI. (See Figure 2)

NOTE: Working pressure refers to the air line pressure set to tool when tool is under working conditions.

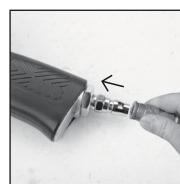


Figure 2

OPERATION INSTRUCTIONS

- How to install/tighten threaded fasteners. Push the valve stem (F) forward as indicated by "F" marking on the lable. Press the trigger. Then the tool anvil runs clockwise. (See Figure 3)
- How to remove/loosen threaded fasteners. Push the valve stem (F) backward as indicated by "R" marking on the lable. Press the trigger. Then the tool anvil runs counterclockwise. (See Figure 4)

NOTE: This tool features a power regulator valve. Hold the air flow regulator and then slowly turn it either clockwise or counterclockwise to pointed at the No. mark on the housing.

"Setting 1" is the least amount of power, which is suitable for just mounting threaded fasteners on workpiece while "Setting 5" is the most amount of power, which is for tightening threaded fasteners on workpiece. Choose the correct torque needed on workpiece when mounting or releasing threaded fasteners by turning the air flow regulator. (See Figure 5)

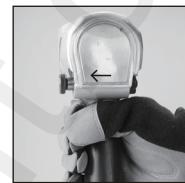


Figure 3

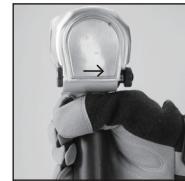


Figure 4

CARE AND MAINTENANCE

The tool should be lubricated daily (or before each use) with air tool oil (not included).

NOTE: Air tool oil is available at major tool hardware stores. SAE #10 weight oil or sewing machine lubricant or any other high grade turbine oil containing moisture absorbent, rust inhibitors, metal wetting agents and an EP (extreme pressure) additive may be used as a substitute. Do not use detergent oil.

During continuous operation, the tool should be oiled every 1 to 2 hours. This may be done using an in-line oiler, or manually. If done manually, proceed as follows:

- Disconnect the tool from air supply. (See Figure 6)
- Place a few drops of air tool oil into the air inlet.(See Figure 7)



Figure 5

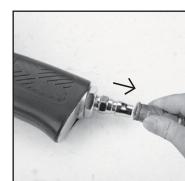


Figure 6

NOTE: Avoid the misuse of thicker oil which may lead to the reduced performance or malfunction.

- Connect the tool to the air supply. Run the tool without load for a few seconds to distribute the oil through the tool.

NOTE: Any excess oil may be propelled from the air exhaust area. So keep the tool away in a safe direction.

- After operating the tool and before storing the tool, disconnect the air hose and place 4 or 5 drops of air tool oil into the air inlet, then re-connect the air hose and run the tool to evenly distribute the oil throughout the tool for 30 seconds approximately. This will prolong the tool life.
- Avoid storing the tool in a humid environment which promotes rusting of internal mechanisms. Always oil the tool before storage.
- When the tool is seriously damaged or out of life, it should be left in a resource recycling can. Never drop it into fire.

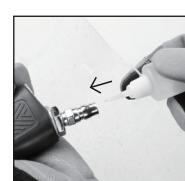


Figure 7

TROUBLESHOOTING

| Problem | Possible Cause | Corrective Action |
|--|---|---|
| Tool runs slowly or will not operate | 1. Grit or gum in tool. 2. No oil in tool. 3. Low air pressure. 4. Air hose leaks. 5. Pressure drops. 6. Worn rotor blade. 7. Moisture blowing out of tool exhaust. | 1. Flush the tool with air-tool oil or gum solvent. 2. Lubricate the tool according to the lubrication instructions in this manual. 3. a. Adjust the regulator on the tool to maximum setting. b. Adjust the compressor regulator to tool maximum of 90 PSI. 4. Tighten and seal hose fittings if leaks are found. Use sealing tape. 5. a. Be sure the hose is the proper size. Long hose or tools using large volumes of air may require a hose with an I.D. of 1/2 in. or larger depending on the total length of the hoses. b. Do not use a multiple number of hoses connected together with quick-connect fittings. This causes additional pressure drops and reduces the tool power. Directly connect the hoses together. 6. Replace rotor blade. 7. Water in tank: drain tank. (See air compressor manual). Oil tool and run until no water is evident. Oil tool again and run 1-2 seconds. |
| Abnormal vibration and/or excessive heat develops in the tool. | Improper lubrication. | Follow proper lubrication procedures in this manual. |


NOTE: For any special troubles which cannot be settled down by the operator, contact the distributor or sales agent from whom you purchase the tool.

PARTS LIST

| Part No. | Description | Qty. | Part No. | Description | Qty. |
|----------|-----------------------|------|----------|--------------------------|------|
| 1 | hammer case assembly | 1 | 23 | rear bearing | 1 |
| 2 | screw | 3 | 24 | rotor bearing retainer | 1 |
| 3 | spring washer | 3 | 25 | housing | 1 |
| 4 | hammer case gasket | 1 | 26 | reverse valve knob screw | 1 |
| 5 | hammer case pilot | 1 | 27 | spring washer | 1 |
| 6 | bushing | 1 | 28 | reverse valve knob | 1 |
| 7 | retainer ring | 1 | 29 | reverse valve bushing | 1 |
| 8 | O-ring | 1 | 30 | O-ring | 2 |
| 9 | anvil | 1 | 31 | steel ball | 1 |
| 10 | hammer pin | 2 | 32 | spring | 1 |
| 11 | hammer frame | 1 | 33 | reverse valve | 1 |
| 12 | hammer | 2 | 34 | set screw | 1 |
| 13 | rear washer | 1 | 35 | trigger | 1 |
| 14 | front bearing | 1 | 36 | trigger pin | 1 |
| 15 | motor clamp washer | 2 | 37 | valve stem | 1 |
| 16 | front end plate | 1 | 38 | throttle valve seat | 1 |
| 17 | rotor | 1 | 39 | air valve | 1 |
| 18 | rotor blade | 6 | 40 | O-ring | 1 |
| 19 | cylinder pin | 1 | 41 | spring | 1 |
| 20 | cylinder | 1 | 42 | air inlet | 1 |
| 21 | rear end plate | 1 | 43 | filter | 1 |
| 22 | rear end plate gasket | 1 | | | |

Contact the distributor or sales agent from whom you purchase the tool for spare parts ordering for any necessary replacement to get continuous use of tool and for extending the tool life.

When ordering spare parts and components, give each part number and order quantity.

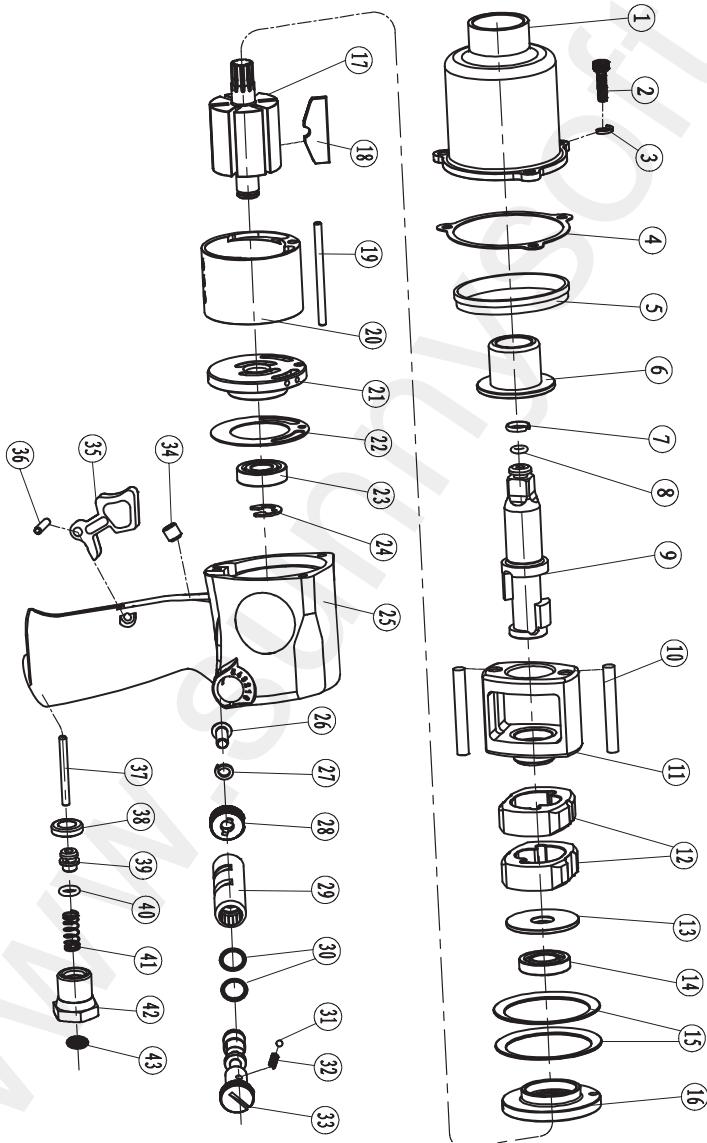ASSEMBLY DIAGRAM

CE DECLARATION OF CONFORMITY

WE
SUZHOU TOLSEN TOOLS CO.,LTD.
198 HUASHAN ROAD, ZHANGJIAGANG,
JIANGSU, CHINA

Declare that the product

73301
1/2" AIR IMPACT WRENCH

Complies with the essential health and safety requirements of the following
Directives:

Machinery Directive 2006/42/EC

Standards and technical specifications referred to:
EN ISO 11148-6:2012


Authorised Signatory and technical file holder

Signed for and on behalf of:

SUZHOU TOLSEN TOOLS CO.,LTD.
198 HUASHAN ROAD, ZHANGJIAGANG,
JIANGSU, CHINA
CHEN XIAO CHENG
Group Quality Director

on:26/05/2020



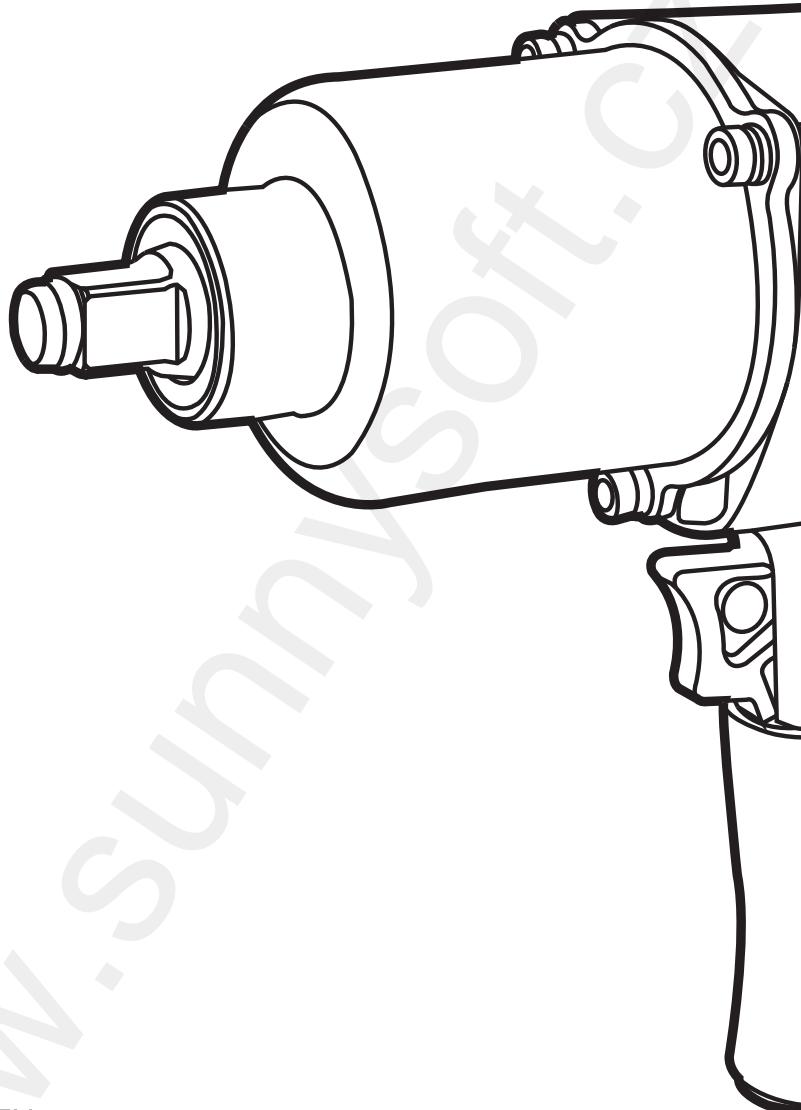

SUZHOU TOLSEN
TOOLS CO., LTD.

www.tolsentools.com

TOLSEN is a trademark or
registered trademark of TOLSEN
TOOLS. All rights reserved.
MADE IN CHINA



SCAN TO VISIT
PRODUCT LINK

4A25

TOLSEN


73301

INDUSTRIJS
KI

Pnevmatski udarni ključ 1/2", 640 Nm

NAVODILA ZA UPORABO

1/2"

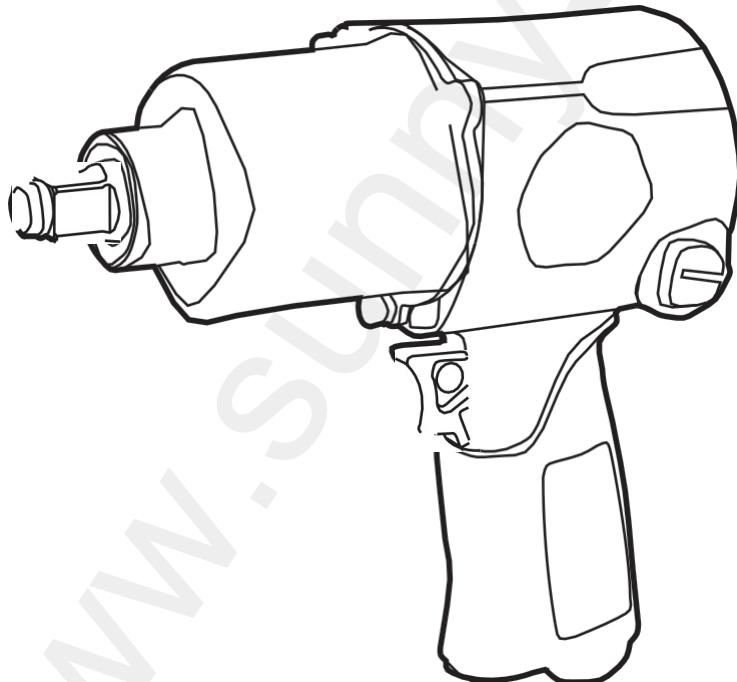

SHRANITE TA PRIROČNIK !

Ta priročnik boste potrebovali za varnostna navodila, delovne postopke in garancijo. Priročnik in originalno potrdilo o prodaji shranite na varnem in suhem mestu za kasnejšo uporabo.

VARNOSTNI PODATKI

Preden poskušate sestaviti, uporabljati ali namestiti izdelek, preberite in razumite celoten priročnik. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z izdelkom, se obrnite na distributerja ali prodajnega zastopnika.

OPOZORILO NEPRAVILNO DELOVANJE ALI VZDRŽEVANJE TEGA IZDELKA LAHKO POVZROČI HUDE TELESNE POŠKODE IN MATERIALNO ŠKODO. PRED UPORABO TE OPREME PREBERITE IN RAZUMITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA ZA UPORABO. PRI UPORABI ZRAČNEGA ORODJA JE VEDNO POMEMBNO UPOŠTEVATI OSNOVNE VARNOSTNE UKREPE, DA BI ZMANJŠALI TVEGANJE ZA TELESNE POŠKODE.

| OPOZORILO NEVARNOST POŠKODEBE OČI ALI GLAVE | |
|---|--|
| KAJ SE LAHKO ZGODI | KAKO JO PREPREČITI |
| -Zračna oprema in električna orodja lahko poganjajo materiale, kot so pritrdilni elementi, kovinski deli in drugi, npr. ostružki, žagovina in drugi odpadki, pri velikih hitrostih, ki lahko povzročijo resne poškodbe oči. | Vedno nosite zaščitna očala z oznako CE ali ANSI. stranski ščitniki. Nikoli ne puščajte delovnega orodja nepriključenega. Ko orodja ne uporabljate, odklopite zračno cev. |
| -Stisnjen zrak je lahko neveren. Zračni sistem lahko povzroči poškodbe mehkih tkiv, kot so oči, ušesa itd. Delci ali predmeti, ki jih poganja curenje, lahko povzročijo poškodbe. | Za dodatno zaščito poleg zaščitnih očal nosite tudi odobren ščitnik za obraz. |
| -Naročje se lahko odlušči, odtrga in odleti, zaradi česar lahko predmeti v delovno območje. | Prepričajte se, da so vsi priključki varno nameščeni. |

| OPOZORILO NEVARNOST POŽARA ALI EKSPLOZIJE | |
|---|--|
| KAJ SE LAHKO ZGODI | KAKO TO PREPREČITI |
| • Abrazivna orodja, kot so brusilniki in brusilke, rotacijska orodja, kot so vrtalniki, in udarna orodja, kot so žebrijalniki, sponkarji, klijuci, kladiva in žage, lahko proizvajajo iskre, ki lahko v ž g e j o gorljive materiale. | Orodja nikoli ne uporabljajte v bližini vnetljivih snovi, kot so bencin, dizelsko gorivo, čistilna topila itd. Delajte v čistem, dobro prezračevanem prostoru brez vnetljivih snovi. materialov. Nikoli ne uporabljajte kisika, ogljikovega dioksida ali drugih ustekleničenih plinov kot vir energije za pnevmatska orodja. |
| * Preseganje največjega nazivnega tlaka orodja ali pribora lahko povzroči eksplozijo, ki ima za posledico hude telesne poškodbe. | • Uporabljajte stisnjen zrak, reguliran na najvišji tlak, ki je enak ali manjši od nazivnega tlaka vseh priključkov. • Nikoli ne priključite na vir zraka, ki lahko preseže 150 psi. • Pred uporabo orodja vedno preverite, ali je vir zraka nastavljen na območje nazivnega tlaka. |

| OPOZORILO NEVARNOST IZGUBE SLUHA | |
|---|--|
| KAJ SE LAHKO ZGODI | KAKO JO PREPREČITI |
| • Dolgotrajna izpostavljenost hrupu zaradi delovanja zračnih orodij lahko povzroči trajno izgubo sluha. | Vedno nosite zaščito sluha, odobreno s strani CE ali ANSI. |

| OPOZORILO NEVARNOST POŽARA ALI EKSPLOZIJE | |
|---|---|
| KAJ SE LAHKO ZGODI | KAKO TO PREPREČITI |
| • Zlorabljenja orodja, kot so brusilniki, brusilke in rezalna orodja, ustvarjajo prah in abrazivne materiale, ki so lahko škodljivi za človeška pljuča in dihalni sistem. | Pri delu s temi orodji vedno uporabljajte ustrezne ščitnike za obraz. masko ali respirator. |
| • Nekateri materiali, kot so lepila in katran, vsebujejo kemikalije, katerih hlapi lahko dolgotrajni izpostavljenosti povzročijo resne poškodbe. | Vedno delajte v čistem, suhem in dobro prezračevanem prostoru. |

| OPOZORILO | TVEGANJE ZA POŠKODBE |
|---|--|
| KAJ SE LAHKO ZGODI | KAKO JO PREPREČITI |
| <ul style="list-style-type: none"> Orodje, ki ostane brez nadzora ali ima priklučeno zračno cev, lahko aktivirajo nepooblaščene osebe, zaradi česar se lahko poškodujejo ali poškodujejo druge osebe. Pnevmska orodja lahko poganjajo pritrdilne elemente ali druge materiale po celotnem delovnem območju. Ključ ali ključ, ki ostane pritrjen na vrteči se del orodja, poveča nevarnost telesnih poškodb. Uporaba napihljivih šob za sesanje prahu lahko povzroči hude poškodbe. Med vzdrževanjem ali menjavo orodja lahko pride do nenamernega vklopa zračnega orodja. Pnevmska orodja lahko ob stiku z obdelovancem povzročijo njegovo premikanje, kar lahko privede do poškodb. Izguba nadzora nad orodjem lahko povzroči poškodbe vas ali drugim osebam. Nekvalitetna, neustrezna ali poškodovana orodja, kot so brusilniki, dleta, vtčnice, vrtalniki, žblejalniki, sponkarji itd. lahko med delom razletijo in razpršijo delce po celotnem delovnem območju ter povzročijo hude poškodbe. Pritrdilni elementi lahko odskočijo ali se odrijejo in povzročijo hude telesne poškodbe ali materialno škodo. Nepravilno vzdrževana orodja in pripomočki lahko povzročijo hude poškodbe. Če je orodje poškodovano, obstaja nevarnost zloma. Uporabljajte samo pribor, ki ga je proizvajalec določil za uporabo z določenim orodjem. | <ul style="list-style-type: none"> Ko orodja ne uporabljate, odklopite zračno cev in ga shranite na varnem mestu, nedosegljivem otrokom in neusposobljenim uporabnikom. Uporabljajte samo dele, pritrdilne elemente in dodatno opremo, ki jih pripomore proizvajalec. Delovno območje naj bo čisto in brez nereda. Med delom poskrbite, da se otroci in druge osebe ne približajo orodju. Delovno območje naj bo dobro osvetljeno. Pred vklopm orodja odstranite nastavitevne ključe in ključe. Napihljivih šob NE uporabljajte za sesanje prahu. Za mazanje ali polnjenje orodij z abrazivnimi nastavki, brusilnimi krogli, svedri itd. odklopite zračno cev. Orodja nikoli ne prenašajte skupaj s cevjo. Izogibajte se nenamerennemu zagonu. Orodja ne prenašajte s prstom na sprožilec. Popravila lahko izvaja le pooblaščeni servisni zastopnik. Uporabite objemke ali druge naprave, da preprečite premikanje. Orodja nikoli ne uporabljajte, če ste uživali droge ali alkohol. Ne pretiravajte z delom. Ohranite pravilno držo in ravnotežje. Ročaji naj bodo suhi, čisti in brez olja/masti. Ostanite mirni. Pazite, kaj počnete. Uporabite zdravo pamet. Orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni. Vedno uporabljajte nastavke, ki so dimenzionirani za hitrost električnih orodij. Nikoli ne uporabljajte orodij, ki so padla, se udarila ali poškodovala pri uporabi. Na udarnem ključu uporabljajte samo vtčnice. Na orodje ne uporabljajte pretirane sile, pustite ga delovati. Izstrelka orodja nikoli ne usmerjajte proti sebi ali drugim osebam. Sprožilec ne pritisnjajte, dokler se varnostna kontaktna naprava orodja ne približa delovni površini. Nikoli ne poskušajte vbiti pritrdilnih elementov v trde površine, kot so ježko, betoni ali plastične. Izogibajte se zabijanju pritrdilnega elementa v drug pritrdilni in le me n t. Orodje skrbno namestite tako, da bo pritrdilni element dostavljen na pravo mesto. Orodja skrbno vzdržujte. Orodje za rezanje ohranljajte ostru in čisto. Ustrezeno vzdrževano orodje z ostrimi rezalnimi robovi zmanjšuje nevarnost vezav in je lažje za rokovanje. Preverite gibljive dele, ali niso napačno poravnani ali vezani, ali niso poškodovani, in druge pogoje, ki bi lahko povzročili vplivajo na delovanje orodja. V primeru poškodb dajte orodje pred uporabo popraviti. Uporaba dodatkov, ki niso namenjeni uporabi z orodjem, povečuje tveganje za telesne poškodbe. |

| OPOZORILO NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA | |
|---|--|
| KAJ SE LAHKO ZGODI | KAKO GA PREPREČITI |
| <ul style="list-style-type: none"> Uporaba pnevmatskega orodja za pritrjevanje električnih žic lahko povzroči električni udar ali smrt. | <ul style="list-style-type: none"> Za pritrjevanje električnih žic nikoli ne uporabljajte žebanje/sponk. ko je pod napetostjo. |
| <ul style="list-style-type: none"> To orodje ni opremljeno z izolirano oprijemalno površino. Stik z vodnikom pod napetostjo povzroči, da so tudi izpostavljeni kovinski deli orodja pod napetostjo, kar lahko povzroči električni udar ali smrt. | <ul style="list-style-type: none"> Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot s o cevi, radiatorji, peči in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, obstaja in lahko obstaja povečana nevarnost električnega udara. |
| <ul style="list-style-type: none"> Pritrdilni elementi, ki pridejo v stik s skrito električno napeljavjo, lahko povzročijo električni udar ali smrt. | <ul style="list-style-type: none"> Pred začetkom dela temeljito preglejte obdelovanec, ali na njem ni skrite električne napeljave. |

| OPOZORILO NEVARNOST ZAPLETANJA | |
|--|--|
| KAJ SE LAHKO ZGODI | KAKO TO PREPREČITI |
| <ul style="list-style-type: none"> Orodja, ki vsebujejo gibljive dele ali poganjajo druge gibljive dele, kot so brusni krogi, predali, brusni disk itd. se lahko zapletejo v lase, oblačila, nakit in druge ohlapne predmete, kar lahko povzroči hude poškodbe. | <ul style="list-style-type: none"> Nikoli ne nosite ohlapnih oblačil ali oblačil z ohlapnimi trakovi, kravatami itd. ki bi se lahko zapletla v gibljive dele orodja. Odstranite ves nakit, ure, osebne izkaznice, zapestnice, ogrlice itd. ki bi se lahko ujeli v orodje. Roke držite stran od premikajočih se delov. Dolge lase zvezite ali pokrijte. Pri delu z orodjem vedno nosite primočrno prilegajočo se jakno, oblačila in druga varnostna oprema. |

| OPOZORILO NEVARNOST UREZNIN ALI OPEKLIN | |
|---|---|
| KAJ SE LAHKO ZGODI | KAKO TO PREPREČITI |
| Orodja, ki režejo, strižejo, vrtajo, spenjajo, prebadajo, sekajo itd. lahko povzročijo hude poškodbe. | <ul style="list-style-type: none"> Delovni del orodja držite stran od rok in telesa. |

OPOZORILO

- Če so opozorilne oznake zakrite ali odstranjene, jih zamenjajte.
- Tega orodja ne uporabljajte za noben drug namen, kot je zanj predvideno.
- Previsok zračni tlak ali preveč prosti vrtanje skrajšata življenjsko dobo orodja in lahko povzročita nevarno situacijo.
- Preverite, ali je zračna cev obrnjena, ter jo zaščitite pred vročino in ostrimi robovi. Ne premikajte orodja za zračno cevjo.
- Zdrs, spotkanje ali padec so glavni vzrok za hude poškodbe ali celo smrt. Bodite pozorni na odvečno cev, ki je ostala na hodniku ali delovni površini, pazite pa tudi na bičanje zračne cevi.
- Neprekirjeno delovanje in slab delovni pogoji povzročajo poškodbe rok. Ko se pojavi otrplost ali bolečina v roki, mora upravljevec za trenutek ustaviti orodje, da si odpocije in nadaljuje z delom, ko si opomore. Če se pojavita tako resen simptom, mora upravljevec takoj obiskati zdravnika.
- Obiskovalce držite na varni razdalji od delovnega območja. otroke držite na varni razdalji.
- Ta izdelek lahko vsebuje eno ali več kemikalij, za katere je znano, da povzročajo raka in okvare binh ali drugih škodljive učinke na razmnoževanje. Po rokovjanju z njim si umijte roke.

NASTAVITVE ZRAČNE LINIJE ZA DELO Z ORODjem

Napajanje z zrakom

Prepričajte se, da zračni kompresor, ki se uporablja za delovanje zračnega orodja, zagotavlja pravilno zmogljivost (CFM ali L/min). Ko orodje priključite na dovod zraka, naj bo orodje v položaju "izklopjeno".

Uporabite običajni delovni tlak 90 psi za najboljšo zmogljivost orodja med delovanjem.


Visok tlak in umazan zrak skrajšata življenjsko dobo orodja zaradi hitreje obrabe in lahko povzročita tudi nevarnosti. Vsak dan iz rezervoarja zračnega kompresorja spustite vodo in morebitno kondenzacijo v zračnem vodu.

Voda v zračni cevi lahko pride v orodje in med delovanjem poškoduje mehanizme orodja.

Vsekeden čistite vložek vstopnega zračnega filtra. Za priporočen postopek napeljave glejte diagram. Tlak v cevi je treba ustrezno povečati, da se lahko uporablja zelo dolge zračne cevi (običajno daljše od 8 metrov). Najmanjši premer cevi mora biti 1/4 palca (notranji premer), enak notranji premer pa mora imeti tudi priključek.

Dimenzije. Vendar je za dovod zraka običajno priporočljiva zračna cev s premerom 3/8 palca, da se doseže najboljše delovanje zračnega orodja.

Uporabljajte pravilne cevi in priključke. Ne priporočamo priključevanja hitrih spojk neposredno na orodje, saj lahko povzročijo nepravilno delovanje zaradi vibracij. Namesto tega dodajte vodilno cev in spojko povežite med dovodom zraka in bičem. Pred vsako uporabo preverite, ali so cevi obrnjene. Prepričajte se, da so vsi priključki varni.

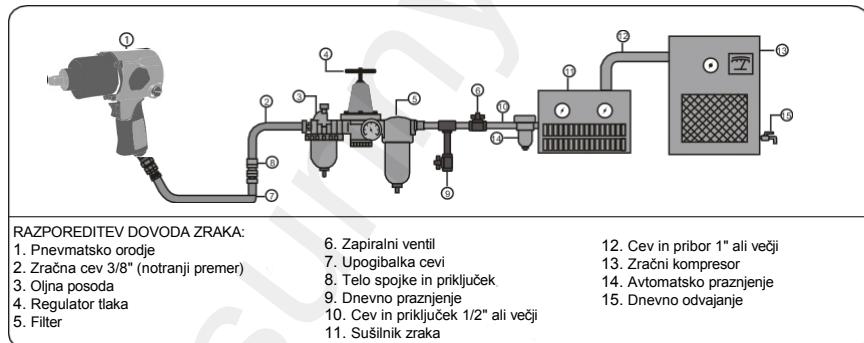

Pomembna obvestila

1. Delovni tlak pomeni zračni tlak v cevovodu, nastavljenem na orodju, ko je orodje v delovnih pogojih (tj. je bilo zagnano). NE pomeni zračnega tlaka iz zračnega kompresorja.
2. Zračna cev (zračna cev, ki se najpogosteje prodaja v trgovinah, je 3/8" x 50 čevljev) lahko povzroči padec tlaka iz zračnega kompresorja v orodje do 15 PSI, zato bo morda treba nastaviti višji izhodni tlak iz zračnega kompresorja, da se ohrani želeni tlak orodja.
3. Vsako zračno orodje ima svoje specifikacije porabe zraka (CFM). Preverite specifikacije kompresorja, da se prepričate, ali zmore tako minimalno zahtevano CFM (kubične noge na minuto) kot PSI (funt na kvadratni palec).

SPECIFIKACIJE IN VSEBINA PAKETA

Specifikacije


| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Številka artikla | 7330J |
| Kvadratni pogon | 1/2 IN. |
| Kapacitivna velikost vijaka | J6 mm (5/8 IN) |
| Prosta hitrost | 7500 vrtljajev na minuto |
| Max. Navor | 640 Nm (470 ft-lb) |
| Povprečna poraba zraka | 120 l/min (4,2 SCFM) |
| Zahetvani zračni tlak | 90 psi (6,3 bara) |
| Oskrba z zrakom | 1/4 IN. |
| Zračna cev | 3/8 IN. (notranji premer) |
| Skupna dolžina | 190 mm (7,48 IN) |
| Teža | 2,7 kg (6 funtov) |

PRIPRAVA


Pred začetkom sestavljanja ali uporabe izdelka se prepričajte, da so na voljo vsi deli. Primerjajte dele s seznamom vsebine paketa. Če kateri koli del manjka ali je poškodovan, izdelka ne poskušajte sestaviti, namestiti ali uporabljati. Obrnite se na distributerja ali prodajalca in zahtevajte zamenjavo.

NAVODILA ZA SESTAVLJANJE

- Pred začetkom dela orodje namažite. Za navodila za mazanje glejte "NEGA IN VZDRŽEVANJE".
OPOMBA: Zobnike rotorja je treba namazati enkrat na delovni dan.
 - Odstranite pokrovček za dovod zraka. Ročno vstavite čep v dovod zraka. **OPOMBA:** Na zunanjji čep namestite tesnilni trak (ni priložen) in ga zategnjite s klučem (ni priložen), da zagotovite zrakotesno povezavo. Ne zategujte premočno.
 - Pred vsako uporabo v vtič kanite 2-3 kapljice olja za zračno orodje.
(ni priloženo). (Glej sliko 7)
 - Po potrebi izberite ustrezno udarno vtičnico (ni priložena) in jo namestite na nakovalo. (Glej sliko 1)
- & **OPOZORILO:** Uporabljajte samo udarne nastavke s hitrostjo, ki je enaka ali večja od hitrosti samega orodja.
5. Priklopite cev za dovod zraka na vtič. Tlak zraka nastavite na 90 PSI (glejte sliko 2).
OPOMBA: Delovni tlak se nanaša na zračni tlak, nastavljen na orodju, ko je orodje v delovnih pogojih.

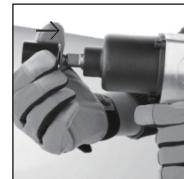

Slika J

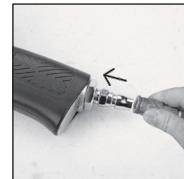

Slika 2

NAVODILA ZA UPORABO


- Kako namestiti/ zategniti navojne pritrdilne elemente. Potisnite steblo ventila (F) naprej, kot je označeno s črko "F" na nalepki. Potegnite sprožilec. Orodje se bo pognaло v smeri urinega kazalca. (Glej sliko 3)
- Kako odstraniti/odviti navojne pritrdilne elemente. Potisnite steblo ventila (F) nazaj, kot kaže oznaka "R" na plošči. Potegnite sprožilec. Orodje se bo pomaknilo v nasproti smeri urinega kazalca. (Glej sliko 4)

OPOMBA: Ta orodje je opremljeno z ventilom za nadzor moči. Držite regulator pretoka zraka in ga nato počasi obračajte v smeri urinega kazalca ali v nasproti smeri urinega kazalca, da bo kazal na označo "No" na pokrovu.

"Nastavitev 1" predstavlja najnižjo moč, ki je primerna za preprosto nameščanje navojnih sponk na obdelovanec, medtem ko "nastavitev 5" predstavlja najvišjo moč, ki je namenjena zategovanju navojnih sponk na obdelovancu. Z vrtenjem regulatorja pretoka zraka izberite pravilen navor, ki je potreben na obdelovancu pri montaži ali odvijanju navojnih pritrdilnih elementov (glejte sliko 5).



Slika 3

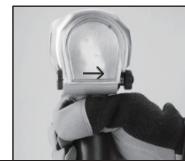

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Orodje je treba vsak dan (ali pred vsako uporabo) namazati z zračnim oljem orodja (ni priloženo).

OPOMBA: Olje za zračna orodja je na voljo v večjih trgovinah z orodjem. Kot nadomestek se lahko uporabi olje SAE #10 ali mazivo za šivalne stroje ali katero koli drugo visokokakovostno turbinsko olje, ki vsebuje absorbente vlage, zaviralce korozije, sredstva za vzlaženje kovin in dodatek EP (ekstremni tlak). Ne uporabljajte olja z detergenti. Pri neprekinitenem delovanju je treba orodje mazati vsaki 1 do 2 uri. To lahko storite z linjskim oljnikom ali ročno. Pri ročnem mazanju ravnjajte, kot sledi:


- Orodje odklopite od dovoda zraka. (Glej sliko 6)
- V dovod zraka dajte nekaj kapljic olja za zračna orodja (glejte sliko 7).

OPOMBA: Izogibajte se nepravilni uporabi gostejšega olja, ki lahko povzroči zmanjšano zmogljivost ali nepravilno delovanje.


- Orodje priključite na dovod zraka. Nekaj sekund pustite orodje delovati n e o b r e m e n i j e n o , da se olje razporedi po orodju.

OPOMBA: Morebitni presežek olja se lahko iztisne iz območja za izpust zraka. Zato držite orodje v varni smeri.


- Ko končate z delom z orodjem in preden ga shranite, odklopite zračno cev in v dovod zraka kanite 4 ali 5 kapljic olja, nato ponovno priključite zračno cev in pustite orodje delovati, da se olje enakomerno razporedi po orodju za približno 30 sekund. To bo podaljšalo življenjsko dobo orodja.
- Orodja ne shranjujte v vlažnem okolju, ki spodbuja ravenje notranjih mehanizmov. Orodje pred shranjevanjem vedno naobljite.
- Če je orodje resno poškodovan ali zastarelo, ga je treba oddati v zaboljnik za recikliranje virov. Nikoli ga ne vrzite v ogenj.

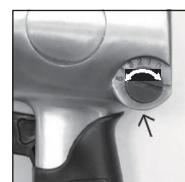

Slika 5

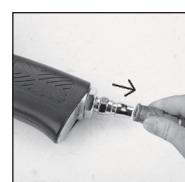

Slika 6

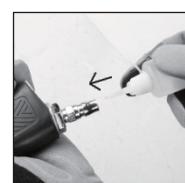

Slika 7

ODPRAVLJANJE TEŽAV

| Težava | Možni vzrok | Popravljalni ukrep |
|--|--|---|
| Orodje deluje počasi ali ne deluje | <ol style="list-style-type: none">1. V orodju je pesek ali žvečilni gumi.2. V orodju ni olja.3. Nizek zračni tlak.4. Netesnost zračne cevi.5. Padec tlaka.6. Obrabljena lopata rotorja.7. Vlaga, ki jo piha iz izpušnih plinov orodja. | <ol style="list-style-type: none">1. Orodje splaknite z oljem za zračna orodja ali topilom za gume.2. Orodje namažite v skladu z navodili za mazanje v tem priročniku.3. a. Regulator na orodju nastavite na največjo nastavitev. b. Regulator na kompresorju nastavite na najvišji tlak 90 PSI.4. Če ugotovite netesnosti, zategnite in zatesnite priključek cevi. Uporabite tesnilni trak.5. a. Prepričajte se, da je cev pravilne velikosti. Dolge cevi ali orodja, ki uporabljajo velike količine zraka, lahko zahtevajo cev z notranjim premerom 1/2 palca ali več, odvisno od skupne dolžine cevi. b. Ne uporabljajte več cevi, povezanih s hitrimi spojkami. To povzroča dodatne izgube tlaka in zmanjšuje zmogljivost orodja. Cevi med seboj povežite neposredno.6. Zamenjajte lopatico rotorja.7. Voda v rezervoarju: izpraznите rezervoar. (Glejte priročnik za zračni kompresor). Orodje naoljite in ga pustite delovati, dokler se ne pojavi voda. Orodje ponovno naoljite in pustite delovati 1-2 sekundi. |
| 8. Nenormalne vibracije in/ali prekomerna topota, ki nastaja v orodju. | Neustrezeno mazanje. | Upoštevajte pravilne postopke mazanja, opisane v tem priročniku. |


OPOMBA: V primeru posebnih težav, ki jih upravljač ne more odpraviti sam, se obrnite na distributerja ali trgovca, pri katerem ste orodje kupili.


SEZNAM DELOV

| Del št. | Opis | Veli ko Količ na. | Del št. | Opis | Količ ina Količ na. |
|---------|-----------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | montaža podsklopa opreme | 1 | 23 | zadnji ležaj | 1 |
| 2 | Vijak | 3 | 24 | Nosilec ležaja rotorja | 1 |
| 3 | vzmetna podložka | 3 | 25 | Pokrov | 1 |
| 4 | tesnilo za vozle | 1 | 26 | Vijak ročice kontrolnega ventila | 1 |
| 5 | S spoščovanjem | 1 | 27 | vzmetna podložka | 1 |
| 6 | ohišje | 1 | 28 | gumb za vzvratno vožnjo | 1 |
| 7 | zadrževalni obroček | 1 | 29 | ohišje povratnega ventila | 1 |
| 8 | 0-obroč | 1 | 30 | 0-obroč | 2 |
| 9 | Okovje | 1 | 31 | jeklena kroglica | 1 |
| 10 | čep kladiva | 2 | 32 | vzmet | 1 |
| 11 | okvir kladiva | 1 | 33 | povratni ventil | 1 |
| 12 | kladivo | 2 | 34 | nastavitev vijaka | 1 |
| 13 | zadnji brisalec | 1 | 35 | zaganjalnik | 1 |
| 14 | sprednji ležaj | 1 | 36 | Zagonski zatič | 1 |
| 15 | podložka za objemko motorja | 2 | 37 | stena ventila | 1 |
| 16 | sprednja plošča | 1 | 38 | Sedež za dušilno loputo | 1 |
| 17 | rotor | 1 | 39 | zračni ventil | 1 |
| 18 | rotorska lopata | 6 | 40 | 0-obroč | 1 |
| 19 | čep cilindra | 1 | 41 | vzmet | 1 |
| 20 | cilinder | 1 | 42 | dovod zraka | 1 |
| 21 | zadnja plošča | 1 | 43 | fílter | 1 |
| 22 | tesnilo za zadnjo ploščo | 1 | | | |

Obrite se na distributerja ali trgovca, pri katerem ste kupili orodje, in ga prosite, da naroči rezervne dele z a morebitno zamenjavo, da boste lahko orodje neprakenjeno uporabljali in podaljšali njegovo življenjsko dobo.

Pri naročanju nadomestnih delov in komponent navedite številko posameznega dela in naročeno količino.

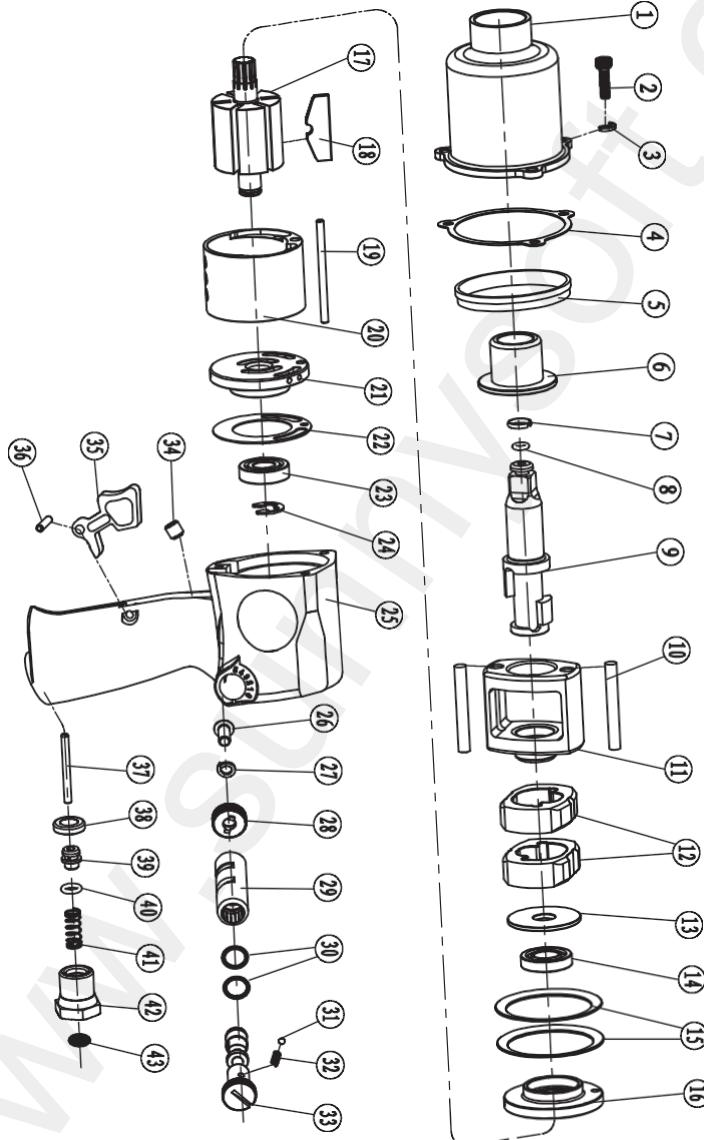

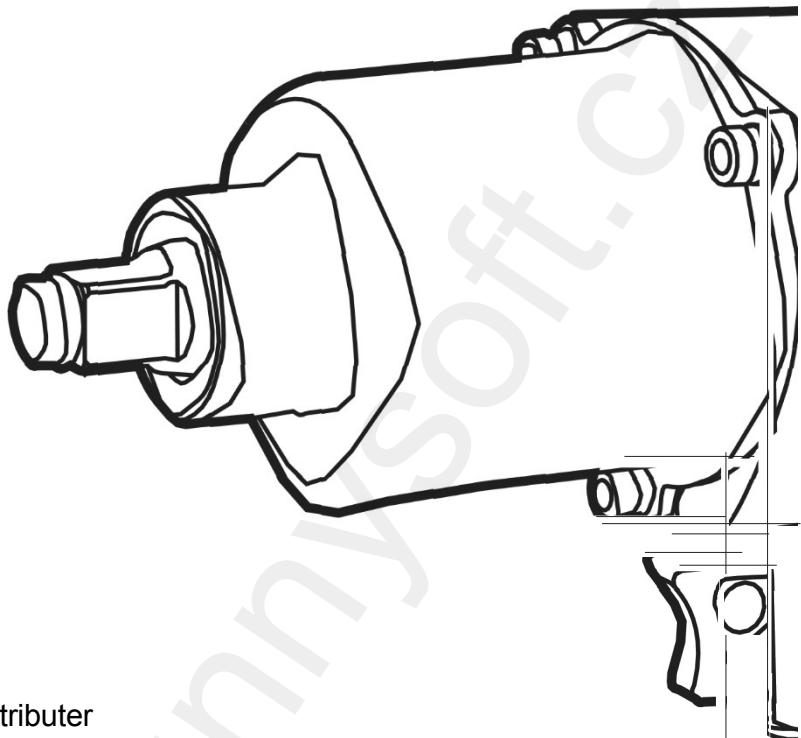

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9 Češka
republika
www.sunnysoft.cz

SUZHOU TOLSEN TOOLS
CO., LTD.

www.tolsentools.com

TOLSEN je blagovna znamka ali registrirana
blagovna znamka družbe TOLSEN TOOLS. Vse
pravice pridržane.

IZDELANO NA KITAJSKEM



G%O@
TolsenWorld



SCAN TO VISIT
PRODUCT LINK


4425

TOLSEN

73301

INDUSTRIJSKI

Pneumatski udarni ključ 1/2", 640 Nm
UPUTE ZA UPORABU 1/2"

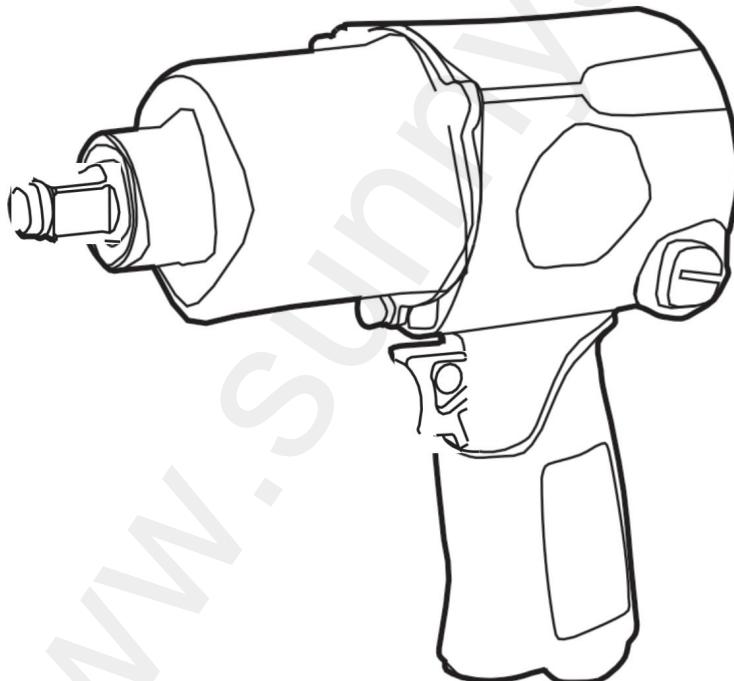

SAČUVAJTE OVU UPUTU!

Ovaj priručnik trebat će vam za sigurnosne upute, postupke rada i jamstvo. Priručnik i originalni račun spremite na sigurno i suho mjesto za buduću upotrebu.

SIGURNOST

SIGURNOSNE INFORMACIJE

Molimo pročitajte i razumite cijeli priručnik prije nego što pokušate sastaviti, koristiti ili instalirati proizvod. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s proizvodom, obratite se svom distributeru ili prodajnom predstavniku.

UPOZORENJE NEPRAVILNO RUKOVANJE ILI ODRŽAVANJE OVOG PROIZVODA MOŽE REZULTIRATI TEŠKIM OZLEDAMA I MATERIJALNOM ŠTEMOTOM. PROČITAJTE I RAZUMIJEVAJTE SVA UPOZORENJA I UPUTE ZA RAD PRIJE UPORABE OVE OPREME. PRI KORIŠTENJU PNEUMATSKIH ALATA, UVJIEK TREBA PRIDRŽAVATI SE OSNOVNIH SIGURNOSNIH MJERA KAKO BI SE SMANJIO RIZIK OD TJELESNIH OZLJEDA.

| UPOZORENJE OPASNOST OD OZLJEDA OKA ILI GLAVE | |
|--|--|
| ŠTO SE MOŽE DOGODITI - | KAKO TO SPRIJEĆITI |
| Oprema i električni alati na zračni pogon mogu pokretati materijale poput prćvrščivača, metalnih dijelova i drugih materijala poput strugotine, plijevine i drugih krhotina velikim brzinama što može uzrokovati ozbiljne ozljede oka. | Uvijek nosite zaštitne naočale s bočnim štitnicima odobrene od strane CE ili ANSI standara. Nikada ne ostavljajte alat za rad nepričvršćen. Isključite crijevo za zrak kada ga ne koristite . |
| -Komprimirani zrak može biti opasan. Zračni sustav može uzrokovati ozljede mjeških tkiva poput očiju, usiju itd. Čestice ili predmeti koje pokreće mlaz mogu uzrokovati ozljede. | Za dodatnu zaštitu, uz zaštitne naočale nosite i odobreni štitnik za lice . |
| -Alati se mogu olabaviti, slomiti i odletjeti, bacajući predmete u radno područje. | Provjerite jesu li svi priključci sigurno montirani. |

| UPOZORENJE OPASNOST OD POŽARA ILI EKSPLOZIJE | |
|---|--|
| ŠTO SE MOGLO DOGODITI | KAKO TO SPRIJEĆITI |
| • Abrazivni alati poput brusilica i strojnih strojeva za brušenje, rotacijski alati poput bušilica i udarni alati poput čavala, klamerica, ključeva, čekića i pila mogu stvoriti iskre koje mogu zapaliti zapaljive materijale. | ne koristite alat u blizini zapaljivih tvari poput benzina, dizela, sredstava za čišćenje itd. Radite u čistom, dobro prozračenom prostoru bez zapaljivih materijala. Nikada ne koristite kisik, ugljikov dioksid ili druge plinove u bocama kao izvor napajanja za pneumatske alate . |
| *Prekraćenje maksimalnog nazivnog tlaka alata ili pribora može uzrokovati eksploziju koja može uzrokovati ozbiljne ozljede. | • Koristite komprimirani zrak reguliran na maksimalni tlak jednak ili manji od nazivnog tlaka svih priključaka. • Nikada ne spajajte na izvor zraka koji može premašiti 150 psi. • Prije upotrebe alata uvijek provjerite je li izvor zraka postavljen na nazivni raspon tlaka zraka. |

| UPOZORENJE OPASNOST OD GUBITKA SLUHA | |
|---|--|
| ŠTO SE MOŽE DOGODITI • | KAKO TO SPRIJEĆITI |
| Dugotrajna izloženost buci iz rada pneumatskih alata može dovesti do trajnog gubitka sluha. | Uvijek koristite zaštitu za sluš odobrenu od strane CE ili ANSI. |

| UPOZORENJE OPASNOST OD POŽARA ILI EKSPLOZIJE | |
|--|---|
| ŠTO SE MOGLO DOGODITI | KAKO TO SPRIJEĆITI |
| • Zloupotreba alata poput brusilica, glaćalica i alata za rezanje stvara prašinu i abrazivne materijale koji mogu biti štetni za ljudska pluća i dišni sustav. | Uvijek nosite odgovarajuću masku za lice ili respirator pri radu s ovim alatima . |
| • Neki materijali, poput ljepila i katrana, sadrže kemikalije čije pare mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ako su im izložene duže vrijeme . | Uvijek radite u čistom, suhom i dobro prozračenom prostoru. |

| UPOZORENJE OPASNOST OD OZLJEDE | |
|---|---|
| ŠTO SE MOGLO DOGODITI | KAKO TO SPRIJEĆITI |
| <ul style="list-style-type: none"> Alati ostavljeni bez nadzora ili s priključenim crijevom za zrak mogu se aktivirati od strane neovlaštenih osoba, što može uzrokovati ozljede njih samih ili drugih. Pneumatski alati mogu pomicati pričvršćivače ili druge materijale po cijelom radnom području. | <ul style="list-style-type: none"> Kada se ne koristi, odspojite crijevo za zrak i pohranite alat na sigurno mjesto izvan dohvata djece i neupućenih korisnika. Koristite samo dijelove, pričvršćivače i pribor koje preporučuje proizvođač. Radno područje održavajte čistim i bez nereda. Držite djecu i druge osobe podalje od alata tijekom rada . Radno područje mora biti dobro osvijetljeno. |
| <ul style="list-style-type: none"> Ključ ili ključ ostavljen pričvršćen za rotirajući dio električnog alata povećava rizik od tjelesnih ozljeda. | <ul style="list-style-type: none"> Prije uključivanja alata uklonite klučeve za podešavanje i ključeve. |
| <ul style="list-style-type: none"> Korištenje napuhanih mlaznica za brišanje prašine može uzrokovati ozbiljne ozljede. | <ul style="list-style-type: none"> NE koristite napuhane mlaznice za brišanje prašine. |
| <ul style="list-style-type: none"> Tijekom održavanja ili zamjene alata može doći do slučajnog kontakta. aktiviranje pneumatskih alata. | <ul style="list-style-type: none"> Odsjopite crijevo za zrak kako biste podmazali alat ili dodali brusne nastavke, brusne ploče, svrdla itd. • Nikada ne nositi alat držeći ga za crijevo. • Izbjegavajte nenamjerno pokretanje. Nemojte nositi alat s prstom na okidaču. • Popravke smje obavljati samo ovlašteni serviser. predstavnik. |
| <ul style="list-style-type: none"> Pneumatski alati mogu oštetiti radni komad kada dođu u kontakt s njim. kretanje, što može dovesti do ozljede. | <ul style="list-style-type: none"> Koristite stezaljke ili druge uređaje kako biste sprječili pomicanje. |
| <ul style="list-style-type: none"> Gubitak kontrole nad alatom može dovesti do ozljede vas ili drugih. osobe. | <ul style="list-style-type: none"> Nikada ne koristite alat pod utjecajem droga ili alkohola. • Nemojte pretjerivati. Održavajte pravilno držanje i ravnotežu. • Ručke držite suhima, čistima i bez ulja/masti. • Ostanite mirni. Pazite što radite. Koristite zdrav razum. Ne rukujte alatom kada ste umorni. |
| <ul style="list-style-type: none"> Alati loše kvalitete, neispravni ili oštećeni alati poput brusnih ploča, dlijeta, nasadnih ključeva, bušilica, čavala, klamerica itd. mogu se raspasti tijekom rada, raspršujući čestice po radnom području i uzrokujući ozbiljne ozljede. | <ul style="list-style-type: none"> Uvijek koristite nastavke predviđene za brzinu električnog alata. Nikada ne koristite alat koji je pao, udaren ili * ili oštećen korištenjem. Koristite samo nastavke na udarnom ključu. • Nemojte primjenjivati prekomjernu silu na alat, pustite ga da radi. |
| <ul style="list-style-type: none"> Pričvršćivač bi se mogli olabaviti ili biti bačen i uzrokovati ozbiljne ozljede ili materijalnu štetu. | <ul style="list-style-type: none"> Nikada ne usmjeravajte alat prema sebi ili drugima. • Ne povlačite okidač dok sigurnosni kontakt alata ne dodirne radnu površinu. • Nikada ne pokušavajte zabijati pričvršćivače u tvrde površine poput celiča, betona ili pločica. • Izbjegavajte zabijanje pričvršćivača u drugi pričvršćivač. element. Pažljivo postavite alat tako da se pričvršćivač dostavi na ispravno mjesto. |
| <ul style="list-style-type: none"> Nepravilno održavani alati i pribor mogu uzrokovati ozbiljne ozljede. | <ul style="list-style-type: none"> Pažljivo održavajte alate. • Alate za rezanje održavajte oštroma i čistima. Pravilno održavan alat s oštrim rubovima smanjuje rizik od blokiranja i omogućuje bolju kontrolu. |
| <ul style="list-style-type: none"> Postoji rizik od loma ako je alat oštećen. | <ul style="list-style-type: none"> Provjerite ima li pokretnih dijelova neusklađenosti ili zaglavljivanja, loma dijelova i bilo kojeg drugog stanja koje može utjecati na rad alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije upotrebe. |
| <ul style="list-style-type: none"> Koristite samo pribor koji je proizvođač odredio za korištenje s specifični alati. | <ul style="list-style-type: none"> Korištenje pribora koji nije namijenjen za korištenje s alatom povećava rizik od tjelesnih ozljeda. |

UPOZORENJE OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

| ŠTO SE MOGLO DOGODITI | KAKO TO SPRJEĆITI |
|--|--|
| • Korištenje pneumatskih alata za pričvršćivanje električnih vodiči mogu uzrokovati strujni udar ili smrt. | • Nikada ne koristite čavle/klamerice za pričvršćivanje električnih instalacija dirigenti. kada je pod naponom. |
| • Ovaj alat nije opremljen izoliranim ručkom. Kontakt s "živim" vodičem uzrokovat će čak i izloženi metalni dijelovi alata bit će "pod naponom" što može dovesti do strujni udar ili smrt. | • Izbjegavajte tjelesni kontakt s uzemljjenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Ako vaš tijelo je uzemljeno, postoji i može postojati povećani rizik električni udar. |
| • Pričvršćivači koji dolaze u kontakt s Skriveno ožičenje može uzrokovati strujni udar ili smrt. | • Prijе početka rada pažljivo pregledajte radni komad, ima li na njemu skrivenih kablova . |

UPOZORENJE OPASNOST OD ZAPLETANJA

| ŠTO SE MOGLO DOGODITI | KAKO TO SPRJEĆITI |
|--|--|
| • Alati koji sadrže pokretnе dijelove ili pokreću druge Pokretni dijelovi poput brusnih ploča, nasadnih ključeva, brusnih diskova itd. mogu se zaplesti u kosu, odjeću, nakit i druge labave predmete, što može dovesti do ozbiljnih ozjeda. | • Nikada ne nosite široku odjeću ili odjeću s labave remene, kravate itd. koje bi se mogle zapeti u pokretnе dijelove alata. • Skinite sav nakit, satove, osobne iskaznice, narukvice, ogrlice itd. koje bi se mogle zaglaviti za alat. • Držite ruke podalje od pokretnе dijelova. Zavežite ili pokrijte dugu kosu . • Uvijek koristite odgovarajuće rukavice pri radu s alatima. odjeću i ostalu zaštitnu opremu. |

UPOZORENJE OPASNOST OD REZANJA ILI OPEKLINA

| ŠTO SE MOGLO DOGODITI | KAKO TO SPRJEĆITI |
|--|--|
| Alati koji režu, šišaju, buše, klamaju, buše, sjeckaju itd., može uzrokovati ozbiljne ozljede. | • Radni dio alata držite dalje od ruku i tijela. |

UPOZORENJE

- Ako su najlepnice s upozorenjima prekrivene ili uklonjene, zamijenite ih.
- Ne koristite ovaj alat ni u koju drugu svrhu osim za koju je namijenjen.
- Preveliki tlak zraka ili prevelika slobodna rotacija smanjuju vijek trajanja alata i mogu uzrokovati opasnu situaciju.
- Proverite ima li istrošenost crijeva za zrak i zaštite ga od topline i oštih rubova. Ne nosite alat držeći ga za crijevo za zrak.
- Klijanje, spoticanje ili pad glavnih su uzrok ozbiljnih ozljeda ili čak smrti. Pazite na višak crijeva ostavljenog na hodniku ili radnoj površini, a također pazite na vibrirajuće crijevo za zrak.
- Neprekidan rad i loši radni uvjeti uzrokuju ozljede ruku. Nakon što se pojavi utruulost ili bol u ruci, mora se Operater bi trebao nakratko zaustaviti alat kako bi se odmorio, a zatim nastaviti s radom nakon oporavka. Ako se pojavi takav ozbiljan simptom, pojavi se, operater mora odmah posjetiti liječnika.
- Držite posjetitelje na sigurnoj udaljenosti od radnog područja. Držite djecu na sigurnoj udaljenosti.
- Ovaj proizvod može sadržavati jednu ili više kemikalija za koje se zna da uzrokuju rak i urođene mane ili druge Reproduktivna toksičnost. Operite ruke nakon rukovanja.

POSTAVLJANJE ZRAČNE CIJEVI ZA RAD S ALATIMA

Dovod zraka

Provjerite da li zračni kompresor koji se koristi za rad pneumatskog alata ima ispravan kapacitet (CFM ili L/min). Držite alat u položaju "isključeno" prilikom spajanja alata na dovod zraka.

Za najbolje performanse alata, koristite normalan radni tlak od 90 psi.

Viski tlak i prljavi zrak skratit će vijek trajanja alata zbog bržeg trošenja, a mogu uzrokovati i opasnost. Svakodnevno ispuštanje vodu iz spremnika zračnog kompresora, kao i kondenzaciju u zračnom vodu.


Voda u zračnom vodu može ući u alat i ošteti mehanizme alata tijekom rada.

Tjedno čistite uložak filtra za dovod zraka. Za preporučeni postupak spajanja pogledajte donji dijagram. Tlak u cjevovodu treba povećati u skladu s tim kako bi se prilagodio ekstra dugim crijevima za zrak (obično preko 8 metara).

Minimalni promjer crijeva trebao bi biti 1/4 inča (unutarnji promjer), a spojnica bi trebala imati iste dimenzije unutarnjeg promjera. Međutim, za najbolje performanse obično se preporučuje crijevo za zrak promjera 3/8 inča . pneumatski alati.

Koristite ispravna crijeva i spojnice. Ne preporučujemo spajanje brzih spojnica izravno na alat jer mogu uzrokovati kvar zbog vibracija. Umjesto toga, dodajte olovno crijevo i spojite spojnicu između dovoda zraka i mlažnice.

Prije svake upotrebe provjerite crijeva na istrošenost. Provjerite jesu li svi spojevi sigurni.

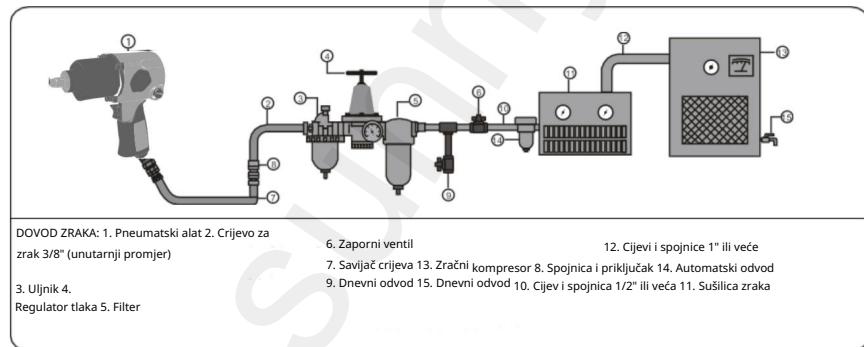

Važna obavijest

1. Radni tlak znači tlak zraka u vodu postavljenom na alat kada je alat u radnom stanju (tj. pokrenut je).

To se NE odnosi na tlak zraka iz zračnog kompresora.

2. Crijevo za zrak (najčešći tip koji se prodaje u trgovinama je 3/8" x 50 stopa) može uzrokovati pad tlaka zraka kompresor na alat do 15 PSI, pa će možda biti potrebno podešiti viši izlazni tlak zraka kompresora kako bi se održao željeni tlak u alatu.

3. Svaki zračni alat ima vlastitu specifikaciju potrošnje zraka (CFM). Provjerite specifikacije kompresora kako biste bili sigurni da može podnijeti i minimalni potrebnii CFM (kubičnih stopa u minuti) i PSI (funti po kvadratnom inču).

SPECIFIKACIJE I SADRŽAJ PAKIRANJA

Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 7330J |
| Četverokutni pogon | 1/2 IN. |
| Kapacitivna veličina vijka Brzina u praznom hodu | J6 mm (5/8 IN) |
| Maks. okretni moment | 7500 okretaja u minuti |
| Prosječna potrošnja zraka Potrebna količina zraka Dovod zraka | 640 Nm (470 ft-lb) 120 l/min (4,2 SCFM) 6,3 bara (90 psi) |
| Crijevo za zrak | 1/4 INČA. |
| Ukupna duljina Težina | 3/8 IN. (unutarnji promjer) 190 mm (7,48 inča) |
| | 2,7 kg (6 lbs) |

PRIPREMA

Prije sastavljanja ili korištenja proizvoda, provjerite jesu li svi dijelovi dostupni. Usporedite dijelove s popisom sadržaja pakiranja.

Ako bilo koji dio nedostaje ili je oštećen, nemojte pokušavati sastaviti, instalirati ili koristiti proizvod. Obratite se svom distributeru ili prodajnog predstavnika i zatražite zamjenu.

UPUTE ZA UGRADNJU

- Podmažite alat prije početka rada. Za upute o podmazivanju pogledajte "ODRŽAVANJE".

NAPOMENA: Zupčanike rotora treba podmazivati jednom radnim danom.

- Skinite čep s otvora za zrak. Rukom umetnite čep u otvor za zrak.

NAPOMENA: Upotrijebite brtvenu traku (nije uključena) na vanjskom čepu i

Zategnite ga ključem (nije uključen) kako biste spoj učinili hermetičkim.

Nemojte previše zategnuti.

- Prije svake upotrebe, u svjećicu stavite 2-3 kapi ulja za zračni alat.

(nije uključeno). (Vidi sliku 7)

- Odaberite odgovarajuću udarnu glavu (nije uključena) prema potrebi i


Stavite ga na nakovanj. (Vidi sliku 1)

& UPOZORENJE: Koristite samo udarne glave s brzinama jednakim ili većim od imena same alate.


- Spojite crijevo za dovod zraka na utikač. Podesite tlak zraka na 90 PSI. (Vidi sliku 2)

NAPOMENA: Radni tlak odnosi se na tlak zraka postavljen na alatu kada je

alat u radnim uvjetima.

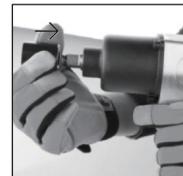

Slika J

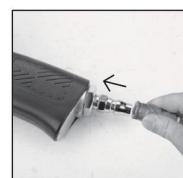

Slika 2

UPUTE ZA RAD


- Kako ugraditi/zategnuti navojne pričvršćivače. Gurnite stablo ventila (F) prema naprijed prema oznaci "F" na naljepnici. Pritisnite okidač. Tada će se nakovanj alata početi okretati u smjeru kazaljke na satu. (Vidi sliku 3)
- Kako ukloniti/otpustiti navojne pričvršćivače. Gurnite stablo ventila (F) natrag kao što je prikazano oznakom "R" na stolu. Pritisnite okidač. Tada će se nakovanj alata pomicati suprotno od kazaljke na satu. (Vidi sliku 4)

NAPOMENA: Ovaj alat je opremljen ventilom za regulaciju snage. Držite regulator protoka zraka i zatim ga polako okrećite u smjeru kazaljke na satu ili suprotno od kazaljke na satu dok ne pokaže oznaku br. na poklopacu.

"Postavka 1" je najniža postavka snage, prikladna za jednostavno postavljanje navojnih vijaka na radni komad, dok je "Postavka 5" najviša postavka snage, prikladna za zatezanje navoja vijaka na radnom komadu. Okrenite regulator protoka zraka kako biste odabrali ispravan okretni moment potreban na radnom komadu prilikom postavljanja ili otpuštanja navojnih vijaka. (Vidi sliku 5)



Slika 3

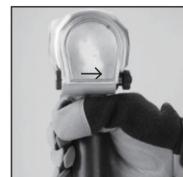

NJEGA I ODRŽAVANJE

Alat treba podmazivati svakodnevno (ili prije svake upotrebe) uljem za zračne alete (nije uključeno).

NAPOMENA: Ulje za zračne alete dostupno je u većim trgovinama željezarijom. Kao zamjena može se koristiti ulje SAE br. 10 ili mast za šivaće strojeve ili bilo koje drugo visokokvalitetno turbinsko ulje koje sadrži apsorbent vlage, inhibitor korozije, sredstva za vlaženje metalia i EP (ekstremni tlak) aditiv. Nemojte koristiti deterdžentno ulje. Tijekom neprekidnog rada, alat treba podmazati svakih 1 do 2 sata. To se može učiniti pomoću linjskog podmazivača ili ručno. Ako se to radi ručno, postupite na sljedeći način: 1. Isključite alat iz

dovoda zraka. (Vidi sliku 6)

2. U otvor za zrak (vidi sliku 7) ukapajte nekoliko kapi ulja za zračni alat.



Slika 5

NAPOMENA: Izbjegavajte nepravilnu upotrebu gušćeg ulja, što može rezultirati smanjenim performansama ili kvarom.


3. Spojite alat na dovod zraka. Pustite alat da radi nekoliko sekundi bez opterećenje za raspored ulja po alatu.

NAPOMENA: Višak ulja može iscuriti iz područja ispuha zraka, stoga alat držite u sigurnom smjeru.


4. Nakon upotrebe alata i prije skladištenja, odvojite crijevo za zrak i ukapajte 4 ili 5 kapi ulja u ulaz za zrak, zatim ponovno spojite crijevo za zrak i pustite alat da radi otprilike 30 sekundi kako bi se ulje ravnomjerno rasporedilo po alatu. To će produžiti vijek trajanja alata.

5. Ne skladištitite alate u vlažnom okruženju, što potiče hrđanje unutarnjih mehanizama. Uvijek podmazite alate prije skladištenja.

6. Ako je alat ozbiljno oštećen ili je dosegao kraj svog vijeka trajanja, treba ga odložiti u spremnik za recikliranje resursa. Nikada ga ne bacajte u vatu.

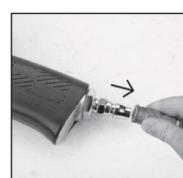

Slika 6

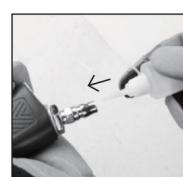

Slika 7

RJEŠAVANJE PROBLEMA

| Problem | Mogući uzrok | Korektivne mjere |
|--|--|---|
| Alat radi sporo ili ne radi | 1. Šljunak ili guma u alatu. 2. U alatu nema ulja. 3. Nizak tlak zraka. 4. Propuštanje crijeva za zrak. 5. Padovi tlaka . 6. Istrošena lopatica rotora. 7. Vlaga izlazi iz ispuha alata. | 1. Isperite alat uljem za zračne alete ili otapalo za žvakacé gume. 2. Podmažite alat prema uputama za podmazivanje u ovom priručniku. 3. a. Postavite regulator na alatu na maksimum vrijednost. b. Postavite regulator kompresora na maksimalni tlak od 90 PSI. 4. Ako se pronadu curenja, zategnjite i zabrtvite spojeve crijeva. vijčani spoj. Koristite brtvenu traku. 5. a. Provjerite je li crijevo ispravne veličine. Dugo Crijeva ili alati koji koriste velike količine zraka mogu zahtijevati crijevo s unutarnjim promjerom od 1/2 inča ili većim, ovisno o ukupnoj duljini crijeva. b. Nemojte koristiti više crijeva spojenih brzim spojnicama. To uzrokuje dodatni gubitak tlaka i smanjuje performanse alata. Spojite crijeva izravno jedno na drugo. 6. Zamijenite lopaticu rotora. 7. Voda u spremniku: ispraznите spremnik. (Pogledajte priručnik za zračni kompresor). Podmažite alat uljem i ostavite da se osuši. Pustite da se pojavi voda. Ponovno nauljite alat i pustite da radi 1-2 sekunde. |
| Alat stvara abnormalne vibracije i/ ili prekomjerne topline. | Nepravilno podmazivanje. | Slijedite odgovarajuće postupke podmazivanja navedene u ovom priručniku. |

NAPOMENA: U slučaju posebnih problema koje operater ne može rješiti, obratite se distributeru ili prodajnom predstavniku od kojeg ste kupili alat.


POPIS DIJELOVA


| Broj dijela | Opis | Mnogi život. | Broj dijela | Opis | Mnogi život. |
|-------------|------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | sastavljanje kućišta uređaja | 1 | 23 | stražnji ležaj | 1 |
| 2 | vijak | 3 | 24 | držač ležaja rotora | 1 |
| 3 | brtva kućišta opružne | 3 | 25 | poklopac | 1 |
| 4 | podloške | 1 | 26 | vijak gumba povratnog ventila | 1 |
| 5 | Pozdravi | 1 | 27 | opružna podložka | 1 |
| 6 | prsten za | 1 | 28 | gumb za preokretanje | 1 |
| 7 | zadržavanje kućišta | 1 | 29 | kućište nepovratnog ventila | 1 |
| 8 | O-prsten | 1 | 30 | O-prsten | 2 |
| 9 | nakovanj | 1 | 31 | čelična kugla | 1 |
| 10 | čekić | 2 | 32 | proljeće | 1 |
| 11 | okvir čekića | 1 | 33 | nepovratni ventil | 1 |
| 12 | čekić | 2 | 34 | vijak za podešavanje | 1 |
| 13 | stražnji perač | 1 | 35 | starter | 1 |
| 14 | prednja podloška | 1 | 36 | okidač | 1 |
| 15 | stezaljke motora ležaja | 2 | 37 | stablo ventila | 1 |
| 16 | prednje krajnje ploče | 1 | 38 | zračni ventil sjedišta | 1 |
| 17 | rotor | 1 | 39 | leptira za gas | 1 |
| 18 prsten | lopatica rotora | 6 | 40 | O-prsten | 1 |
| 19 | cilindrični klin | 1 | 41 | proljeće | 1 |
| 20 | cilindar | 1 | 42 | dovod zraka | 1 |
| 21 | stražnja ploča | 1 | 43 | filter | 1 |
| 22 | brtva stražnje ploče | 1 | | | |

Za narudžbu rezervnih dijelova obratite se distributeru ili prodajnom predstavniku od kojeg ste kupili alat.

za moguću zamjenu, kako biste mogli kontinuirano koristiti alat i produžiti njegov vijek trajanja.

Prilikom naručivanja rezervnih dijelova i komponenti, molimo navedite broj svakog dijela i količinu narudžbe.

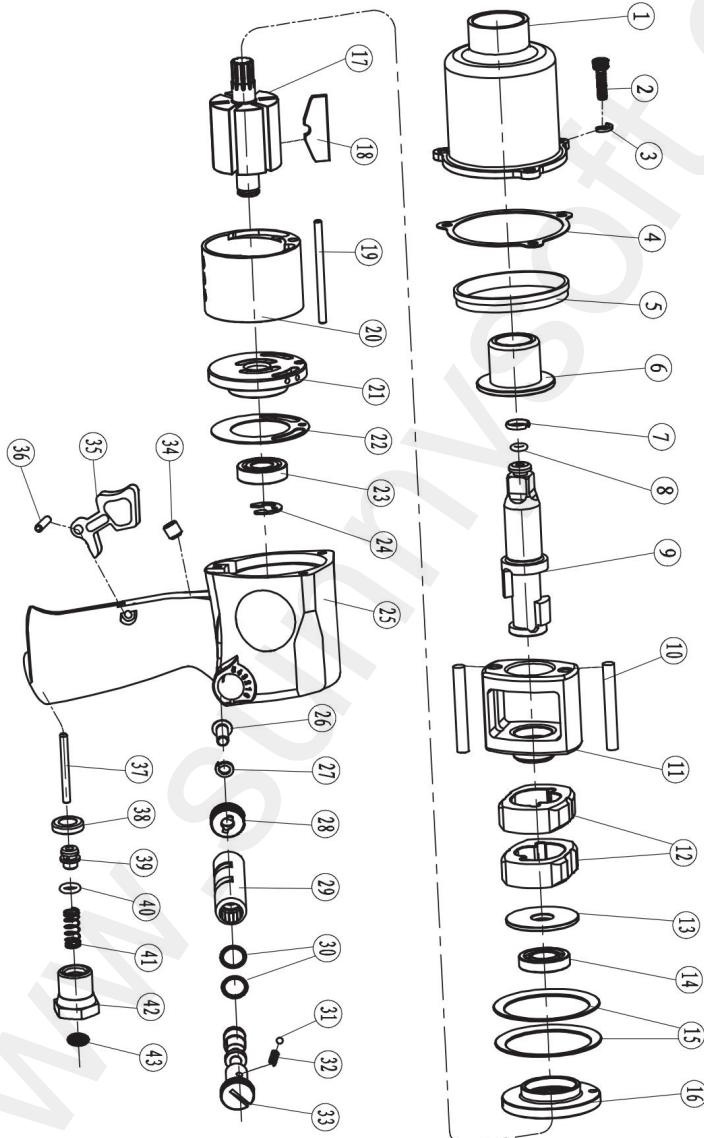

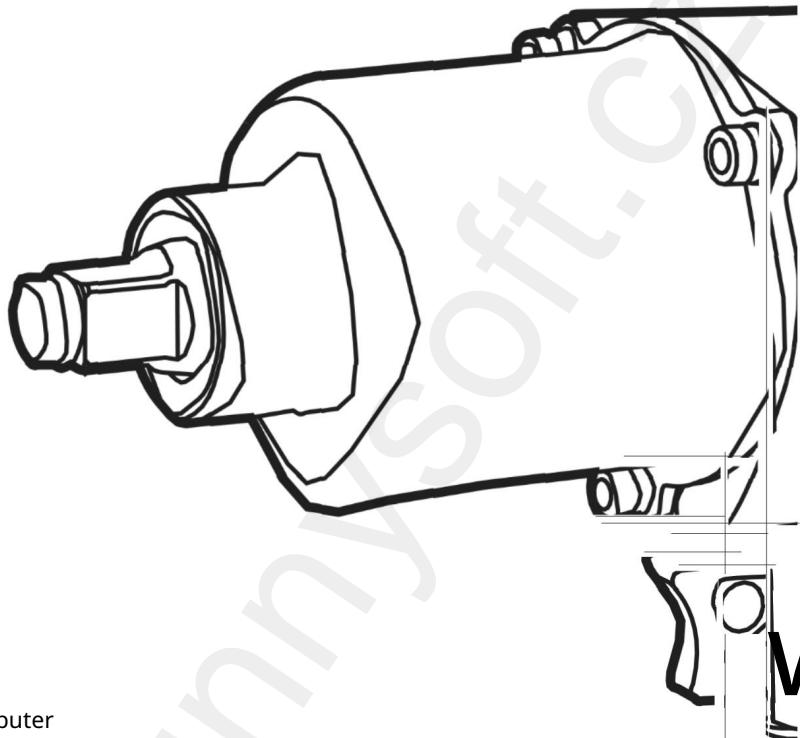

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190
00 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz

SUZHOU TOLSEN TOOLS
CO., LTD.

www.tolsentools.com

TOLSEN je zaštitni znak ili
registrirani zaštitni znak tvrtke
TOLSEN TOOLS. Sva prava
pridržana.

PROIZVEDENO U KINI



IĆI @
TolsenWorld



SCAN TO VISIT
PRODUCT LINK

4A25